



EKOL, spol. s r.o. Brno
Křenová 65
02 00 Brno

Tepelně energetická zařízení
certifikát ISO
9001
číslo : 47788



ZPRÁVA O REVIZI A OPRAVĚ PARNÍHO TURBOSOUSTROJÍ PRO ZAKÁZKU č. 300529 v ŽILINĚ

**Popis turbíny: Turbína jednotělesová, protitlaková s jedním
regulovaným odběrem PR 25-9/2/0,12
(místní označení TG 3)**

Výrobce	PBS
Výrobní číslo	5202
Parametry vstupní páry	9 Mpa, 535°C
Otáčky	3000 /min.
Jmenovitý výkon	25 MW
Maximální průtok	135 t/hod.
Jmenovitý protitlak	0,12 MPa

V období od 14.04. do 30.04. byl na strojovně provozovatele a dílnách dodavatele proveden revizní nález výše specifikovaného parního turbosoustrojí. Součásti byly převezeny do výrobního závodu EKOL ENERGO, kde byly v průběhu oprav prováděny detailní revize všech součástí turbosoustrojí.

Revizi provedl tento zástupce firmy EKOL, spol. s r.o.:

**Ing. Pavel PETR
p. Michal NEŘIMA**

OBSAH

1. ÚVOD	4
2. VLASTNÍ TURBINA	5
2.1 111/ STATOR TURBINY KOMPLETNÍ	5
2.1.1 VRŠEK TURBINOVÉ SKŘÍNĚ	5 -6
Ventilová komora VT – levá, pravá	6
2.1.2 SPODEK TURBINOVÉ SKŘÍNĚ	7 -8
Spojovací materiál	8
2.1.3 VT DÝZOVÁ KOMORA	9
2.1.4 NT DÝZOVÁ KOMORA	9 -10
2.1.5 NOSIČE STATOROVÝCH LOPATEK 1-4.....	10 -12
Nosič lopatek č.1	10
Nosič lopatek č.2	11
Nosič lopatek č.3	11 -12
Nosič lopatek č.4	12
2.1.6 PARNÍ UCPÁVKY VYROVNÁVACÍHO PÍSTU	12 -13
2.2 112/ ROTOR TURBÍNY KOMPLETNÍ	13 -15
2.2.1 TURBINOVÝ ROTOR	13 -14
Nástavec rotoru	14 -15
2.3 116/ PŘEDNÍ LOŽISKOVÝ STOJAN KOMPLETNÍ	15 -16
Stojan	15
Těsnící kroužek	16
Axiální ložiska	16
Radiální ložisko	16
Olejová ucpávka	16
2.4 117/ ZADNÍ LOŽISKOVÝ STOJAN KOMPLETNÍ	17
Stojan	17
Radiální ložisko	17
Olejová ucpávka	17
Otáčecí zařízení	17
2.5 114/ VT REGULAČNÍ VENTILY 1-4 (RV)	18 -20
Tělesa	18
Vkladky	18 -19
Kuželky	19
Vřetena	19
Difuzory	19
Křížáky	19
Ovládací Páky	19 -20
Servopohon	20
2.6 114/ NT REGULAČNÍ VENTILY 1-4	20 -22
Tělesa	20
Konzola pák	20 -21
Vkladky	21
Kuželky	21
Vřetena	21
Difuzory	21
Křížáky	22
Ovládací Páky	22
Servopohon	22

2.7	114/ SPOUŠTĚCÍ VENTIL S POHONEM.....	22 -23
	Tělesa	22
	Kuželky	23
	Vřetena	23
	Difuzory	23
	Prodloužení	23
	Servopohon	23 -24
2.8	160/ OLEJOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	24
	Pomocné olejové čerpadlo	24
	Nouzové olejové čerpadlo	24
	Olejová nádrž	24
2.9	POTRUBÍ	25
	Potrubí vstupního parovodu	25
	Potrubí převáděcí	25
2.10	IZOLACE TURBINY.....	25
2.11	ZPĚTNÉ ODBĚROVÉ KLAPKY	25
3.	PROVOZNÍ JEDNOTKY KOMPLETUJÍCÍ...	25
3.1	GENERÁTOR.....	26 -27
4.	ZÁVĚR	28 -33

1 ÚVOD

Dne 04.04.2011 byla zahájena generální oprava jednotělesové protitlakové parní turbiny s jedním regulovaným odběrem. Z důvodu nedostatku místa byly k 15.04.2011 na dílny zhotovitele převezeny první díly určené k dílenské opravě.

- Sestava regulačních ventilů VT včetně pák
- Sestava regulačních ventilů NT včetně pák
- Servopohon regulačních ventilů NT
- Servopohon regulačních ventilů NT
- ventilové komory VT levá a pravá včetně kompletních rychlozávěrných ventilů
- Otáčecí zařízení

Na těchto částech byla od 18.04.2011 zahájena revize, kde byla provedena kompletní demontáž a stanovení dalšího postupu prací dle rozsahu plnění ve smlouvě.

Ve dnech 27.–28. 04. 2011 byl na strojovně provozovatele proveden revizní nález hlavních částí turbiny; skříně, rotoru, nosičů, ložiskových stojanů.

V době revize byl vršek turbiny zbaven izolací, skříň byla odpojena od potrubí vstupních parovodů a převáděcího potrubí. Přední a zadní ložiskový stojan turbiny byl otevřen, spojka mezi rotorem turbiny a rotorem generátoru byla rozpojena a turbinový rotor byl vyjmut ze spodní části skříně. Dále byly vyjmuty segmenty odskakovacích parních ucpávek. Spodní část turbinové skříně byla zaizolována.

Byla provedena demontáž ventilových komor. Regulační ventily byly demontovány z ventilové komory a byla sejmuta vrchní polovina skříně (na dílnách EKOL).

Olejové hospodářství zatím nebylo demontováno.

Na základě revize a plánovaného rozsahu generální opravy (dále jen GO) bylo rozhodnuto o převezení níže specifikovaných částí parního turbosoustrojí do výrobního úseku f.Ekol ENERGO.

SOUČÁSTI URČENÉ PRO DÍLENSKOU OPRAVU VE f. EKOL s.r.o..

- Komplet regulační ventily VT včetně páky a servopohonu
- Komplet regulační ventily NT včetně páky a servopohonu
- 2x Komplet spouštěcí ventil (součástí ventilových komor) se servopohonem
- Horní polovina turbinové skříně včetně ustalovacích elementů
- Nosiče VT, NT, dýzová komora včetně spoj.materiálu
- Rotor turbiny komplet, včetně nástavce s čerpadlovým kolem
- Kompletní sada ložisek turbiny a generátoru (axiální i radiální)
- Olejové ucpávky ložiskových stojanů
- Otáčecí zařízení
- Pomocné olejové čerpadlo
- Nouzové olejové čerpadlo
- Zpětné odběrové klapky

O převozu spodku turbinové skříně k dílenské opravě bude ještě rozhodnuto podle vzájemně dohodnutého způsobu opravy dělící roviny.

2 VLASTNÍ TURBINA

2.1 111/ Stator turbíny komplet

2.1.1 Vršek turbinové skříně

- Vršek turbinové skříně vlastní

Stav:	Oprava:
<ul style="list-style-type: none"> • vnitřek skříně je pokryt povrchovou korozí a v oblasti regulovaného odběru se objevuje nános soli. • Vizuální kontrolou nebyly na povrchu zjištěny žádné trhliny. • dělící rovina je mírně zkorodovaná, silně znečištěná těsnícím tmelem. • dělící rovina nevykazuje žádné známky prošehnutí. • Při proměření dělící roviny bylo zjištěno její celkové maximální rozevření až cca 1,05 mm. Kde na dělící rovinu vršku připadá 0,65mm. Rozevření začíná cca v polovině délky skříně a postupně se zvětšuje až na úroveň přední parní ucpávky a vyrovnávacího pístu. • Vedení dýzové komory VT je pokryté povrchovou korozí, bez otlačení. • Ustavovací prvky jsou mírně otlačeny a pokryty povrchovou korozí. • Vodící plochy nosičů vyrovnávacího pístu jsou pokryty povrchovou korozí, bez otlačení. • Ustavovací prvky jsou mírně otlačeny a pokryty povrchovou korozí. • Vodící plochy nosičů lopatek jsou pokryty povrchovou korozí, bez otlačení. • Ustavovací prvky jsou mírně otlačeny a pokryty povrchovou korozí. • Vedení dýzové komory NT je pokryté povrchovou korozí, bez otlačení. • Ustavovací prvky jsou mírně otlačeny a pokryty povrchovou korozí. • Kroužky přední a zadní parní ucpávky jsou bez koroze a známek poškození od rotorových břitů • U třetích a čtvrtých kroužků se na povrchu hradeb objevují poškození zřejmě z předchozí montáže, kdy kroužky nešli napasovat do vedení ve skřini. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistit od hrubých nečistot. • Provést defektoskopickou kontrolu dostupného povrchu skříně. • vyčistit dělící rovinu • vyčistit dělící rovinu a dbát na správné dotažení šroubů v dělící rovině • je nutné provést slicování dělící roviny. (tato problematika bude popsána v závěru zprávy)
<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistit. • Výměna za nové. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistit. • Výměna za nové. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistit. • Výměna za nové. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistit. • Výměna za nové. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistit. • Výměna za nové. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistit. • Bez opravy. 	

<ul style="list-style-type: none"> U všech kroužků jsou vnitřní hrany v dělicích rovinách sražené, zřejmě z předchozí montáže, kdy kroužky nešli napasovat do vedení ve skříně. Příruby pro spojení skříně s VT ventilovými komorami mají dosedací plochy pokryty nánosem zbytků těsnícího tmelu a koroze. Spojovací materiál je pokryt povrchovou korozí. 	<ul style="list-style-type: none"> Zabroušení a vyrovnání utřepů <p><i>Pozn. Při opravě dělicí roviny skříně bude nutné hradby kroužků egalizovat.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> Dosedací plochy pro uchycení panáků NT regulačních ventilů jsou znečištěny těsnícím tmelem a rzi. Spojovací materiál je pokryt mírnou povrchovou korozí. 	<ul style="list-style-type: none"> Očistit dosedací plochu.
<ul style="list-style-type: none"> Vedení excentrů jsou v dobrém stavu, pouze mírně znečištěné. 	<ul style="list-style-type: none"> Výměna spojovacího materiálu.
<ul style="list-style-type: none"> Ustavovací pera, pro ustavení skříně na ložiskový stojan, jsou provizorně vypodkládány podložkami z hora i ze spodu. 	<ul style="list-style-type: none"> Očistit dosedací plochy.
	<ul style="list-style-type: none"> Výměna spojovacího materiálu.
	<ul style="list-style-type: none"> Očistit.
	<ul style="list-style-type: none"> Úprava per, zhotovení příložky a její přichycení ze spodku pera, kde její konečná výška bude opracována dle potřeby při zpětné montáži.

- VT ventilová komora** – skládá se ze dvou částí, levé (L) a pravé (P). K vršku skříně jsou připojeny pomocí přírubového spoje

Stav:	Oprava:
<ul style="list-style-type: none"> Na povrchu ventilových komor nebyly nalezeny trhliny vnitřní prostor ventilových komor je pokryt povrchovou korozí. Difuzory regulačních a spouštěcích ventilů ve ventilových komorách jsou po vizuální kontrole v dobrém stavu. 	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistit od hrubých nečistot
<ul style="list-style-type: none"> Dosedací (těsnící) plochy u všech připojovacích přírub jsou v dobrém stavu bez mechanického poškození a bez známek po netěsnostech. Spojovací materiál připojovacích přírub je pokryt povrchovou korozí, závity jsou korozí mírně poškozeny. 	<ul style="list-style-type: none"> Z důvodu rekonstrukce průtočné části je provedena výměna.
<ul style="list-style-type: none"> Dosedací (těsnící) plochy u všech přírub pro připojení ventilů (vkladků) jsou v dobrém stavu bez známek po netěsnostech. Spojovací materiál připojovacích přírub regulačních ventilů je poškozen korozí. Spojovací materiál přírub pro uchycení pohonu spouštěcího ventilu je poškozen rzi. 	<ul style="list-style-type: none"> zabroušení těsnících ploch
	<ul style="list-style-type: none"> Výměna spojovacího a těsnícího materiálu materiálu.
	<ul style="list-style-type: none"> Zabroušení těsnících ploch.
	<ul style="list-style-type: none"> Výměna spojovacího materiálu.
	<ul style="list-style-type: none"> Výměna spojovacího materiálu.

<ul style="list-style-type: none"> Ve vodících pouzdrech rychlozávěrného ventilu byly zadřeny vřetena. Těsnící plochy připojovacích přírub jsou znečištěny zbytky těsnění, bez mechanických vad. Spojovací materiál je pokryt povrchovou korozí, s drobnými mechanickými vadami. 	<ul style="list-style-type: none"> Výměna vodících pouzder. Vyčistit a zabrousit těsnících ploch. Výměna spojovacího materiálu z důvodu ztráty životnosti.
---	---

2.1.2 Spodek turbinové skříně

- Spodek turbinové skříně vlastní

Stav:	Oprava:
<ul style="list-style-type: none"> vnitřek skříně je pokryt povrchovou korozí a v oblasti regulovaného odběru se objevuje nános soli. Vizuální kontrolou nabyla na povrchu zjištěny žádné trhliny. dělící rovina je mírně zkorodovaná, silně znečištěná těsnícím tmelem. dělící rovina nevykazuje žádné známky prošehnutí. U přední parní ucpávky na pravé straně je v místě šroubů (v jelitě) dělící rovina zkorodovaná. Zde došlo k netěsnosti vnitřní těsnící lišty dělící roviny, nebo tam prostupuje pára z impulsního potrubí, které je z tohoto prostoru vyvedeno. Při proměření dělící roviny bylo zjištěno její rozevření až cca 1,05 mm. Kde na dělící rovinu vršku připadá 0,65mm. Rozevření začíná cca v polovině délky skříně a postupně se zvětšuje až na úroveň přední parní ucpávky a vyrovnávacího pístu. Vedení dýzové komory VT je pokryté povrchovou korozí, bez otlačení. Ustavovací prvky jsou mírně otlačeny a pokryti povrchovou korozí. Vodící plochy nosičů vyrovnávacího pistu jsou pokryty povrchovou korozí, bez otlačení. Ustavovací prvky jsou mírně otlačeny a pokryti povrchovou korozí. Vodící plochy nosičů lopatek jsou pokryty povrchovou korozí, bez otlačení. 	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistit od hrubých nečistot. Provést defektoskopickou kontrolu dostupného povrchu skříně. vyčistit dělící rovinu dbát na správné dotažení šroubů v dělící rovině vyčistit dělící rovinu a dbát na správné dotažení šroubů v dělící rovině je nutné provést vyrovnání dělící roviny. (tato problematika bude popsána v závěru zprávy)
	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistit. Výměna za nové.
	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistit. Výměna za nové.
	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistit.

<ul style="list-style-type: none"> Ustavovací prvky jsou mírně otlačeny a pokryty povrchovou korozí. Vedení dýzové komory NT je pokryté povrchovou korozí, bez otlačení. Ustavovací prvky jsou mírně otlačeny a pokryty povrchovou korozí. Kroužky přední a zadní parní ucpávky jsou bez koroze a známek poškození od rotorových břitů U třetích a čtvrtých kroužků se na povrchu hradeb objevují poškození zřejmě z předchozí montáže, kdy kroužky nešli napasovat do vedení ve skřini. U všech kroužků jsou vnitřní hrany v dělících rovinách sražené, zřejmě z předchozí montáže, kdy kroužky nešli napasovat do vedení ve skřini. 	<ul style="list-style-type: none"> Výměna za nové. Vyčistit. Výměna za nové. Vyčistit. Bez opravy. Zabroušení a vyrovnání otřepů <i>Pozn. Při opravě dělící roviny budou hradby kroužků egalizovány.</i>
---	--

- Spojovací materiál dělící roviny skříně

Stav:	Oprava:
<ul style="list-style-type: none"> Po proměření délek uvolněných šroubů bylo zjištěno maximální prodloužení šroubu č. 0,6mm, ostatní šrouby v oblasti ventilové komory mají prodloužení 0,4mm. Prodloužení šroubů se směrem k zadní části snižuje postupně na 0,2mm. Na povrchu spojovacího materiálu byla vizuální kontrola zjištěna koroze. Koroze je i na povrchu závitů šroubů. Nejvíce jsou poškozeny šrouby v oblasti VT ventilové komory. Směrem k zadní části turbiny toto poškození šroubů ustupuje. Koroze v závitech způsobuje zadírání. Na pravé straně turbiny mají tři šrouby mírně poškozeny závity. Poškození je již staršího data a je zabroušeno. Šrouby č.1 a 54 mají silně poškozené závity korozí. Vzhledem k deformaci dělící roviny jsou šrouby v dělící rovině více namáhaný je tedy potřeba provést výměnu spojovacího materiálu. Na skladě je k dispozici náhradní spojovací materiál do dělící roviny. 	<ul style="list-style-type: none"> Spojovací materiál nutno vyměnit viz. poznámka níže.

2.1.3 VT dýzová komora

- Vršek a spodek tělesa

<ul style="list-style-type: none"> • Celý povrch je pokryt nánosem rzi. • Dělící rovina je znečištěna rzi. Při povolování šroubů v dělící rovině je problém se zasunutím klíčů z důvodu malého prostoru mezi povrchem matice a povrchem vnějším dýzové komory. • Spojovací materiál je pokryt povrchovou korozí, bez zjevných známk mechanického poškození. • Dýzy ve všech segmentech jsou pokryty velmi mírným nánosem rzi. U skupiny č. 1 je na první dýze vyštipnuta výstupní hrana cca 15mm zřejmě průletem cizího tělesa. Ve vnitřním prostoru příslušné dýzové skupiny je nalezen zaklíněný šroub zátkový (cca M30-40). Ostatní dýzy jsou bez viditelného poškození, pouze lícování je mírně rozevřené. • Těsnící pístní kroužky jsou silně znečištěny korozí. • Jeden těsnící pístní kroužek byl sevřen ve vedení, proto byl při demontáži zničen. • Vodící plochy tělesa jsou v dobrém stavu, pokryty mírnou korozí. • Ustavovací kameny jsou v dobrém stavu. Spojovací materiál je poškozen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Očištění od hrubých nečistot. • Očistit dělící rovinu, slícování dělících rovin. • Výměna spojovacího materiálu, z důvodu vyčerpání doporučené výpočtové životnosti. • Úprava zafrézování pro matice.
<ul style="list-style-type: none"> • Nutná výměna pístních kroužků. • Vodící plochy budou očištěny. • Očistit ustavovací kameny a použít nový spojovací materiál. 	

2.1.4 NT dýzová komora se střední upcpávkou

- Vršek a spodek tělesa

<ul style="list-style-type: none"> • Celý povrch je pokryt nánosem rzi. • Dělící rovina je v dobrém stavu. Při povolování šroubů v dělící rovině je problém se zasunutím klíčů z důvodu malého prostoru mezi povrchem matice a povrchem vnějším dýzové komory. • Spojovací materiál je pokryt povrchovou korozí, bez zjevných známk mechanického poškození. 	<ul style="list-style-type: none"> • Očištění od hrubých nečistot. • Očistit dělící rovinu, kontrola lícování. • Výměna spojovacího materiálu, z důvodu vyčerpání doporučené výpočtové životnosti. • Úprava zafrézování pro matice.
--	---

<ul style="list-style-type: none"> Dýzy ve všech segmentech (jsou pouze v horní půlce skříně) jsou pokryty rzi místy se objevuje nános soli. Výstupní hrany dýz jsou mírně vyšleháný, lícování je mírně rozevřené. Difuzory NT ventilů jsou ve špatném stavu, Celý povrch je napaden silnou korozi, včetně dosedacích ploch. Segmenty ucpávkových kroužků mají místně silně vykorodované hradby. Tato závada je neopravitelná. Poškození zřejmě vzniklo z důvodu podcházení páry do turbiny, v době kdy byla odstavena z provozu. Vodící plochy tělesa jsou v dobrém stavu, pokryty mírnou korozí. Ustavovací kameny jsou v dobrém stavu. Spojovací materiál je poškozen. 	<ul style="list-style-type: none"> V rámci rekonstrukce průtočné části turbiny bude provedena výměna všech dýzových segmentů. Výměna difuzorů za nové. Nutno provést výměnu segmentů za nové. <p><i>Poznámka: součástí revize je i kontrola zpětných odběrových klapek.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Vodící plochy budou očištěny. Očistit ustavovací kameny a použít nový spojovací materiál.
--	---

2.1.5 Nosiče lopatek 1- 4

- Nosič lopatek č.1.

<ul style="list-style-type: none"> Celý vnitřní i vnější povrch je pokryt nánosem rzi. Dělicí rovina je v dobrém stavu. Při povolování šroubů v dělicí rovině je problém se zasunutím klíčů z důvodu malého prostoru mezi povrchem matice a povrchem vnějším dýzové komory. Spojovací materiál je pokryt povrchovou korozí, bez zjevných známk mechanického poškození. Lopatkování (VT řada 1-12) je po celém svém povrchu pokryto povrchovou korozí. Na koncích lopatek jsou dříky od koroze. Na vstupních i výstupních hranách lopatek jsou důlky od koroze. Vodící plochy tělesa jsou poškozeny korozí. Jedna strana vedení je zrekonstruována pomocí příložky která je v jednom místě odchlípnutá. Ustavovací kameny jsou silně napadeny korozí. 	<ul style="list-style-type: none"> Očištění od hrubých nečistot. Očistit dělicí rovinu, kontrola lícování. Výměna spojovacího materiálu, z důvodu vyčerpání doporučené výpočtové životnosti. Úprava zafrézování pro matice.
	<ul style="list-style-type: none"> V rámci rekonstrukce průtočné části turbiny bude provedena kompletní rekonstrukce průtočné části nosiče včetně uchycení lopatek do nosiče. Očištění vodící plochy. Výměna příložky. Výměna ustalovacích prvků za nové, včetně spojovacího materiálu..

- Nosič lopatek č.2.

<ul style="list-style-type: none"> • Celý vnitřní i vnější povrch je pokryt nánosem rzi. • Dělící rovina je v dobrém stavu. Při povolování šroubů v dělící rovině je problém se zasunutím klíčů z důvodu malého prostoru mezi povrchem matice a povrchem vnějším dýzové komory. • Spojovací materiál je pokryt povrchovou korozí, bez zjevných známek mechanického poškození. • Lopatkování (VT řada 13-19) je po celém svém povrchu pokryto povrchovou korozí. Na koncích lopatek jsou důlky od koroze. Na vstupních i výstupních hranách lopatek jsou důlky od koroze. • Vodící plochy tělesa jsou poškozeny korozí. Jedna strana vedení je zrekonstruována pomocí příložky která je v jednom místě odchlípnutá. • Ustavovací kameny jsou silně napadeny korozí. 	<ul style="list-style-type: none"> • V rámci rekonstrukce průtočné části turbiny bude celý nosič č.2 vyměněn za nový včetně lopatkování a ustalovacích prvků.
--	--

- Nosič lopatek č.3.

<ul style="list-style-type: none"> • Celý vnitřní i vnější povrch je pokryt nánosem rzi. • Dělící rovina je v dobrém stavu. Při povolování šroubů v dělící rovině je problém se zasunutím klíčů z důvodu malého prostoru mezi povrchem matice a povrchem vnějším dýzové komory. • Spojovací materiál je pokryt povrchovou korozí, bez zjevných známek mechanického poškození. • Lopatkování (NT řada 1-7) je po celém svém povrchu pokryto povrchovou korozí. Na koncích lopatek jsou důlky od koroze. Na vstupních i výstupních hranách lopatek jsou důlky od koroze. • Vodící plochy tělesa jsou poškozeny korozí. Jedna strana vedení je zrekonstruována pomocí příložky která 	<ul style="list-style-type: none"> • V rámci rekonstrukce průtočné části turbiny bude celý nosič č.3 vyměněn za nový včetně lopatkování a ustalovacích prvků.
--	--

<p>je v jednom místě odchlípnutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ustavovací kameny jsou silně napadeny korozí. 	
---	--

- Nosič lopatek č.4.

<ul style="list-style-type: none"> • Celý vnitřní i vnější povrch je pokryt nánosem rzi. • Dělící rovina je v dobrém stavu. Při povolování šroubů v dělící rovině je problém se zasunutím klíčů z důvodu malého prostoru mezi povrchem matice a povrchem vnějším dýzové komory. • Spojovací materiál je pokryt povrchovou korozí, bez zjevných známek mechanického poškození. • Lopatkování (NT řada 8-11) je po celém svém povrchu pokryto povrchovou korozí. Na koncích lopatek jsou důlky od koroze. Na vstupních i výstupních hranách lopatek jsou taktéž důlky od koroze. • Vodící plochy tělesa jsou poškozeny korozí. Jedna strana vedení je zrekonstruována pomocí příložky která je v jednom místě odchlípnutá. • Ustavovací kameny jsou silně napadeny korozí. 	<ul style="list-style-type: none"> • Očištění od hrubých nečistot. • Očistit dělící rovinu, kontrola lícování. • Výměna spojovacího materiálu, z důvodu vyčerpání doporučené výpočtové životnosti. • Úprava zafrézování pro matice.
<ul style="list-style-type: none"> • Vrátkování (NT řada 8-11) je po celém svém povrchu pokryto povrchovou korozí. Na koncích lopatek jsou důlky od koroze. Na vstupních i výstupních hranách lopatek jsou taktéž důlky od koroze. • Očištění vodící plochy. • Výměna příložky. 	<ul style="list-style-type: none"> • V rámci rekonstrukce průtočné části turbiny bude provedena oprava průtočné části nosiče. • Výměna ustavovacích prvků za nové, včetně spojovacího materiálu.

2.1.6 Parní ucpávka vyrovnávacího pístu

- Parní ucpávka vyrovnávacího pístu – nosič. č.1, a 2.

<ul style="list-style-type: none"> • Celé těleso vyrovnávacího pístu je pokryto povrchovou korozí. • Dělící rovina tělesa č.1. i 2. je znečištěna korozí. • Vedení tělesa je znečištěno korozí. • Vedení ucpávkových kroužků je silně znečištěno korozí. • Ustavovací prvky jsou silně znečištěny korozí. Při demontáži byly mírně poškozeny. 	<ul style="list-style-type: none"> • Opískovat. • Očistit • Očistit • Očistit • Vyměnit ustavovací prvky za nové.
--	--

<ul style="list-style-type: none"> Segmenty ucpávkových kroužků mají místně silně vykorodované hradby. Tato závada je neopravitelná. Poškození zřejmě vzniklo z důvodu podcházení páry do turbiny, v době kdy byla odstavena z provozu. Dále se na hradbách segmentů objevuje poškození od rotorových břitů v axiálním směru. Došlo zde zřejmě dříve k nadměrnému relativnímu posuvu. Odsakovací pružinky jsou silně znečištěny a mírně poškozeny korozí. Naměřené vůle jsou v zvětšené. 	<ul style="list-style-type: none"> Nutná výměna segmentů. <p><i>V rámci GO se provádí kontrola zpětných uzavíracích klapek.</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> Pružinky vyměnit za nové, i z důvodu jejich plánované životnosti 5 let. V současné době již mají 3 roky odpracované. Vůle budou upraveny dle konstrukčních požadavků

- Parní ucpávky přední a zadní jsou spojeny přímo s turbinovou skříní jejich stav je popsán v nálezu vršku a spodku skříně.

2.2 112/ Rotor turbíny kompletní

- Rotor

<ul style="list-style-type: none"> Nástavec rotoru bude revidován zvlášť, viz. niže. Na čele rotoru pod nástavcem je poškozen středící důlek. Terče axiálních ložisek jsou zrýhované od nečistot v oleji. Čep předního radiálního ložiska je zrýhovan od nečistot v oleji. Na čepu přední olejové ucpávky jsou opsány břity. Na čepu je napálen olej. Břity přední parní ucpávky mírně zkorodované, nejsilněji v místě vnějšího kroužku. Několik břitů je mírně zvlněno. Naměřená vůle je zvětšená. Břity ucpávky vyrovnávacího pístu jsou pokryti vrstvou povrchové koroze. Cca 15 břitů je zvlněno a poškozeno od dotyku se statorem. Celý povrch průtočné části rotoru je pokryt náosem povrchové koroze. V oblasti regulovaného odběru se objevuje i mírný nános soli. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrola házivosti nástavce provést po opravě, po zpětné montáži na opravený rotor. Vyvážení rotoru provést včetně nástavce. Oprava středícího důlku. Terče axiálních ložisek z indikovat a egalizovat. Egalizace a přeleštění čepu radiálního ložiska. Egalizace a přeleštění čepu. Provést opravu přední parní ucpávky. Demontáž a výměna starých břitů za nové. Provést opravu ucpávky vyrovnávacího pístu. Demontáž a výměna starých břitů za nové. Opiskování průtočné části rotoru.
--	--

<ul style="list-style-type: none"> Kolo VT regulačního stupně je pokryto nánosem povrchové koroze. Lopatky VT regulačního stupně (A-kolo), jsou po celém povrchu včetně bandáže pokryty povrchovou korozí. Na povrchu lopatek se objevuje mírná důlková koroze. Bandáže lopatek mají poškozené svary korozí. 	<ul style="list-style-type: none"> Rotor bude pískován. V rámci rekonstrukce průtočné části budou lopatky vyměněny za nové.
<ul style="list-style-type: none"> Přetlakové lopatkování (VT část) je pokryto silnou povrchovou korozí. Lopatkování je korozí silně poškozeno na vstupních i výstupní hranách a na koncích lopatek . Na koncích lopatek jsou patrné známky dotyku se statorem staršího data. 	<ul style="list-style-type: none"> Rotor bude pískován. V rámci rekonstrukce průtočné části budou lopatky vyměněny za nové.
<ul style="list-style-type: none"> Břity střední parní ucpávky jsou mírně zvlněné a silně zkorodované. Naměřené vůle jsou zvětšené. 	<ul style="list-style-type: none"> Provést opravu střední parní ucpávky. Demontáž a výměna starých břitů za nové.
<ul style="list-style-type: none"> Kolo NT regulačního stupně je pokryto nánosem povrhové koroze. Lopatky NT regulačního stupně (A-kolo), jsou po celém povrchu včetně bandáže pokryty povrhovou korozí. Na povrchu lopatek se objevuje mírná důlková koroze. Bandáže lopatek mají poškozené svary korozí. 	<ul style="list-style-type: none"> Rotor bude pískován. V rámci rekonstrukce průtočné části budou lopatky vyměněny za nové.
<ul style="list-style-type: none"> Přetlakové lopatkování (NT část) je pokryto silnou povrhovou korozí, místy se objevuje slabý nános soli. Lopatkování je korozí silně poškozeno na vstupních i výstupní hranách a na koncích lopatek . Na koncích lopatek jsou patrné známky dotyku se statorem staršího data. 	<ul style="list-style-type: none"> Rotor bude pískován. V rámci rekonstrukce průtočné části budou lopatky vyměněny za nové.
<ul style="list-style-type: none"> Břity zadní parní ucpávky jsou mírně zkorodované. Několik břitů je mírně zvlněno. Naměřené vůle je zvětšená. 	<ul style="list-style-type: none"> Provést opravu zadní parní ucpávky. Demontáž a výměna starých břitů za nové.
<ul style="list-style-type: none"> Na čepu zadní olejové ucpávky jsou opsané břity a je napálen olej. 	<ul style="list-style-type: none"> Egalizace a přeleštění čepu.
<ul style="list-style-type: none"> Čep zadního radiálního ložiska je zrýhován od nečistot v oleji. 	<ul style="list-style-type: none"> Egalizace a přeleštění čepu radiálního ložiska.
<ul style="list-style-type: none"> Na čele spojky je opsán kruh od olejových nečistot na roztečném průměru šroubů. Spojovací materiál spojky je v dobrém 	<ul style="list-style-type: none"> Indikace a proměření, dle stavu budou provedena potřebná opatření. Spojovací materiál očistit a připravit pro

<p>stavu, bez otlačení.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na zadním čele rotoru je poškozen středící důlek. • Na ozubení věnce protáčecího zařízení jsou silné otřepy od pastorku. Náběžné hrany byly již několikrát zabrušovány. 	<p>zpětnou montáž.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oprava středícího důlku. • Zabroušení otřepů na ozubení.
--	--

- Nástavec rotoru s impelerem a čerpadlovými koly hlavního olejového čerpadla

<ul style="list-style-type: none"> • Povrch nástavce je znečištěn od oleje. • Čepy pro těsnící plovoucí kroužky jsou lehce zrýhované a jsou oválné. • Plovoucí kroužky mají vydřené těsnící plochy. • Kolo odstředivého čerpadla (1stupeň – mazací olej) je po vizuální kontrole bez známek trhlin. • Kolo odstředivého čerpadla (2stupeň – regulační olej) je po vizuální kontrole bez známek trhlin. • Pojistný regulátor otáček je po vizuální kontrole bez známek mechanického poškození. • Pružina v i vypínací palec jsou v dobrém stavu, pouze znečištěny od nečistot v oleji. • Čep ložiska impeleru je mírně zrýhován. • Konec nástavce s osazením pro připojení na rotor je v dobrém stavu. • Spojovací materiál je v dobrém stavu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Očistit. • Čepy egalizovat a přeleštět. • Plovoucí kroužky byly vyměněny za nové. • Kolo očistit provést kontrolu lopatek oběžného kola. • Kolo očistit provést kontrolu lopatek oběžného kola. • Provést kompletní demontáž, očištění všech komponent a nastavení na vypínací otáčky. Dle zjištěného stavu případně vyměnit poškozené díly. • Čep bude ponechán bez opravy z důvodu vyřazení impeleru z činnosti. • Bylo provedeno přečištění. • Očistit a použít ke zpětné montáži.
---	---

2.3 116/ Přední ložiskový stojan kompletní

- Stojan

<ul style="list-style-type: none"> • Po vizuální kontrole je ložiskový stojan bez trhlin a bez koroze. • Ložiskový stojan při provozu vykazoval zvýšené vibrace. • Dělící rovina je nepoškozená, pouze znečištěna od použitého tmelu, který je napadán i na dně stojanu • Vedení axiálního a radiálního ložiska je bez mechanického poškození, mírně znečištěné nánosy z oleje. 	<ul style="list-style-type: none"> • Provést kontrolu a vyčištění kluzných ploch ložiskového stojanu. • Dělící rovinu očistit. • Vyčistit dno stojanu od nečistot. • Vyčistit a nalíčovat s tělesy ložisek.
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Víko ložiskového stojanu je nepoškozené, dělící rovina v pořádku, pouze znečištěna od použitého tmelu. • spojovací materiál je nepoškozený 	<ul style="list-style-type: none"> • Dělící rovinu očistit. • přečištění spojovacího materiálu
---	--

- Těsnící kroužek

<ul style="list-style-type: none"> • Bronzový těsnící kroužek je v dobrém stavu 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola vůle.
--	--

- Axiální ložiska

<ul style="list-style-type: none"> • Těleso axiálního ložiska, dělící rovina a vedení tělesa jsou v dobrém stavu. • Kameny hlavního axiálního ložiska jsou zrýhované od nečistot v oleji. • Kameny pomocného axiálního ložiska jsou zrýhované od nečistot v oleji. 	<ul style="list-style-type: none"> • Očistit. • Vylít novou kompozici. • Vylít novou kompozici. • Při zpětné montáži bude nově nastavena potřebná axiální vůle
<ul style="list-style-type: none"> • Spojovací materiál je nepoškozený. 	<ul style="list-style-type: none"> • přečištění spojovacího materiálu

- Přední radiální ložisko

<ul style="list-style-type: none"> • Těleso ložiska je nepoškozeno. • Na čočkách jsou patrné známky nepřesného lícování s dosedací plochou v tělese ložiskového stojanu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Očistit. • Egalizovat povrch čoček a při zpětné montáži nalícovat s vedením v tělese.
<ul style="list-style-type: none"> • Kompozice ložiska je zrýhovaná od nečistot. • Naměřené vůle jsou na hranici použitelnosti. • stínící břity nesou známky po dotyku s rotorem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Výměna ložiskové pánve. • Doporučujeme výrobu náhradní pánve. • Výměna stínicích břitů.

- Olejová ucpávka

<ul style="list-style-type: none"> • Při provozu olejová ucpávka netěsnila. • Vedení a dosedací plochy nepoškozené. 	<ul style="list-style-type: none"> • Výměna těsnících břitů. • Očistit a připravit pro montáž nových břitů.
---	---

Poznámka:

Z předního stojanu budou odstraněny části původní mechanicko-hydraulické regulace (transformátoru tlaku impulsního oleje, ložiska impeleru). Potrubí přivádějící a odvádějící olej do a z téchto části bude zaslepeno.

2.4 117/ Zadní ložiskový stojan kompletní

- Stojan

<ul style="list-style-type: none"> • Po vizuální kontrole je ložiskový stojan bez trhlin a bez koroze • Dělící rovina je nepoškozená, pouze znečištěna od použitého tmelu, který je napadán i na dně stojanu • Vedení radiálního ložiska je bez mechanického poškození, mírně znečištěné nánosy z oleje. • Víko ložiskového stojanu je nepoškozené, dělící rovina v pořádku, pouze znečištěna od použitého tmelu. • spojovací materiál je nepoškozený 	<ul style="list-style-type: none"> • Provést kontrolu a vycištění kluzných ploch ložiskového stojanu. • Dělící rovinu očistit. • Vyčistit dno stojanu od nečistot. • Vyčistit a nalícovat s tělesem ložiska. • Dělící rovinu očistit. • přečištění spojovacího materiálu
--	--

- Zadní radiální ložisko

<ul style="list-style-type: none"> • Těleso ložiska je nepoškozeno. • Na čočkách jsou patrné známky nepřesného lícování s dosedací plochou v tělese ložiskového stojanu. • Kompozice ložiska je zrýhovaná od nečistot. • Naměřené vůle jsou na hranici použitelnosti. • stínící břity nesou známky po dotyku s rotorem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Očistit. • Egalizovat povrch čoček a při zpětné montáži nalícovat s vedením v tělese. • Výměna ložiskové pánve. • Doporučujeme výrobu náhradní pánve. • Výměna stínících břitů.
--	---

- Olejová ucpávka

<ul style="list-style-type: none"> • Při provozu olejová ucpávka netěsnila. • Vedení a dosedací plochy nepoškozené. 	<ul style="list-style-type: none"> • Výměna těsnících břitů. • Očistit a připravit pro montáž nových břitů.
---	---

- Otáčecí zařízení (OZ)

<ul style="list-style-type: none"> • V době provádění revize nebylo otáčecí zařízení ještě zcela demontováno. • Pastorek otáčecího zařízení má silně poškozené zuby. Důvodem je špatné zasunutí do záběru při rozběhu OZ. • Špatná funkce kontaktů pro určení polohy zasouvacího zařízení a pastorku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bude provedena kompletní demontáž, kontrola vůlí a fce zasouvacího zařízení. • Pastorek bude vyměněn za nový. • Výměna polohových čidel.
--	--

2.5 114/ VT Regulační ventily 1 - 4

- Tělesa VT regulačních ventilů

<ul style="list-style-type: none"> • Panáky regulačních ventilů jsou mírně zkorodovány. • Dosedací plochy jsou mírně zkorodované. • Vodící pouzdra křížáků jsou silně podřené. • Pánvičky pro uložení regulační páky jsou velmi znečištěny. Tyto pánve ovšem nejsou v provozu používány. Uložení páky bylo z konstrukčních důvodů překonstruováno. • Vodící pánve jsou uchyceny ve vložkách, přichycených přímo k tělesům ventilových komor. • Pánve pro uložení páky RV jsou silně znečištěné o podřené rzi a prachem. • Pružiny jsou na povrchu mírně zkorodované a znečištěné prachem. • Víka panáků jsou v dobrém stavu. • Vodící pouzdra (horní) křížáků jsou vydřená. 	<ul style="list-style-type: none"> • Očištění od hrubých nečistot. • Veškeré vodící plochy očistit. • Výměna vodících pouzder za nová. <ul style="list-style-type: none"> • Výměna pánviček za nové, před uvedením do provozu je třeba tyto pánve řádně promazat grafitovou pastou. • Bude provedena kontrola tuhosti, dle stavu bude případně provedena jejich výměna. • Očistit, kontrola souosostí. • Výměna vodících pouzder křížáků za nové.
--	---

- Vkladky VT regulačních ventilů

<ul style="list-style-type: none"> • Vkladky regulačních ventilů jsou na povrchu zkorodované, jinak bez viditelného nepoškození. • Zákazník má skladem nové tři sady vkladků s vodícími pouzdry kuželek a s lenzovými pouzdry. Vodící pouzdra kuželek a lenzova pouzdra jsou vyrobená bez přídavků a tak by se tyto díly, museli pro montáž do starých vkladků upravit. Z tohoto důvodu budou použity tři nové vklady (skladem) a jeden vkladek bude upraven a vodící pouzdra kuželek budou vyrobena nová, lenzovo pouzdro bude upraveno pro montáž do starého vkladku. • Těsnící plochy a vedení vkladků u všech ventilů jsou v dobrém stavu mírně znečištěné. • Lenzová pouzdra jsou vydřená. • Vodící pouzdra kuželek jsou mírně podřená. • Prostor parní ucpávky je silně znečištěn korozí grafitová parní ucpávka je zničená. • Matice pro dotažení parní ucpávky je poškozená korozí. 	<ul style="list-style-type: none"> • Očistit, provést kontrolu souosostí.
	<ul style="list-style-type: none"> • Přečištění těsnících ploch a vedení, kontrola souosostí, vedení vkladku a vnitřních vodících pouzder. • Výměna lenzových pouzder za nové. • Výměna vodících pouzder kuželek za nové. • Vyčistit prostor pro parní ucpávku a vyměnit grafitovou parní ucpávku. • Výměna staré matice za novou.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Spojovací materiál je pokryt povrchovou korozí, a nese známky mírného natažení v závitech.. | <ul style="list-style-type: none"> • Výměna spojovacího materiálu za nový. |
|---|---|

• Kuželky VT regulačních ventilů

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dosedací plochy kuželek mají mírný nános koroze, návary po vizuální kontrole bez trhlin. | <ul style="list-style-type: none"> • Kuželky budou z důvodu rekonstrukce průtočné části vyměněny za nové. |
|--|--|

• Vřetena VT regulačních ventilů

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Vřetena regulačních ventilů jsou vydřená. | <ul style="list-style-type: none"> • Výměna vřeten. |
|---|--|

• Difuzory regulačních ventilů

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Viz. ventilová komora | <ul style="list-style-type: none"> • Výměna za nové |
|---|--|

• Křížáky VT regulačních ventilů

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Vodící průměry křížáků jsou silně podřené. | <ul style="list-style-type: none"> • Výměna za nové. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Spojky pro spojení vřeten RV a křížáků RV jsou vymačkané, včetně upevňovacích matic. | <ul style="list-style-type: none"> • Výměna spojek a matic za nové. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Šrouby pro nastavení zdvihu ventilu jsou mírně znečištěné bez známek natažení. U jednoho šroubu je zničený čtyřhran pro fixaci při nastavování zdvihu ventilu. | <ul style="list-style-type: none"> • Očištění. • Čtyřhran bude upraven – navařením matic. (oprava dle ostatních kusů, kde je úprava již provedena). |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kalené vložky jsou silně otlačené. | <ul style="list-style-type: none"> • Výměna za nové. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Zdvihací tyčky do kalených vložek jsou silně otlačené. | <ul style="list-style-type: none"> • Výměna za nové. |

• Ovládací páka VT regulačních ventilů

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Lehce poškrábané čepy na páce regulačních ventilů. | <ul style="list-style-type: none"> • Přečištění a přeleštění ploch. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Spojení páky s táhlem servopohonu, má podřený čep a zvětšenou vúli v otočných pouzdrech. | <ul style="list-style-type: none"> • Výměna čepu. • Výměna pouzder. |

<ul style="list-style-type: none"> Kalené vložky v pákách jsou zaneseny hrubými nečistotami a jsou silně otlačené. Páky mají profrézovaný cca 1-2mm bok v otvoru pro uložení kalených vložek. 	<ul style="list-style-type: none"> Vyčištění kalených vložek. Neopravitelné.
---	--

- Servopohon VT regulačních ventilů

<ul style="list-style-type: none"> Nebyl v době revize demontován. <p><i>Poznámka:</i> Z provozu nebyly hlášeny žádné problémy. Servopohon pracoval spolehlivě.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bude provedna jeho kompletní demontáž, vyčištění a kontrola vúl v pístech a pouzdrech. Dle nálezu bude provedena výměna poškozených částí. O zjištěném stavu bude sepsán samostatný revizní nález.
--	---

2.6 114/ NT Regulační ventily 1 - 4

- Tělesa regulačních ventilů

<ul style="list-style-type: none"> Panáky regulačních ventilů jsou mírně zkorodována. Dosedací plochy jsou mírně zkorodované. Vodící pouzdra křížáků jsou silně podřené. Pružiny jsou na povrchu mírně zkorodované a znečištěné prachem. Víka panáků jsou v dobrém stavu. Vodící pouzdra (horní) křížáků jsou vydřená. 	<ul style="list-style-type: none"> Očištění od hrubých nečistot. Veškeré vodící plochy očistit. Výměna vodících pouzder za nová. Bude provedena kontrola tuhosti, dle stavu bude případně provedena jejich výměna. Očistit, kontrola souosostí. Výměna vodících pouzder křížáků za nové.
--	--

- Konzola pák regulačních ventilů

<ul style="list-style-type: none"> Konzola je znečištěna od prachu. Dosedací plochy jsou mírně zkorodované a znečištěné mírnou korozí a prachem. Spojovací materiál je pouze znečištěn bez známek mechanického poškození. Pánve pro uložení páky RV jsou silně znečištěné o podřené rzí a prachem. 	<ul style="list-style-type: none"> Očištění od hrubých nečistot. Veškeré vodící plochy očistit. Očistit spojovací materiál a připravit k montáži. Výměna pániček za nové, před uvedením do provozu je třeba tyto páničky rádně promazat grafitovou pastou.
--	--

- Vkladky NT regulačních ventilů

<ul style="list-style-type: none"> • Vkladky regulačních ventilů jsou na povrchu zkorodované, jinak bez viditelného nepoškození. • Těsnící plochy a vedení vkladků u všech ventilů jsou v dobrém stavu mírně znečištěné. • Lenzová pouzdra jsou vydřená. • Vodící pouzdra kuželek jsou mírně podřená. • Prostor parní ucpávky je silně znečištěn korozí, grafitová parní ucpávka je zničená. • Matice pro dotažení parní ucpávky je poškozená korozí. • Spojovací materiál je pokryt povrchovou korozí a nese známky mírného natažení v závitech. 	<ul style="list-style-type: none"> • Očistit, provést kontrolu souosostí. • Přečištění těsnících ploch a vedení, kontrola souosostí, vedení vkladku a vnitřních vodících pouzder. • Výměna lenzových pouzder za nové. • Výměna vodících pouzder kuželek za nové. • Vyčistit prostor pro parní ucpávku a vyměnit grafitovou parní ucpávku. • Výměna staré matice za novou. • Výměna spojovacího materiálu za nový.
--	--

- Kuželky NT regulačních ventilů

<ul style="list-style-type: none"> • Dosedací plochy kuželek jsou otlačeny, návary po vizuální kontrole bez trhlin. • Celý povrch kuželek je pokryt korozí. • Vodící plochy kuželek jsou podřené. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuželky budou z důvodu rekonstrukce průtočné části vyměněny za nové.
--	--

- Vřetena NT regulačních ventilů

<ul style="list-style-type: none"> • Vřetena regulačních ventilů jsou vydřená. 	<ul style="list-style-type: none"> • Výměna vřeten.
---	--

- Difuzory NT regulačních ventilů

<ul style="list-style-type: none"> • Viz. ventилová komora 	<ul style="list-style-type: none"> • Výměna za nové
---	--

- Křížáky NT regulačních ventilů

<ul style="list-style-type: none"> • Vodící průměry křížáků jsou silně podřené. • Spojky pro spojení vřeten RV a křížáků RV jsou vymačkané, včetně upevňovacích matic. 	<ul style="list-style-type: none"> • Výměna za nové. • Výměna spojek a matic za nové.
--	---

<ul style="list-style-type: none"> Šrouby pro nastavení zdvihu ventiliu jsou mírně znečištěné bez známek natažení. U stavěcích šroubů jsou zničené čtyřhrany pro fixaci při nastavování zdvihu ventiliu. Kalené vložky jsou silně otlačené. Zdvihací tyčky do kalených vložek jsou silně otlačené. 	<ul style="list-style-type: none"> Očištění. Čtyřhrany budou upraveny – navařením matice. (oprava dle VT kusů, kde je úprava již provedena).
	<ul style="list-style-type: none"> Výměna za nové. Výměna za nové.

- Ovládací páka NT regulačních ventilů

<ul style="list-style-type: none"> Lehce poškrábané čepy na páce regulačních ventilů. Spojení páky s táhlem servopohonu, má podlený čep a zvětšenou vůli v otočných pouzdrech. Kalené vložky v pákách jsou zaneseny hrubými nečistotami a jsou silně otlačené. Páky mají profrézovaný cca 1-2mm bok v otvoru pro uložení kalených vložek. 	<ul style="list-style-type: none"> Přečištění a přeleštění ploch. Výměna čepu. Výměna pouzder.
	<ul style="list-style-type: none"> Vyčištění kalených vložek. Neopravitelné

- Servopohon NT regulačních ventilů

<ul style="list-style-type: none"> Nebyl v době revize demontován. <p><i>Poznámka:</i> Z provozu nebyly hlášeny žádné problémy. Servopohon pracoval spolehlivě.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bude provedna jeho kompletní demontáž, vyčištění a kontrola vůlí v pístech a pouzdrech. Dle nálezu bude provedena výměna poškozených částí. O zjištěném stavu bude sepsán samostatný revizní nález.
--	--

2.7 114/ Rychlozávěrné ventily

- Tělesa spouštěcích ventilů

Těleso spouštěcího ventiliu je součástí ventилové komory – nález viz VT ventилových komor

- Kuželky spouštěcích ventilů

<ul style="list-style-type: none"> • Dosedací plochy kuželek jsou mírně otlačeny, návary po vizuální kontrole bez trhlin. • Pomocné kuželky mají mírné zádery na vodících průměrech, návary po vizuální kontrole bez trhlin. • Vodící pouzdra jsou mírně vydřené. 	<ul style="list-style-type: none"> • Výměna kuželek za nové – při zpětné montáži provést kontrolu dosednutí. • Výměna pomocných kuželek za nové – při zpětné montáži provést kontrolu dosednutí na barvu – dle potřeby zabrousit • Výměna vodících pouzder.
--	--

- Vřetena spouštěcích ventilů

<ul style="list-style-type: none"> • Vřetena jsou zadřená ve vodících pouzdrech. • Vodící plochy jsou podřené. • Kroužek s návarem je v dobrém stavu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Výměna vřetene včetně kroužku s návarem.
--	--

- Difuzory spouštěcích ventilů

<ul style="list-style-type: none"> • Viz. ventilová komora 	<ul style="list-style-type: none"> • Výměna difuzorů za nové.
---	--

- Prodloužení servopohonu spouštěcích ventilů

<ul style="list-style-type: none"> • Znečištěné od oleje a prachu. • Vedení jsou bez známek mechanického poškození. • Držák koncových spínačů je uvolněn ze svého uchycení. 	<ul style="list-style-type: none"> • Očištění • Očištění, provést indikaci a kontrolu souosostí. • Oprava uchycení koncových spínačů.
--	--

- Servopohony spouštěcích ventilů

<ul style="list-style-type: none"> • V době revize nebyly demontovány. <p><i>Poznámka:</i> Z provozu nebyly hlášeny žádné problémy. Servopohon pracoval spolehlivě.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bude provedna jejich kompletní demontáž, vyčištění a kontrola vůlí v pístech a pouzdrech. Dle nálezu bude provedena výměna poškozených částí. • O zjištěném stavu bude sepsán samostatný revizní nález.
--	--

2.8 160/ Olejové hospodářství

- Pomocné olejové čerpadlo

<ul style="list-style-type: none">• V době revize nebylo demontováno.	<ul style="list-style-type: none">• Bude provedena jeho kompletní demontáž.• Provede se kontrola kluzných pouzder a ložiskových čepů vřetene.• Provede se kontrola olejové části, oběžných kol.
<ul style="list-style-type: none">• O zjištěném stavu bude sepsán samostatný revizní nález.	

- Nouzové olejové čerpadlo

<ul style="list-style-type: none">• V době revize nebylo demontováno.	<ul style="list-style-type: none">• Bude provedena jeho kompletní demontáž.• Provede se kontrola kluzných pouzder a ložiskových čepů.• Provede se kontrola ozubení.
<ul style="list-style-type: none">• O zjištěném stavu bude sepsán samostatný revizní nález.	

- Olejová nádrž

<ul style="list-style-type: none">• V době revize nebyla demontována.	<ul style="list-style-type: none">• Provést demontáž pomocného a nouzového olejového čerpadla.• Vypuštění olejové náplně.• Vyčištění nádrže.
<ul style="list-style-type: none">• Celý povrch nádrže je znečištěn mýrným nánosem prachu.• Nádrž je vypuštěna a bude provedeno její celkové vyčištění.	<ul style="list-style-type: none">• V rámci úpravy nádrže bude místo stávajícího odvzdušnění nádrže provedena instalace separátoru olejových par.• Na nádrži bude v místě původního plovákového měření nádrže, instalován ultrazvukový snímač hladiny oleje v nádrži.

2.9 180/ Potrubí

- Potrubí vstupního parovodu

<ul style="list-style-type: none"> Při uvolnění přírub vstupního parovodu došlo k posunutí této příruby vůči přírubám ventilových komor o 50-70 mm ve směru podélné osy turbiny. S potrubím „nelze“ pohnout (silou člověka). Izolace svislých potrubí u turbinové skříně jsou uchyceny pevným spojením s krytem izolací turbiny. Pomocné konzoly pro uložení potrubí jsou zakryty pod izolací potrubí a jsou tak potrubí velmi blízko, čím vzniká jejich tepelné ovlivnění. 	<ul style="list-style-type: none"> Nutno provést analýzu uložení vstupního parovodu. Izolaci při opravě izolace turbiny opravit tak aby nebyla chycená k izolaci skříně.
--	--

- Potrubí převáděcí

<ul style="list-style-type: none"> Při uvolnění přírub převáděcího potrubí došlo k posunutí této příruby vůči přírubám ventilových komor o cca 20 mm ve směru podélné osy turbiny. S potrubím „nelze“ pohnout. Izolace svislých potrubí u turbinové skříně jsou uchyceny pevným spojením s krytem izolací turbiny. 	<ul style="list-style-type: none"> Nutno provést analýzu uložení vstupního parovodu. Izolaci při opravě izolace turbiny opravit tak aby nebyla chycená k izolaci skříně.
--	--

2.10 Izolace turbíny

<ul style="list-style-type: none"> Izolace turbíny je ve velmi špatném stavu. 	<ul style="list-style-type: none"> Výměna izolace za novou.
--	--

2.11 Zpětné odběrové klapky

<ul style="list-style-type: none"> Zpětné odběrové klapky nebyly v době revize demontovány a jejich celkový stav bude řešen samostatnou revizí. 	<ul style="list-style-type: none"> Vzhledem k faktu, že klapky nebyly po celou dobu provozu kontrolovány lze předpokládat jejich celkově nevyhovující stav.
--	--

3 190/ PROVOZNÍ JEDNOTKY KOMPLETUJÍCÍ

3.1 Generátor

- Generátor

<ul style="list-style-type: none"> • Revizní nález generátoru zatím nemohl být dokončen z důvodu, nemožnosti závady na cívce viz protokol v příloze. 	<ul style="list-style-type: none"> • viz. revizní nález generátoru
---	---

Zatím mohl být vyhodnocen pouze mechanický stav stav níže uvedených částí. Stav generátoru po elektrické stránce je předmětem dalších měření kterým brání, závady zjištěné po prvotním ohledání.

- PŘEDNÍ RADIÁLNÍ LOŽISKO GENERÁTORU A OLEJOVÁ UCPÁKA

Ložisko <ul style="list-style-type: none"> • Těleso ložiska je znečištěno. • Kompozice pánvičky ložiska je zrýhovaná, má rovnoměrný otlak po celé šířce ložiska. • Dosedací plochy čoček nejsou poškozeny. • Stínící břity mají otřepy po dotyku s rotorem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bylo provedeno očištění tělesa ložiska • Ložisko bude osazeno novou páneví. • Čočky vyčistit. • Břity vyměnit za nové.
Olejová upravka <ul style="list-style-type: none"> • Břity olejové upravky mají otřepy od dotyku s rotorem. • Středění upravky a dosedací plocha jsou znečištěné. 	<ul style="list-style-type: none"> • Břity vyměnit za nové. • Očištít těleso upravky a dosedací plochy.

- ZADNÍ RADIÁLNÍ LOŽISKO GENERÁTORU A OLEJOVÁ UCPÁKA

Ložisko <ul style="list-style-type: none"> • Těleso ložiska je znečištěno. • Kompozice ložiska je velmi mírně zrýhována, má rovnoměrný otlak po celé šířce ložiska. Změřená vůle je odpovídá konstrukčním požadavkům. • Dosedací plochy čoček nejsou poškozeny. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bylo provedeno očištění tělesa ložiska • Ložiskovou kompozici zažehlit a ložisko připravit pro zpětnou montáž. <i>Doporučujeme:</i> Provést úpravu konstrukčního provedení tohoto ložiska na pánvičkové. (tak jak je tomu u všech ostatních radiálních ložisek). • Čočky vyčistit.
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Stínící břity mají otřepy po dotyku s rotorem. • Břity olejové ucpávky mají otřepy od dotyku s rotorem. • Středění ucpávky a dosedací plocha jsou znečištěné. 	<ul style="list-style-type: none"> • Břity vyměnit za nové. • Břity vyměnit za nové. • Očistit těleso ucpávky a dosedací plochy.
---	---

- ROTOR (ložiskové čepy a čepy olejových ucpávek)

<ul style="list-style-type: none"> • Spojka po vizuální kontrole v dobrém stavu, pouze znečištěna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Přečistit.
<ul style="list-style-type: none"> • Přední ložiskový čep generátoru je zrýhován. 	<ul style="list-style-type: none"> • Egalizace čepu.
<ul style="list-style-type: none"> • Na čepu olejové ucpávky je lehce napálen olej. Jsou patrné známky po kontaktu s břity olejové ucpávky. 	<ul style="list-style-type: none"> • Egalizace a přeleštění čepu.
<ul style="list-style-type: none"> • Zadní ložiskový čep generátoru je v dobrém stavu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola ovality a přeleštění čepu. Dle výsledků kontroly bude případně provedena oprava.
<ul style="list-style-type: none"> • Čep olejové ucpávky je lehce zkorodován. Jsou patrné známky po kontaktu s břity olejové ucpávky. 	<ul style="list-style-type: none"> • Egalizace a přeleštění čepu.

Poznámka:

Dále na rotoru proběhnou kontrolní a opravné práce v rozsahu dle specifikace ke smlouvě o dílo.

4 ZÁVĚR

Turbina je v provozu od roku 1985 a má do této doby odpracováno přes 100 000 provozních hodin. Opotřebení jednotlivých částí parní turbiny v podstatě odpovídají způsobu a délce provozu, stav jednotlivých částí je podrobně popsán v této zprávě. Je nutné konstatovat, že zjištěná pokročilá koroze celé průtočné části byla byla způsobena, dlouhodobým pronikáním páry do turbiny při odstávce. Pokud by takovýto stav pokračoval hrozí velmi rychlé zkracování životnosti lopatkování.

Hlavním úkolem této generální opravy, kromě obnovy životnosti hlavních částí turbiny, je zvýšit její spolehlivý chod a upravit provozní parametry dle současných provozních požadavků provozovatel.

Při revizi bylo, kromě většího či menšího opotřebení způsobeného provozem, zjištěno několik závad jejichž odstranění je naléhavé. Po jejich odstranění bude turbina schopna dalšího bezproblémového provozování do příští plánované střední opravy což je 3-5 let.

Nejzávažnější problémy zjištěné při této revizi, a které vyžadují maximální pozornost, jsou:

1. Deformace dělící roviny skříně

Zjištěná deformace dělící roviny skříně turbiny, až 1,05 mm, která se v porovnání s posledním měřením zhoršila o 0,75 mm (poslední naměřená hodnota dosáhla maxima 0,3mm).

Pokud se tato deformace neodstraní nebude možné turbinu trvale bezpečně provozovat pro netěsnost její dělící roviny.

Bylo provedeno měření rozvření dělící roviny, kde mezi očištěné plochy byly vsunovány spároměry.

Další metodou proměření, byla kontrola rovinnosti dělící roviny spodku a vršku zvlášť. I tato zkouška potvrdila zjištěné hodnoty deformaci při měření rozvření. Tato kontrola podala informaci o deformaci každé roviny zvlášť. Dělící rovina vršku má maximální deformaci 0,6mm a dělící rovina spodku má maximální deformaci 0,45mm.

Při kontrole v podárném směru bylo zjištěno že skříň je prohnutá těsně za spojnicí šroubů č.11 a č.44. Při kontrole kolmo na podárnou osu turbiny bylo zjištěné postupné rozvívání skříně od středu k levému a pravému okraji.

Další kontrolou byla zkouška při dotažení šroubů za studena, kdy šrouby byly dotaženy jako při prvním kroku postupu utahování skříně. Po dotažení šroubů za studena byla zjištěna mezera i na vnitřním těsnícím pásku 0,3mm. V tento okamžik musí být dělící rovina sevřená, tak že ani do vnitřní ani do vnějšího těsnícího pásku nesmí jít zasunout spároměrka 0,1mm. (dá se připustit 0,05 mm rozvření dělící roviny na vnějším těsnícím pásku. Pokud dělící rovina sevřená není, pak ani spojovací materiál není dotažen na utěsnění vnitřního tlaku protože mu část předpětí vezme síla potřebná k dotažení dělících rovin k sobě.

Pokud nebude toto odstraněno, bude zcela jistě deformace skříně postupovat.

Nedá se zaručit, že deformace dělící roviny nebude pokračovat vůbec, ale je důležité tento trend co nejvíce zpomalit. K tomu navrhujeme provést několik opatření.

- Oprava dělící roviny
- Výměna spojovacího materiálu dělící roviny
- Výměna izolace skříně
- Úprava uložení vstupního parovodu
- Kontrola případná úprava najížděcích křivek

K takovému poškození dochází vlivem vnitřního pnutí vláken materiálu skříně. Při provozování turbiny dochází k ovlivňování materiálu skříně teplotou. Není ani tak velký problém teplota samotná, ale její změny v závislosti na čase. Tzn. nejhorší jsou starty a odstavení turbin, náhlé provozní změny, a nejhorším případě lokální prudké změny teplot (ochlazení, vlivem zástříků z kotle, nebo při špatné funkce odvodnění, apod...) Při takovémto ovlivnění materiálu skříně, může docházet k postupnému uvolňování vzniklého vnitřního pnutí, které se projeví na deformaci dělící roviny i třeba po několika letech.

Dalším aspektem tohoto problému, je nadměrné zatížení skříně turbiny a její dělící roviny, od zatížení na přírubách vstupního parovodu. Toto částečně koresponduje i s výsledky orientačních výpočtů dilatace a s tím spojených vyvozených sil a zatížení od vstupního parovodu na přírubu skříně.

Musíme vás jako provozovatele upozornit že případné ponechání dělící roviny ve stávajícím stavu ohrožuje bezpečný provoz turbiny!
S deformací dělící roviny souvisí i vliv vstupního parovodu.

Možnosti opravy dělící roviny skříně:**a) demontáž spodku skříně a kompletní oprava dělících roviny – strojní opracování**

Tato varianta opravy je kompletní variantou, kdy dojde k opracování a slícování dělících rovin spodku a vršku skříně a s tím spojené strojní úpravy na úložných vedeních vnitřních částí turbiny (nosiče, dýzové komory atd...) Součástí této opravy je samozřejmě demontáž starých šroubů a montáž nových šroubů z dělící roviny.

Po provedení opravy dělící roviny v plném rozsahu dle této varianty a po provedení úprav v uložení vstupního parovodu, poneše f. EKOL plnou záruku za těsnost dělící roviny.

Rozsah opravy dělící roviny a další práce s tím související varianta a)**1. Vršek skříně**

- opracování dělící roviny - předpokládaný odběr materiálu do 1mm
- opracování vedení nosičů v axiálním (2x plocha) a radiálním směru (1 plocha) - předpokládaný odběr materiálu do 1mm
- oprava dosedacích ploch pro ustavovací pera nosičů (4x)
- egalizace vedení nosičů vyrovnávacího pistu (2x)
- egalizace dosedacích ploch ventilové komory (2x)
- egalizace otvoru pro exentrická pouzdra pro ustavení skříně (4x)
- úprava vedení přední parní ucpávky (zde bude provedena rekonstrukce celé ucpávky - viz bod.3)
- úprava vedení zadní parní ucpávky (zde bude provedena rekonstrukce celé ucpávky - viz bod.3)

2. Spodek skříně

- odříznutí hrdel skříně od potrubí výstupního;
- odříznutí hrdel skříně od potrubí regulovaného odběru
- odříznutí hrdel skříně od potrubí NT neregulovaného odběru
- odříznutí hrdel skříně od potrubí NT neregulovaného odběru
- odříznutí hrdel skříně od potrubí odvodnění
- opracování dělící roviny - předpokládaný odběr materiálu do 1mm
- úprava vnitřní těsnící plochy - odlehčení
- opracování vedení nosičů v axiálním (2x plocha) a radiálním směru (1 plocha) - předpokládaný odběr materiálu do 1mm
- oprava dosedacích ploch pro ustavovací kameny nosičů (8x)
- egalizace vedení nosičů vyrovnávacího pistu (2x)
- egalizace dosedacích ploch ventilové komory (2x)
- egalizace dosedacích ploch patek - pro montáž k ložiskovým stojanům (4x)
- egalizace "nosů" pro střední skříně s ložiskovými stojany (2x)
- úprava vedení přední parní ucpávky (zde bude provedena rekonstrukce celé ucpávky - viz další body)
- úprava vedení zadní parní ucpávky (zde bude provedena rekonstrukce celé ucpávky - viz další body)
- úprava hrdel pro svar - alternativně egalizace těsnících ploch přírub cca (6ks)
- přivaření hrdel skříně od potrubí výstupního;
- přivaření hrdel skříně od potrubí regulovaného odběru
- přivaření hrdel skříně od potrubí NT neregulovaného odběru

- přivaření hrdel skříně od potrubí NT neregulovaného odběru
- přivaření hrdel skříně od potrubí odvodnění

3. Výroba nových parních ucpávek - přední a zadní

Bude zhotoven nosič kroužků parních ucpávek, kde původní kroužky budou vloženy do tohoto nosiče a zegalizovány.

4. Nástrík exentrických pouzder

5. Úprava vedení nosičů 1 a 4 (vložky pro axiální nastaví)

Poznámka:

Je potřeba konstatovat, že při odříznutí spodku turbinové skříně od potrubních větví, se můžou objevit další nadměrné posuvy ústí trubek vůči hrdlům skříně. Toto potrubí je nutné zafixovat, aby k tomuto nedošlo!

b) úprava dělících rovin na místě – ručně

Opravu dělící roviny touto variantou, je samozřejmě možné. Je ovšem nutné takovouto variantu brát pouze jako provizorní opravu. Zabroušením dělících rovin nikdy nedosáhneme ideálního srovnání a navíc můžeme vnést do dělící roviny místní nepřesnosti, způsobené pouze ručním broušením a zaškrabáváním. Při této variantě nedojde k úplnému odstranění deformace, ale bylo by provedeno, pouze snížení deformace na hodnotu mezi 0,2 až 0,3mm, tak aby deformace skříně vnášela co nejmenší zatížení na spojovací materiál dělící roviny a aby bylo možné po úpravách vedení nosičů zabezpečit kvalitní zpětnou montáž. Poté musí být v dělící rovině aplikován těsnící tmel.

I tato varianta (varianta c)) ovšem znamená výměnu spojovacího materiálu.

Poznámka:

Při demontáži spojovacího materiálu může dojít k zadření šroubů v závitech skříně, a poté bude stejně nutné zadřený šroub odvrtat strojně protože šroub o průměru M110 ručně odvrtat nelze. Tzn. opět demontáž spodku skříně!!!!.

Rozsah opravy dělící roviny a další práce s tím související variánta b)

1. Spodek skříně

- opracování dělící roviny - předpokládaný odběr materiálu do 0,3mm
- lícování vedení nosičů v axiálním (2x plocha) předpokládaný odběr materiálu do 0,2 1mm
- oprava dosedacích ploch pro ustavovací kameny nosičů (8x)
- Lícování vedení nosičů vyrovnavacího pístu (2x)
- Lícování dosedacích ploch ventilové komory (2x)
- lícování dosedacích ploch patek - pro montáž k ložiskovým stojanům (4x)
- vyčištění vedení přední a zadní parní ucpávky

2. Vršek skříně

- opracování dělící roviny - předpokládaný odběr materiálu do 0,5mm
- lícování vedení nosičů v axiálním (2x plocha) - předpokládaný odběr materiálu do 0,2mm
- oprava dosedacích ploch pro ustavovací pera nosičů (4x)
- lícování vedení nosičů vyrovnavacího pístu (2x)
- lícování dosedacích ploch ventilové komory (2x)
- vyčištění vedení přední a zadní parní ucpávky

3. Egalizace kroužků (vykulacení) parních ucpávek - přední a zadní

Bude zhotoven pomocný nosič kroužků parních ucpávek, kde původní kroužky budou vloženy do tohoto nosiče a zegalizovány.

4. Sílicování vedení nosičů s vedením skříně)**Upozornění:**

Při provedení této varianty opravy f. EKOL nedá záruku na těsnost dělící roviny!

2. Posuv příruby vstupního parovodu při uvolnění od příruby skříně

S výše uvedeným bodem souvisí i zjištění nestandardního posunutí příruby vstupního parovodu při uvolnění od příruby skříně, kde došlo k posuvu o 50-70mm ve směru podélné osy turbiny směrem dozadu. Tento posuv neodpovídá zvyklostem. Tento problém může nadměrně zatěžovat přírubu na skříni turbiny a toto zatížení je poté přenášeno až na dělící rovinu skříně.

Bylo provedena první výpočtová kontrola, která pochybnosti potvrdila.

Kde výsledné síly orientačního výpočtu ukazují na nadměrné zatížení přírub skříně.

Orientační výpočet je přílohou k této revizní zprávě.

Závěrem prvního výpočtu je, provést kompletní analýzu uložení potrubí vstupního parovodu a dle výsledků této analýzy provést úpravy na uložení této potrubní větve.

3. Poškození ucpávek vyrovnávacího pistu

Při kontrole segmentů parních odskakovacích ucpávek vyrovnávacího pistu a střední parní ucpávky bylo zjištěné velmi silné poškození korozí. Na mnoha místech došlo k vykorodování hradeb na mnoha místech jednotlivých segmentů. Nejhorší stav byl vždy u segmentů, které byly namontovány ve spodcích ucpávek.

Segmenty je nutné vyměnit za nové celkem se jedná o 9kroužků po 12segmentech.

4. Poškozená izolace skříně turbiny

Při demontáži izolace skříně byl zjištěn zcela nevyhovující stav izolace skříně. Izolace se zcela rozpadá a již nemůže plnit svojí funkce tak je požadováno normou.

Dalším nálezem je že skříň nebyla zaizolována dle zvyklosti výrobce, kde nebyla dodržena požadovaná větrací mezera mezi skříni a tělesem ložiskového stojanu.

Při zaizolování svislých částí (vedle skříně turbiny) vstupního parovodu, byla izolace técto částí potrubí uchycena k izolaci skříně což je vzhledem k celkovým dilatacím obou částí nepřípustné.

Tyto závady by měly být odstraněny při obnově izolace.

Body 1,2,4 závady souvisí s prohříváním turbinové skříně. Je tedy nutné zkontrolovat dodržování najížděcích křivek při startech turbiny, a v dalším případě provést jejich úpravu.

Turbinová skříň má nainstalována čidla měření teploty vršku a spodku skříně (po 1ks čidla), dále pak měření teploty dělící roviny skříně (3ks čidel). Není tedy problém provést a provádět pravidelnou kontrolu teplot a případně provést opatření, které zabrání k přetěžování turbinové skříně vlivem teplotních rozdílů v jednotlivých jejích částech.

Vlivem špatného prohřívání a tedy následně přetěžováním turbinové skříně vlivem teplotních rozdílů se rapidně zkracuje životnost turbinové skříně! Proto doporučujeme dodržovat maximální rychlosť prohřívání turbinové skříně 4°C/min.

Závěrem lze konstatovat:

Pokud bude na turbině bude provedana GO v maximálním rozsahu (oprava dělící roviny dle varianty a), turbina bude schopna dalšího provozu dle provozního předpisu, ale je nutno dbát důrazu na následující doporučení.

- Oprava měření teplot skříně a sledování při nájezdu.
Při najíždění stroje doporučujeme maximální rozdíl teplot mezi horní a dolní polovinou skříně 25-30 °C.
- Měření teploty na vstupním parovodu a zamezení náhlého poklesu teploty vstupní páry.
- Dodržování rychlosti prohřívání 4 °C / min.
- Nová izolace celé skříně.
- Pravidelné kontroly funkčnosti odvaděčů kondenzátu.
- Kontrola podcházení páry přes uzavírací armatury při odstávce turbiny.

Přílohy k této revizní zprávě:

Příloha č. 1	Protokol o měření deformace dělící roviny skříně Protokol o deformaci vršku skříně Protokol o deformaci vršku skříně
Příloha č. 2	Orientační výpočet vlivu potrubí na příruby skříně
Příloha č. 3	Povoleného zatížení a posuvu hrdel skříně
Příloha č. 4	Protokol poškození generátoru.
Příloha č. 5	Protokol stavu teploměrů generátoru.

Fotodokumentace o stavu turbiny po demontáži, bude vypálena na CD a předána.

Zprávu o revizi a opravě zhodovili tito zástupci firmy EKOL, spol. s r.o.:

V Brně dne 11.05.2011

Zhotovil

Ing. Pavel PETR
revizní technik - konstruktér

Kontroloval

Ing. Zdeněk NOVOTNÝ
revizní technik - konstruktér

Schválil

Pavel PAZDÍREK
ředitel DSTP