

**DOM SMÚTKU
CINTORÍN RUSOVCE
KOVÁCSOVA ul., RUSOVCE**

STATIKA

STATICKÝ POSUDOK



INVESTOR	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	HIP
MARIANUM Pohrebnictvo mesta Bratislav Šafárikova nám.3 Bratislava	ING.HUSKA JOZEF s.r.o. AUTORIZOVANÝ INŽINIER STATIKA POZEMNÝCH STAVIEB MAJERNÍKOVA 30, 84105 BRATISLAVA TEL.+421905417361	

Autori projektu:		Dátum spracovania	Paré
Druh projektu: STATIKA		máj 2023	3

DOM SMÚTKU, CINTORÍN RUSOVCE, KOVÁCsová ul.

**Statický posudok.
Technická správa.**

Úvod

Statický posudok Domu smútku na cintoríne v Rusovciach na Kovácsovej ulici, bol spracovaný na základe :

- výkresov zamerania skutkového stavu /autor :Ing.Juraj Medvecký, projektová kancelária, Púpavova 49, Bratislava/
- podrobnej obhliadky nosných konštrukcií
- vybúraných sond /omietky/, do stropnej konštrukcie, klenby objektu
- vybúraných sond /omietky/, do nosných obvodových pozdĺžnych stien
- vykopanej sondy do podzákladia objektu.

Statické posúdenie obsahuje nasledovné časti :

- všeobecný popis objektu
- popis porúch nosných konštrukcií objektu
- príčiny porúch a predbežný návrh sanácie. /Nenahrádza projekt sanácie/.

Statický posudok bol vypracovaný z dôvodov kontroly statiky a stability objektu.

Všeobecný popis objektu

Domu smútku je „kaplnka“ v gotickom slohu. Pozostáva z jedného dilatačného celku. Objekt je z dvoch tretín podpivničený, so zvýšeným prízemím, a sedlovou strechou.

Je založený na základových pásoch, vymurovaných z plnej pálenej tehly na maltu vápennocementovú. Vykopaná sonda do podzákladia na severnom rohu objektu, /nepodpivničená časť/, preukázala nasledovné :


Základová škára sa nachádza 1,4m pod úrovňou upraveného terénu. Základová pôda v úrovni základovej škáry je „S4 piesok hlinitý SM, uľahlý, Rdt=225kPa. Únosnosť základovej pôdy je dostatočná na prenos zaťaženia od hornej stavby. Základová pôda je vlhká, hladina podzemnej vody v mieste prieskumnej sondy nebola preukázaná.

Vertikálne nosné konštrukcie objektu sú vymurované z plných pálených tehál. Stropné konštrukcie nad pivnicou a nad prízemím tvoria tehelné murované klenby opreté do nosných pozdĺžnych murovaných stien. Strechu tvorí drevená sedlová krovna konštrukcia, so sklonom cca 45° , s plechovou krytinou. Objekt je osadený do mierne zvažujúceho sa svahu.

DOM SMÚTKU, CINTORÍN RUSOVCE, KOVÁČSOVÁ ul.

Rez základovými konštrukciami v nepodpivničenej časti:

REZ ZÁKLADOVÝM PÁSOM
V NEPODPIVNIČENEJ Časti :

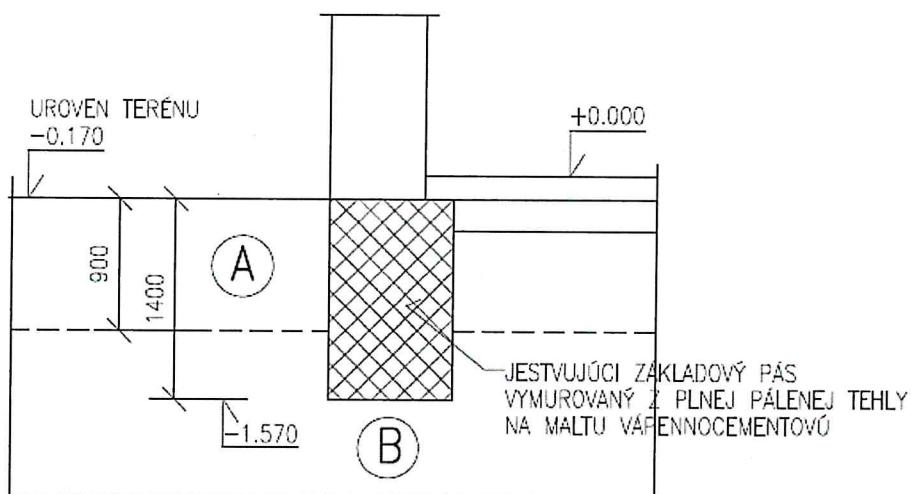

Popis porúch nosných konštrukcií objektu

Dňa 31.3.-28.4.2023 boli vykonané vizuálne obhliadky, a zdokumentovanie vyburaných sond. Na základe obhliadok boli zistené nasledovné poruchy nosných konštrukcií:

Poruchy základových konštrukcií:


Základy sú podmáčané povrchovou vodou. Tehelné murivo základových pásov je prevlhnuté, pojivo -vápenocementová malta zvetráva. Dažďové zvody sú vyústené na terén.

Poruchy stropov a stien:

Objekt je priečne roztrhnutý na dve časti. Stropné klenby a obvodové pozdĺžne steny sú poškodené prasklinami, ktoré pokračujú až do stien pivnice. Do základov nepokračujú.

DOM SMÚTKU, CINTORÍN RUSOVCE, KOVÁCsová ul.

Objekt je priečne roztrhnutý na dve časti:

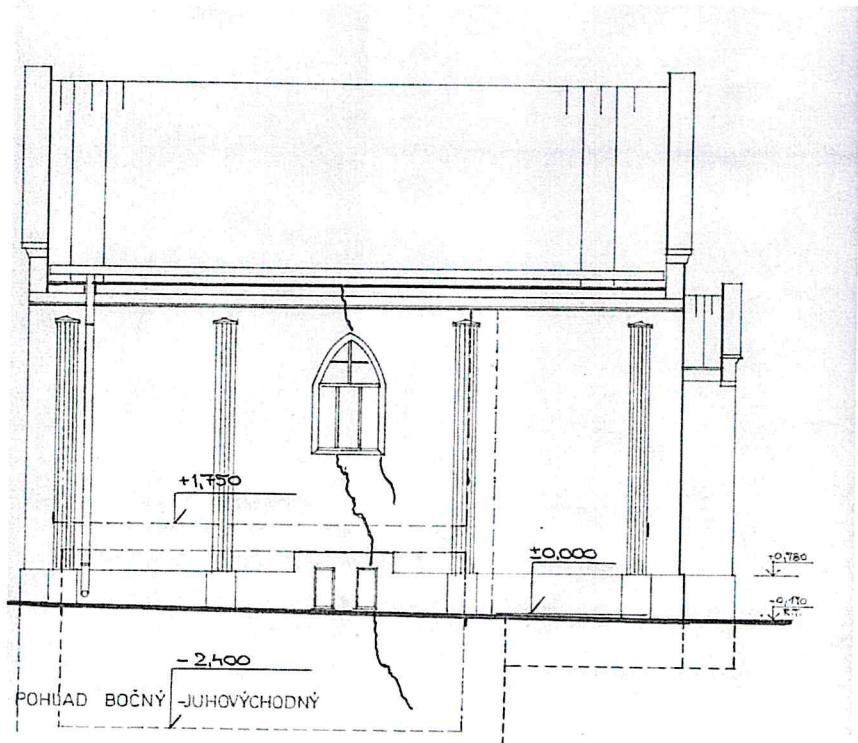

Praskliny v klenbe nad prízemím sú široké až 30mm.
Tehelná klenba nad prízemím :



DOM SMÚTKU, CINTORÍN RUSOVCE, KOVÁCsová ul.

Praskliny v obvodových stenách prízemia sú široké do 10mm.
Obvodová stena prízemia :



Praskliny v obvodových stenách suterénu sú široké do 5mm. Klenba stropu nad suterénom :



DOM SMÚTKU, CINTORÍN RUSOVCE, KOVÁCsová ul.

Tehelné murivo klenby nad prízemím v strednej časti objektu sa rozpadáva na jednotlivé tehly. Pôvodné pojivo - malta - je rozdrobená a nefunkčná :



DOM SMÚTKU, CINTORÍN RUSOVCE, KOVÁČSOVÁ ul.

Deformácie podzákladia spôsobily roztvorenie klenbového muriva stropnej klenby po celom jej priereze. Hrúbka muriva klenby je 15cm.

Prasklina z hornej strany klenby :



Poruchy krovu :

Drevená konštrukcia krovu je na niekoľkých miestach poškodená hnilobou. Väzné trámy sú vo svojich záhlaviach spráchnivené. Na jednom mieste je väzný trám dokonca prerušený - je odhnitý jeho koniec v dĺžke cca 75cm, a neplní svoju funkciu tiahla v nosnej drevenej stolici krovu, čo spôsobuje vodorovnú reakciu na obvodovú stenu.

DOM SMÚTKU, CINTORÍN RUSOVCE, KOVÁČSOVÁ ul.

Jeden z väzných trámov krovu je opretý o stropnú tehelnú klenbu, a vnáša do nej zaťaženie od krovu.

V pozdĺžnom smere je objekt stiahnutý dvoma ocelovými tiahlami, ukotvenými do štitových stien. Ocelové tiahla, neplnia svoju funkciu, nakoľko prevísačajú a nie sú napnuté. Ich konštrukcia napnutie ani neumožňuje.

Drevená konštrukcia krovu je na niekoľkých miestach spráchnivená a poškodená hnilobou :



DOM SMÚTKU, CINTORÍN RUSOVCE, KOVÁCsová ul.

Odhnity väzný trám, spráchnivená pomúrnica :



DOM SMÚTKU, CINTORÍN RUSOVCE, KOVÁCsová ul.

Väzný trám krovu je opretý o stropnú tehelnú klenbu, a vnáša do nej zaťaženie od krovu :



DOM SMÚTKU, CINTORÍN RUSOVCE, KOVÁCsová ul.

Nefunkčné, prevísajúce ocelové tiahlo :



Pomúrnica krovu je osadená do tehlového muriva steny. V úrovni päty stropnej klenby absentuje stužujúci veniec, resp. iný stužujúci prvok :



DOM SMÚTKU, CINTORÍN RUSOVCE, KOVÁČSOVÁ ul.

Poruchy suterénného muriva :

Objekt je podmáčaný. Vzlinaním je poškodené suteréne murivo a fasádna omietka do výšky až 2m nad úrovňou terénu. Omietka opadáva, tehelné murivo je degradované vlhkostou a koróziou.

Pričiny porúch a návrh sanácie.

Základové konštrukcie :

Po obvode celého objektu je potrebné osadiť vyspádovanú drenáž, ktorá odvedie povrchovú podzemnú vodu do vsakovacej jímky, umiestnenej na spodnej, severovýchodnej strane cintorína, a tým sa zamedzí podmáčaniu základovej pôdy. Strešné dažďové zvody je potrebné vyústiť taktiež do vsakovacej jímky.

Poruchy suterénného muriva a muriva prízemia:

Pričinou vlhkého muriva je absentujúca hydroizolácia, tepelné mosty, kondenzácia vzdušnej vlhkosti a presun rosného bodu na interiérovú stranu muriva. Ďalšou príчинou je neodvetrávanie priestorov suterénu. Murivo je potrebné ošetriť chemickou injektážou, ktorá murivo vysuší, a zabráni ďalšiemu prenikaniu vlhkosti.

Poruchy stropov a stien:

Priečne roztrhnutie objektu je spôsobené podmáčaním podzákladia, rôznou únosnosťou základovej pôdy v úrovni základovej škáry v podpivničenej a nepodpivničenej časti, a absentujúcim stužujúcim prvkom v murovaných stenách v úrovni stropov.

Sanácia bude spočívať vo vybudovaní stužujúceho venca v úrovni päty tehelnej klenby nad prízemím. Murivo tehelnej klenby je potrebné z hornej strany očistiť drôtenou kefou. Vypadané maltové pojivo vyšpárovať. Na tehelnú klenbu nabetonovať železobetónovú škrupinu, vyarmovanú sietami Kari, spriahnutú do nových stužujúcich monolitických vencov.