

Stanovení příčiny vzniku poruch vozovky

Revitalizace brownfield Chrastava

– Výrobně skladovací areál WASSA - stavba

II/592 p.p.č. 789/1 k.ú. Dolní Chrastava



Číslo zprávy: D58/2022



ÚVODNÍ LIST

ZHOTOVITEL:

SQZ, s.r.o.

Akreditovaná zkušební laboratoř 1135.1 dle ČSN EN ISO/EC 17025:2018

U Místní dráhy 939/5, 779 00 Olomouc – Nová Ulice

V zastoupení: Blanka Holá, +420 602 210 033

OBJEDNATEL:

IMOS Brno . a.s. – závod Ostrava

Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava

V zastoupení: Jaromír Valeš, +420 724 333 005

ČÍSLO SMLOUVY/OBJEDNÁVKY:

Objednávka č. 779/5519/201803701

Výtisk číslo

V Olomouci dne 20.9.2022



Stanovení příčiny vzniku poruch v asfaltovém souvrství v rámci reklamačního řízení -

Revitalizace brownfield Chrastava – Výrobně skladovací areál WASSA – stavba

Dotčená silnice: II/592 p.p.č. 789/1 k.ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava

Úvod:

V návaznosti na výzvu správce komunikace dne 25.8.2022 za účasti zástupce zhotovitele a zástupce správce dotčené komunikace proběhlo stanovení skladby konstrukce vozovky komunikace II/592 v místě napojení sjezdů pro připojení vnitrozávodních komunikací, větve A a B na krajskou silnici.

Skladba konstrukce byla ověřena ve dvou místech opravovaného úseku:

1. v místě výkopu ve vozovce pro zřízení IS – plynové a kanalizační přípojky;
2. v místě mezi upravovanými sjezdy – výměna obrusné vrstvy stávající konstrukce.

V obou řešených úsecích došlo k poruchám obrusné vrstvy – celoplošné síťové trhliny.

Posuzovaná část č. 1:

- v místě výkopu ve vozovce pro zřízení IS – plynové a kanalizační přípojky:

V místě výkopu měla odpovídat skladba konstrukce TP 170 – katalogovému listu konstrukce vozovky silnic II. a III třídy, návrhové úrovňě porušení D1, třídy dopravního zatížení II (TNV = 501 -1500).

Požadovaná skladba konstrukce v místě výkopu:

Asfaltový beton střednězrný	ACO 11+	40 mm
Postřík spojovaní emulzí s modifikovaným asfaltem 0,30 kg/m ² PSE		
Asfaltový beton hrubozrný	ACL 16+	60 mm
Postřík spojovaní emulzí s modifikovaným asfaltem 0,30 kg/m ² PSE		
Asfaltový beton hrubozrný	ACP 16+	90 mm
Infiltrační postřík 1,0 kg/m ²	PI-EK	
Štěrkodrť	ŠDA	200 mm
Štěrkodrť	ŠDA	150 mm
PŘEDEPSANÁ CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE		540 mm



Zjištěná skladba konstrukce v komunikaci HS1 (místo vrtání určeno zástupcem správce komunikace):

Asfaltový beton	127 mm
Štěrkodrť	200 mm
Štěrkopísek	
ZJIŠTĚNÁ CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE	327 mm

Skladba konstrukce vozovky v místě výkopu nebyla dodržena.

Posuzovaná část č. 2:

- v místě mezi upravovanými sjezdy – výměna obrusné vrstvy stávající konstrukce:

Finální úprava povrchu vozovky byla provedena v celé délce a šířce mezi upravovanými sjezdy – odfrézování obrusné vrstvy a položení ACO 11.

V propojení stávající komunikace na budované sjezdy, došlo v souladu se zadáním k odfrézování obrusné vrstvy a položení nové, bez zásahu do zbylých původních konstrukčních vrstev.

Zjištěná skladba konstrukce v komunikaci HS2 (místo vrtání určeno zástupcem správce komunikace):

Asfaltový beton	152 mm
Dlažební kostka	100 mm
Podsíp dlažby	60 mm
Štěrkodrť	110 mm
Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy	130 mm
Štěrk jílovitý	270 mm
Štěrkopísek	150 mm

PROTOKOL č.: D58a / 2022

Skladba konstrukčních vrstev jádrového vývrtu

Název akce: Revitalizace brownfield Chrastava - Výrobně skladovací areál WASSA - komunikace II/592

Objednatel: IMOS Brno, a.s. - závod Ostrava
Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava

Datum prací: 25.08.2022

Laborant: Daniel Mendel Lenka Jakubčová

Staničení určeno objednatelem. Viz přehledná situace.

Jádrový vývrt		JV1	JV2	Maximum	Minimum	Průměr	S	Variaci [koefficient %]
Staničení P/L [km]		určeno správcem komunikace	určeno správcem komunikace					
Vzdál. od okraje P/L [cm]		dle fotodokumentace	dle fotodokumentace					
Celk. tloušťka vývrtu [mm]		152	127					
Vrstva [mm]	Symbol	JV1	JV2					
Nátěr	N							
Obrusná	AC	57	47	57	47	52	5	0,1
Ložní	AC	95	80	95	80	88	8	0,1
Podkladní vrstva		PM	PM					

— Lom mezi jednotlivými vrstvami jádrového vývrtu

— Trhlina po výšce vrstvy

Tloušťka vrstev jádrových vývrtů dle ČSN EN 12697-36 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky.

Součástí protokolu je grafické zobrazení tloušťek vrstev užitím grafu.

Poznámka:

- JV1 ložní vrstva - AC jemnozrnná;

Manažer kvality

Blanka Holá



SQZ, s.r.o.

U místní dráhy 939/5, 779 00 Olomouc
① IČ: 25743554, DIČ: CZ25743554

PROTOKOL č.: D58a / 2022

Grafické zobrazení tloušťek jednotlivých vrstev jádrových vývrť k akci Revitalizace brownfield Chrastava - Výrobně skladovací areál WASSA - komunikace II/592.





PROTOKOL č.: D58b/ 2022

Skladba konstrukce zemního tělesa

Název akce: Revitalizace brownfield Chrastava - Výrobně skladovací areál WASSA - komunikace II/592

Objednatel: IMOS Brno, a.s. - závod Ostrava
Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava

Datum prací: 25.08.2022

Laborant: Daniel Mendel Lenka Jakubčová

Staničení určeno objednatelem. Viz přehledná situace.

Hloubená sonda		HS1	HS2
Staničení P/L [km]		určeno správcem komunikace	určeno správcem komunikace
Vzdálenost od okraje P/L [cm]			
Příslušný jádrový vývrt		JV1	JV2
Celková hloubka sondy [mm]		972	1077
Konstrukční vrstva [mm]	Symbol	HS1	HS2
Asfaltový beton	AC	152	127
Dlažební kostka	-	100	
Podsíp dlažby	-	60	
Štěrkodrť	-	110	200
Štěrk s příměsi jemnozrnné zeminy		130	
Štěrk jílovy		270	
Štěrkopisek		150	750

zkoušená konstrukční vrstva hloubené sondy

Vizuální posouzení zeminy dle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, tab. A1 - Vhodnost zemin pro pozemní komunikace

Součástí protokolu je grafické zobrazení skladby konstrukce užitím grafu.

Poznámka:

Manažer kvality

Holá

Blanka Holá

SQZ

SQZ, s.r.o.

U místní dráhy 939/5, 779 00 Olomouc
IČ: 25743554, DIČ: CZ25743554

PROTOKOL č.: D58b / 2021

Grafické zobrazení skladby konstrukce k akci Revitalizace brownfield Chrastava - Výrobně skladovací areál WASSA - komunikace II/592.



PROTOKOL č.: D58b/ 2022

Skladba konstrukce zemního tělesa

Název akce: Revitalizace brownfield Chrastava - Výrobně skladovací areál WASSA - komunikace II/592

Objednatel: IMOS Brno, a.s. - závod Ostrava
Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava

Datum prací: 25.08.2022

Laborant: Daniel Mendel Lenka Jakubčová

Staničení určeno objednatelem. Viz přehledná situace.

Hloubená sonda		HS1	HS2
Staničení P/L [km]		určeno správcem komunikace	určeno správcem komunikace
Vzdálenost od okraje P/L [cm]			
Příslušný jádrový výrt		JV1	JV2
Celková hloubka sondy [mm]		972	1077
Konstrukční vrstva [mm]	Symbol	HS1	HS2
Asfaltový beton	AC	152	127
Dlažební kostka	-	100	
Podsíp dlažby	-	60	
Štěrkodrť	-	110	200
Štěrk s příměsi jemnozrnné zeminy		130	
Štěrk jílovitý		270	
Štěrkopísek		150	750

zkoušená konstrukční vrstva hloubené sondy

Vizuální posouzení zeminy dle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, tab. A1 - Vhodnost zemin pro pozemní komunikace

Součástí protokolu je grafické zobrazení skladby konstrukce užitím grafu.

Poznámka:

Manažer kvality

Blanka Holá

PROTOKOL č.: D58b / 2021

Grafické zobrazení skladby konstrukce k akci Revitalizace brownfield Chrastava - Výrobně skladovací areál WASSA - komunikace II/592.



II/592 Chrastava


HS1


**II/592 Chrastava – hloubkové sondy v konstrukci vozovky – původní komunikace po opravě
obrusné vrstvy**



D58/2022

Fotodokumentace

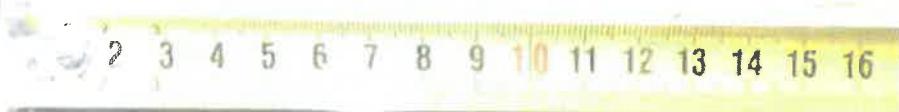

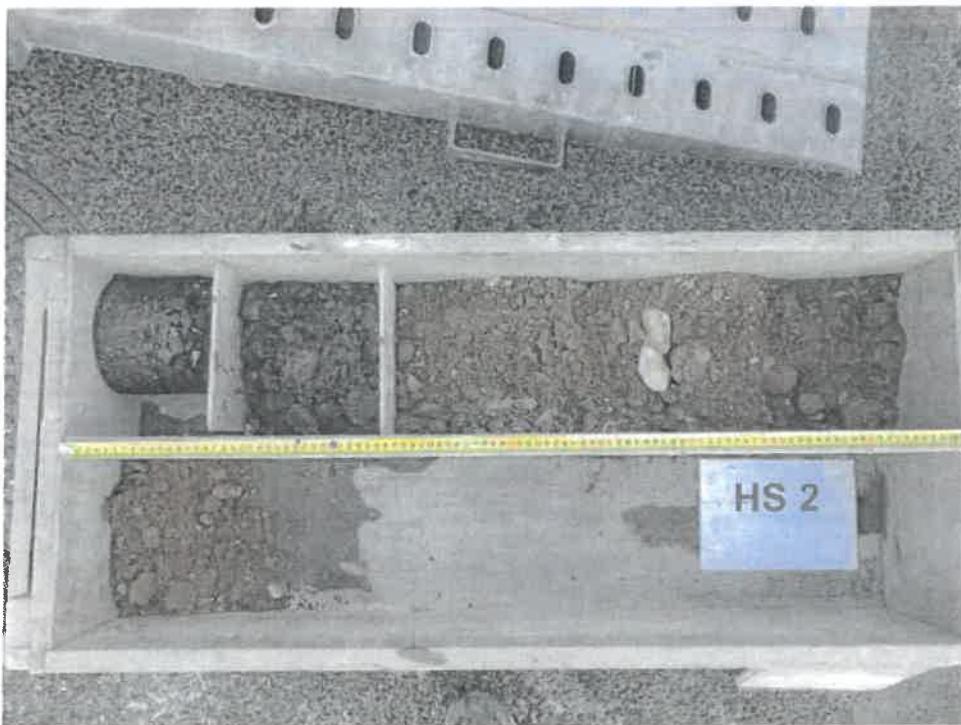HS2**II/592 Chrastava – hloubkové sondy v konstrukci vozovky – oprava komunikace v místě výkopu**



Závěr:

**Posuzovaná část č. 1:
v místě výkopu ve vozovce pro zřízení IS – plynové a kanalizační připojky
provedení celkové opravy asfaltového souvrství.**

- po odstranění asfaltového souvrství ověřit únosnost podkladní vrstvy v souladu se stanovenými parametry zadání.
- opětovné položení asfaltového souvrství.

**Posuzovaná část č. 2:
v místě mezi upravovanými sjezdy – výměna obrusné vrstvy stávající konstrukce**

Pokud v rámci opravy komunikace dojde pouze k výměně obrusné vrstvy a ne kompletní rekonstrukci, není možné zaručit, že nedojde k opětovnému porušení obrusné vrstvy. Současná skladba stávající konstrukce neodpovídá parametrům pro konstrukce vozovky silnic II. a III třídy, návrhové úrovně porušení D1, třídy dopravního zatížení II (TNV = 501 -1500).

Příloha:

Protokol D58a,b/2022 - Skladba konstrukce vozovky

Fotodokumentace

Blanka Holá, manažer kvality, SQZ s.r.o.

SQZ
SQZ, s.r.o.

U místní dráhy 939/5, 779 00 Olomouc
① IČ: 25743554, DIČ: CZ25743554

V Olomouci dne 20.9.2022



Porovnání dopravního zatížení komunikace z celostátního sčítání dopravy 2010, 2016 a 2020.

Komunikace	Sčítací úsek	Rok sčítání	Katastrální území	TNV (těžká nákladní doprava)	
II/592	4-1471	2010	průtah obce Chrastava	386	
	4-1472			300	
	4-1461			100	
	4-1460			100	
	4-1471	2016		362	
	4-1472			522	
	4-1461			131	
	4-1460			131	
	4-1473			457	
	4-1471	2022		414	
	4-1473			388	
	4-1461			136	
	4-1460			136	
	4-1472			335	

Z výsledků celostátního sčítání dopravy vyplývá, že v období mezi rokem 2016 a 2022 nedošlo v celém úseku II/592 průtah obcí Chrastava k nárůstu těžké nákladní dopravy. V některých úsecích došlo dokonce k jejímu poklesu. Příčina vzniku síťových trhlin nebude proto spojená s navýšením dopravního zatížení, ale s parametry původní konstrukce vozovky.

V úrovni ložné a podkladní vrstvy asfaltového souvrství jsou použity jemnozrnné asfaltové směsi nad původní konstrukcí vozovky s žulovou dlažbou.