

# PROTOKOL Z BEŽNEJ PREHLIADKY MOSTA

## ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

<b>ID mosta:</b>	M2427	<b>Názov mosta:</b>	571041-002 Most cez potok Suchý pri št. hr. MR
<b>Komunikácia:</b>	2807	<b>Správca:</b>	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Rimavská Sobota
<b>Správč. číslo:</b>	002		
<b>Kumulatívne st.:</b>	1,545 km (2807)		
<b>Kilometrovníkové st.:</b>	1,475 km (DZ 1,0)		
<b>Rok postavenia:</b>	1939	<b>Vlastník:</b>	Banskobystrický samosprávny kraj
<b>Dĺžka premostenia:</b>	2,6 m		

## DILATAČNÉ CELKY

<b>Prehliadané:</b>	M2427.01	<b>Počet:</b>	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

## ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

<b>Dátum prehliadky:</b>	24.4.2018	<b>Poveternostné podmienky:</b>	jasno
<b>Teplota vzduchu:</b>	24,00°C		
<b>Teplota konštrukcie:</b>	°C		
<b>Zhotoviteľ prehliadky</b> (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)			
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Elvíra Krajecová	technik pre mosty	

## ZAŤAŽITEĽNOSŤ

<b>Normálna:</b>	13,0 t
<b>Výhradná:</b>	40,0 t
<b>Výnimočná:</b>	168,0 t
<b>Dátum určenia:</b>	1.1.1800

## STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

<b>Pred prehliadkou:</b>	<b>6 - Veľmi zlý</b>
<b>Po prehliadke:</b>	

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
<b>B-Spodná stavba</b>			
Bc-opory	303-Vlhké škvrny <i>VI - mokré oblasti na povrchu konštrukcie</i>	DCM 01	
Bc-opory	331-Nevyplnená kontaktná lepená škára <i>VI - vypadávanie kameňov v kamennom murive, pukliny</i>	DCM 01	
Bc-opory	351-Vypadávanie malty <i>V - vypadávanie malty s uvoľňovaním muriva</i>	DCM 01	
Bf-mostné krídla	331-Nevyplnená kontaktná lepená škára <i>VI - roztvorená škára</i>	DCM 01	
Bf-mostné krídla	351-Vypadávanie malty <i>V - Rozpad spojovacej malty - čelné múry, v klenbe - 40 %</i>	DCM 01	
Bf-mostné krídla	353-Rozpad murovacích prvkov <i>Obojstranne rozpadávanie materiálu prvkov murovaných konštrukcií - kameňov 80 %</i>	DCM 01	
<b>C-Nosná konštrukcia</b>			
Ca-Hlavná konštrukcia	303-Vlhké škvrny <i>VI - presakovanie vody cez NK</i>	DCM 01	
Ca-Hlavná konštrukcia	327-Prasklina <i>Trhlina väčšej šírky, prechádzajúca celou hrúbkou konštrukčnej časti, dĺžka 2,5 m</i>	DCM 01	
Ca-Hlavná konštrukcia	328-Kaverna <i>VI - Nevyplnená časť betónového konštrukčného prvku (2x) cca 1,0 m<sup>2</sup></i>	DCM 01	
Ca-Hlavná konštrukcia	331-Nevyplnená kontaktná lepená škára <i>VI - vypadávanie kameňov z klenby 2 m<sup>2</sup></i>	DCM 01	
Ca-Hlavná konštrukcia	345-Biologická korózia betónu <i>III - v podhl'ade NK - zelené škvrny</i>	DCM 01	
<b>E-Ložiská, kĺby, iné uloženie</b>			
	žiadne		
<b>F-Mostné závery</b>			
	žiadne		
<b>G-Odvodnenie mosta</b>			
	sklonom vozovky		
<b>H-Ostatné príslušenstvo mosta</b>			
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1009-Chýbajúce označenie mostného objektu a dopravné značky <i>chýba evidenčné číslo mosta 2 ks</i>	DCM 01	
<b>J-Okolie mosta</b>			
	bez prístupovej cesty		
J-Okolie mosta	1121-Znečistenie okolia mosta <i>III - výskyt poruchy vo veľkom rozsahu 10 m<sup>2</sup></i>	DCM 01	

zanedbaná údržba údržba

**NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH**

Očistenie škár, doplnenie muríva, vyškárovanie v klenbách, oporách.

Bc351

DCM 01

Odstránenie znečistenia, vegetácie z okolia mosta.

J 1121

DCM 01

Sanácia kaverny, návrh zosilnenia prvku konštrukcie.

Ca328

DCM 01

Reprofilácia, doplnenie muríva spodnej stavby, klenby.

Bf353

DCM 01

návrh do "O"

**NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ**

Uvedené opatrenie vykonať do 10/2019

**DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA**

Evid. č.: 2806-2

STS: 6 /6

**PRÍLOHY:**

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V. 2. sobota ..... dňa 24. 4. 2018 Podpis:  .....



Názov: 2807-2 (57141-2) Z (10).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: 2807-2 (57141-2) Z (5).jpg



Názov: 2807-2 (57141-2) Z (19).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: 2807-2 (57141-2) Z (18).jpg



Názov: 2807-2 (57141-2) Z (11).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: 2807-2 (57141-2) Z (12).jpg



Názov: 2807-2 (57141-2) (7).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: 2807-2 (57141-2) (6).JPG



Názov: 2807-2 (57141-2) (4).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: 2807-2 (57141-2) (3).JPG

