

PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M4792	Názov mosta:	066013- 001 Most cez potok Neresnica v v obci Dolné Breziny
Komunikácia:	2447	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Banská Bystrica
Správč. číslo:	001	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Kumulatívne st.:	0,040 km (2447)		
Kilometrovnikové st.:	0,004 km (DZ 1,0)		
Rok postavenia:	1959		
Dĺžka premostenia:	14,9 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M4792.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	28.3.2014	Poveternostné podmienky: jasno
Teplota vzduchu:	14,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky	(organizácia, mená a funkcie pracovníkov)	
BBRSC a.s. - GR		Ing. Miloš Kreth

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	20,0 t
Výhradná:	44,0 t
Výnimočná:	137,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	4 - Uspokojivý
Po prehliadke:	4 - Uspokojivý

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
B-Spodná stavba			IV
Bc-opory	302-Inkrustácie <i>lokálne na driekoch opôr</i>	DCM 01	III
Bc-opory	303-Vlhké škvrny <i>na driekoch obidvoch opôr pod prvými dvoma nosníkmi na vtoku</i>	DCM 01	III
Bc-opory	321-Povrchové sieťové trhlinky <i>pri hranách obidvoch opôr smerom ku krídlam</i>	DCM 01	III
Bf-mostné krídla	315-Rozpad betónu <i>vo vodorovnom smere v miestach pracovných škár na všetkých 4 krídlach najväčší rozsah vtok 2. opory</i>	DCM 01	IV
C-Nosná konštrukcia			IV
Ca-Hlavná konštrukcia	345-Biologická korózia betónu <i>na čelách NK</i>	DCM 01	III
Ca-Hlavná konštrukcia	501-Nedostatočné krytie betonárskej výstuže <i>priečna na 30% plochy spodnej hrany trámov</i>	DCM 01	IV
Ca-Hlavná konštrukcia	502-Obnažená betonárska výstuž <i>v podhlade trámových prefabrikátov na spodnej hrane trámca, lokálne aj hlavná aj priečna</i>	DCM 01	IV
D-Mostný zvršok			IV
Da-Vozovka	653-Znečistenie vozovky <i>na krajiniciach</i>	DCM 01	III
De-rímša	315-Rozpad betónu <i>v značnom rozsahu lokálne až do hĺbky 15cm</i>	DCM 01	IV
E-Ložiská, kĺby, iné uloženie			III
<i>uloženia na lepenke vytečená na drieky opôr</i>			
F-Mostné závery			II
<i>podpovrchové</i>			
G-Odvodnenie mosta			III
<i>sklonom vozovky</i>			
H-Ostatné príslušenstvo mosta			III
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	421-Povrchová korózia ocele <i>cez farbu preráža povrchová korózia</i>	DCM 01	III
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1007-Nevhodne ukončené zvodidlo/zábradlie <i>2 ukončenia nad 1. oporou</i>	DCM 01	III
J-Okolie mosta			III
Celkové hodnotenie mosta:			4

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

Bežné prehliadky vykonávané
údržba minimálna

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

odstrániť nesúdržné časti a vyspraviť sanačnými materiálmi	Bc321	DCM 01
odstrániť nesúdržné časti otryskaním a následne aplikovať v primeraných vrstvách sanačnú maltu	Bf315	DCM 01
zapezpečiť dostatočné krytie výstuže	Ca501	DCM 01
miesta s rozpadom betónu pri ktorých došlo k obnaženiu výstuže je potrebné sanovať do pôvodného tvaru konštrukčného prvku	Ca502	DCM 01
vyčistiť	Da653	DCM 01
platí to isté ako pri NK - obnažená výstuž	De315	DCM 01
doplniť chýbajúce prvky v súlade s platnými predpismi	Ha421	DCM 01
odstrániť pôvodným náter aj s koróziou a natrieť	Ha421	DCM 01

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

Uvedené opatrenia vykonať do 10/2015

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

066013-001; STS 4/4

PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: Fotografia-0037.jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: Fotografia-0040.jpg



Názov: Fotografia-0041.jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: Fotografia-0043.jpg



Názov: Fotografia-0045.jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: Fotografia-0046.jpg



Názov: Fotografia-0048.jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: Fotografia-0050.jpg



Názov: Fotografia-0051.jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: Fotografia-0053.jpg