

PROTOKOL Z BEŽNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M1958	Názov mosta:	527020-008 Most cez Slatinský potok pri obci Kalinka
Komunikácia:	2463	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Banská Bystrica
Správca. číslo:	008	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Kumulatívne st.:	16,120 km (2463)		
Kilometrovníkové st.:	15,915 km (DZ 16,0)		
Rok postavenia:	1948		
Dĺžka premostenia:	5,8 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M1958.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	1.6.2017	Poveternostné podmienky:
Teplota vzduchu:	°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Elvíra Krajecová	technik pre mosty
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Zita Tokárová	technik pre správu majetku

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	20,0 t
Výhradná:	23,0 t
Výnimočná:	166,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	4 - Uspokojivý
Po prehliadke:	

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
B-Spodná stavba			
Bc-opory	303-Vlhké škvrny <i>zatekanie z úložných plôch, tvorba výkvetov a biologickej korózie</i>		
Bc-opory	351-Vypadávanie malty <i>z kamenného obkladu opôr</i>		
Bf-mostné krídla	351-Vypadávanie malty <i>zo škár kamenného obkladu miestami</i>		

C-Nosná konštrukcia

Ca-Hlavná konštrukcia	302-Inkrustácie <i>Výluhy zo zložiek betónu v podhlade tvoriace pevné usadeniny a kvaple</i>
Ca-Hlavná konštrukcia	303-Vlhké škvrny <i>mokrý plochy na povrchu konštrukcie od priesakov vody</i>
Ca-Hlavná konštrukcia	312-Odlamovanie betónu <i>v podhlade opadávanie úlomkov betónu,</i>
Ca-Hlavná konštrukcia	313-Odlupovanie <i>na čelách NK odlupovanie cem malty z povrchu betónu</i>
Ca-Hlavná konštrukcia	315-Rozpad betónu <i>v podhlade krajné plochy NK a čelá NK úplne rozpadnutý betón</i>
Ca-Hlavná konštrukcia	322-Pozdĺžne trhliny <i>v celej dĺžke NK na jej čelnej strane na pravej i ľavej strane objektu</i>
Ca-Hlavná konštrukcia	421-Povrchová korózia ocele <i>v podhlade povlak hrdce na betonovej konštrukcii alebo na omietke</i>
Ca-Hlavná konštrukcia	502-Obnažená betonárska výstuž <i>v podhlade na krajných plochách do hĺbky cca 1/3 mosta</i>
Ca-Hlavná konštrukcia	511-Korózia betonárskej výstuže <i>prúty betonárskej výstuže zhrdzavené</i>
Ca-Hlavná konštrukcia	512-Zoslabnutá betonárska výstuž <i>v pohľade - obnažená betonárska výstuž. s viditeľným oslabením prierezovej plochy</i>

D-Mostný zvršok

Da-Vozovka	601-Vyhľadanie povrchu vozovky <i>opotrebovanie obrusnej vrstvy použitím obrusiteľného kameniva a mäkkého asfaltu</i>
Da-Vozovka	651-Nadmerná hrúbka vozovky <i>zväčšenie hrúbky vozovky pridaním nových asfaltových vrstiev</i>
Da-Vozovka	653-Znečistenie vozovky <i>znečistenie krajníc posypovým materiálom</i>
Dc-Izolácia	631-Porušená hydroizolácia <i>poškodená - nefunkčná izolácia</i>
De-rímsa	312-Odlamovanie betónu <i>odlupovanie cem malty z čelných plôch ríms, tiež z plôch pod zábradlím.</i>
De-rímsa	327-Prasklina <i>zvislá trhlina nad stykom opory a NK</i>

H-Ostatné príslušenstvo mosta

Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1007-Nevhodne ukončené zvodidlo/zábradlie <i>ukončenie zábradlia nie je podľa STN, chyba šikmé zalomene a zapustenie do terénu</i>
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1009-Chýbajúce označenie mostného objektu a dopravné značky
Hj-úpravy pod mostom	1114-Poškodenie spevnenia koryta toku <i>dláždené koryto , miestami chyba dlažba</i>

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

Zanedbaná údržba mosta

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

doplniť škárovaciu maltu v kamennom obklade cca 5m ²	Bc351
doplniť po odstránení nesúdržnej malty novú škárovaciu maltu, cca 4m ²	Bf351
sanovať podhľad NK , zabezpečiť krytie obnaženej výstuže	Ca312
čelá NK je potrebné oklepať od nesúdržnej malty a aplikovať sanačný poter so zabezpečením krytia, cca 6m ²	Ca313
vykonať reprofiliáciu korodujúcej výstuže v podhlade NK	Ca511
zapustiť konce zábradli do krajnice, narovnať pokryvené časti	Ha1007
doplniť ev ozn s okrajovým lemom v smere staničenia	He1009

vytrhať prerastajúcu vegetáciu nad úložnými prahmi

sanovať čelá NK a podhľadu. Opadáva krycia vrstva výstuže, túto je potrebné prekryť opravnou maltou

doplniť nábehy na zábradlie v smere jazdy

doplniť označenie MO

Termín odstránenia závad 11/2017

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

Uvedené opatrenie vykonať do 10/2018

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

Nové evid. číslo MO: 2463-8
STS: 4

PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: 2463-8 (7).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: 2463-8 z (10).JPG



Názov: 2463-8 (16).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: 2463-8 (8).JPG



Názov: 2463-8 z (11).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: 2463-8 z (4).JPG



Názov: 2463-8 z (2).JPG

Konstrukčný prvok:



Názov: 2463-8 z (3).JPG



Názov: 2463-8 (25).JPG

Konstrukčný prvok:



Názov: 2463-8 z (1).JPG