



Obr. 108, 109 – Východné priečelie Vajanského 19,20 – Zásobovacia rampa nebytového priestoru potravín

Obvodové steny v pôvodnom stave, lícuju s nosnými konštrukciami suterénu. Priestor prekrytý, riziko zatekania zrážkovej vody nízke. Potreba zachovania funkčnosti dvorových vpustí, zabezpečiť odvedenie vody tečúcej z ulice pri návalových dažďoch. Odporúča sa vyhotoviť novú podlahu s novým hydroizolačným systémom vyvedeným na steny.



Obr. 110, 111 – vjazd do podzemných garáží Vajanského 18,19,20

Teleso vjazdu do suterénu zdegradované, styk s terénom netesný, nespevnená plocha, stredné riziko zatekania, viď obr. 114, 115. Potreba nového oplechovania, a povrchovej úpravy stienok.



Obr. 112, 113 – vjazd do podzemných garáží Vajanského 18,19,20

Vpuste pri vjazde do suteréne neudržované, riziko kumulácie vody v suteréne najmä pri návalových dažďoch. Potreba sfunkčnenia dažďovej kanalizácie. Oprava spevnenej plochy. Vjazd v súčasnosti nevyužívaný.



Obr. 114, 115 – vjazd do podzemných garáží Vajanského 18,19,20

Prejavy zatekania z ulice vplyvom nevyhovujúceho technického stavu stienok vjazdu na terénom. Potreba vyhotovenia odkvapového chodníka pozdĺž stienok a správne vyspádovanie terénu v ich blízkosti. Obnova povrchovej úpravy stien a stropov. Zatesnenie všetkých prestupov potrubí, rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácií a osvetlenia. Oprava spevnenej plochy.



Obr. 116, 117 – vjazd do podzemných garáží Vajanského 18,19,20

Teleso vjazdu do suterénu zdegradované, styk s terénom netesný, nespevnená plocha, stredné riziko zatekania vid' obr. 114, 115. Potreba nového oplechovania, a povrchovej úpravy stienok. Potreba vyhotovenia odkvapového chodníka pozdĺž stienok a správne vyspádovanie terénu v ich blízkosti.



Obr. 119



Obr. 120



Obr. 121



Obr. 122



Obr. 123



Obr. 124



Obr. 125



Obr. 126



Obr. 127



Obr. 128



Obr. 129



Obr. 130



Obr. 131



Obr. 132



Obr. 133



Obr. 134

Obr. 135

Obr. 136



Obr. 137

Obr. 138


Obr. 139



Obr. 140

Obr. 141

Obr. 142

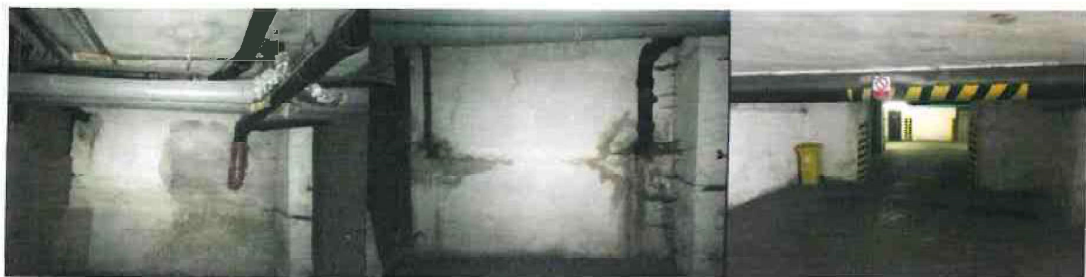

Obr. 143

Obr. 144

Obr. 145



Obr. 144

Obr. 145

Obr. 146



Obr. 147



Obr. 148



Obr. 149



Obr. 150



Obr. 151



Obr. 152



Obr. 153



Obr. 154



Obr. 155



Obr. 156



Obr. 157



Obr. 158



Obr. 159



Obr. 160



Obr. 161



Obr. 162



Obr. 163



Obr. 164



Obr. 165



Obr. 166



Obr. 167



Obr. 168



Obr. 169



Obr. 170



Obr. 171



Obr. 172