

PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M1261	Názov mosta:	000571-041 Most cez potok Barca za obcou Číž
Komunikácia:	571	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Oblasť prevádzky JUH
Správca. číslo:	041	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Kumulat. staničenie:	48,048 km (571)	Legislatívny stav:	v riadnom užívaní
Kilom. staničenie:	61,414 km (DZ 61,0)		
Rok postavenia:	1940		
Dĺžka premostenia:	6 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M1261.01	Počet:	1 z 1
--------------	----------	--------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	30.9.2019	Poveternostné podmienky:
Teplota vzduchu:	19,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Elvíra Krajecová	

PRVOTNÁ ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	17 t
Výhradná:	24 t
Výnimočná:	40 t
Na jednu nápravu:	
Dátum určenia:	1.1.1800

AKTUÁLNA ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	17 t
Výhradná:	24 t
Výnimočná:	40 t
Na jednu nápravu:	
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	3 - Dobrý
Po prehliadke:	3 - Dobrý

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
A-Celkové pôsobenie			II
B-Spodná stavba			III
Bc-opory	304-Záclony	DCM 01	III
	Stopy stekajúcej vody na zvislých častiach konštrukcie 1,2 m2		
Bc-opory	342-Poškodenie ochrannnej vrstvy	DCM 01	III
	Porušenie vrstvy povlaku -15 %		

C-Nosná konštrukcia				III
Ca-Hlavná konštrukcia	303-Vlhké škvrny	DCM 01		III
	v podhlade NK vlhké škvrny - voda presakuje cez NK; čelá NK zatečené vodou z hornej stavby 20%			
Ca-Hlavná konštrukcia	312-Odlamovanie betónu	DCM 01		III
	plocha 0,5 m2 - čelo ŽB dosky má narušený betón, v podhlade NK nedostatočné krytie betonárskej výstuže 2,5 m2			
D-Mostný zvršok				III
Da-Vozovka	653-Znečistenie vozovky	DCM 01		III
	na okrajoch cesty posyp po zimnej údržbe			
Dd-chodník, odrazný pruh, obrubník	312-Odlamovanie betónu	DCM 01		III
	miestami odpadávanie úlomkov betónu OP - 0,6 m2			
De-rímsa	303-Vlhké škvrny	DCM 01		III
	zatekanie čelá NK cez rímsu - nesprávny okapový nos			
De-rímsa	312-Odlamovanie betónu	DCM 01		III
	narušený betón ríms 0,8 m2			
De-rímsa	321-Povrchové sieťové trhlínky	DCM 01		III
	jemné trhlíny na povrchu betónu šírka o 0,2 mm, plocha 1,0 m2			
E-Ložiská, kĺby, iné uloženie				
	žiadne			
F-Mostné závery				
	podpovrchové			
G-Odvodnenie mosta				
	sklonom vozovky			
H-Ostatné príslušenstvo mosta				III
	obojsstranné zábradlie			
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1001-Poškodenie protikorózneho ochrany kovových prvkov	DCM 01		II
	výskyt poruchy			
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1007-Nevhodne ukončené zvodidlo/zábradlie	DCM 01		III
	Ukončenie zábradlia alebo zvodidla nie je riešené v súlade s platnými predpismi			
Hj-úpravy pod mostom	1103-Zadržovanie vody	DCM 01		III
	výskyt poruch - výška hladiny vody do 100 mm			
I-Cudzie zariadenia (-nehodnotiť, riešiť v návrhu opatrení)				
	nivelačný bod na výtokovej strane			
J-Okolie mosta				
	bez prístupovej cesty			
Celkové hodnotenie mosta:				3

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

nedostatočná údržba MO
bežné prehliadky vykonávané

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Vyspraviť bet. povrch OP, ríms, chodníka a NK	De312	DCM 01
Úprava podkladu, obnovenie ochranného náteru BZ	Ha1001	DCM 01
upraviť územie pod mostom - umožniť odtok vody	Hj1103	DCM 01

Úprava zábradlia, nahradenie koncových úsekov zvodidla
zapustenými časťami 11/2016

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

Uvedené opatrenia vykonať do 10/2020

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: 571-41 (8).JPG



Názov: 571-41 (6).JPG



Názov: 571-41 (14).JPG



Názov: 571-41 (13).JPG



Názov: 571-41 (5).JPG



Názov: 571-41 (3).JPG



Názov: 571-41 (1).JPG