

# PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

## ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M5251	Názov mosta:	000571-043 Most cez rieku Slaná zta križ. IIII/571039
Komunikácia:	571	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Oblasť prevádzky JUH
Správca. číslo:	043	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Kumulat. staničenie:	51,837 km (571)	Legislatívny stav:	
Kilom. staničenie:	65,268 km (DZ 65,0)		
Rok postavenia:	1940		
Dĺžka premostenia:	2,1 m		

## DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M5251.01	Počet:	1 z 1
--------------	----------	--------	-------

## ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	30.9.2019	Poveternostné podmienky:
Teplota vzduchu:	19,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Elvíra Krajecová	

## PRVOTNÁ ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	13 t
Výhradná:	40 t
Výnimočná:	350 t
Na jednu nápravu:	
Dátum určenia:	1.1.1800

## AKTUÁLNA ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	13 t
Výhradná:	40 t
Výnimočná:	350 t
Na jednu nápravu:	
Dátum určenia:	1.1.1800

## STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	3 - Dobrý
Po prehliadke:	3 - Dobrý

**PORUCHY**

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS	
A-Celkové pôsobenie				III
	Rozšírený inundačný most - pred mostnými otvormi obojstranne sú osadené 2x2 (8 ks) betónové rúry. Priemer bet.rúry 60 cm. Územie pod mostom je neprístupné.			
B-Spodná stavba				III
Bc-opory	304-Záclony	DCM 01	III	
	Stopy stekajúcej vody na zvislých častiach konštrukcie - 20%			
C-Nosná konštrukcia				III
	Nie je možné prehliadať kamennú konštrukciu pod mostom, kvôli osadeným betónovým rúram je znemožnený prístup ku spodnej stavbe.			
Ca-Hlavná konštrukcia	303-Vlhké škrvny	DCM 01	III	
	miestami presakovanie vody cez NK - 2 m2			
E-Ložiská, kĺby, iné uloženie				
	žiadne			
F-Mostné závery				
	žiadne			
G-Odvodnenie mosta				
	sklonom vozovky			
H-Ostatné príslušenstvo mosta				III
	mostný objekt nie je vybavený s BZ			
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1009-Chýbajúce označenie mostného objektu a dopravné značky	DCM 01	III	
	chýbajú evid.číslo mosta			
Hj-úpravy pod mostom	1103-Zadržovanie vody	DCM 01	III	
	výskyt vody pod mostom - bet.rúry obojstranne pri most otvoroch sú vysoko osadené, neumožňujú odtekanie vody, výška hladiny vody do 80 mm			
I-Cudzie zariadenia (-nehodnotiť, riešiť v návrhu opatrení)				
	žiadne			
J-Okolie mosta				III
	bez prístupovej cesty			
J-Okolie mosta	1112-Zúženie profilu koryta	DCM 01	III	
	nános pod mostom , cca 40 %			
J-Okolie mosta	1121-Znečistenie okolia mosta	DCM 01	II	
	Bujnenie vegetácie, výskyt kom.odpadu, naplavenín			
Celkové hodnotenie mosta:				3

## HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

nedostatočná údržba  
bežné prehliadky vykonávané

### NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Úprava osadenie betón.rúr, tak aby odtok vody bol zabezpečený	Hj1103	DCM 01
Odstránenie nánosov a naplavenín z územia pod mostom	J 1112	DCM 01
Odstránenie znečistenia, komunálne odpady a vegetácie	J 1121	DCM 01
Doplnenie chýbajúcich označení mosta - EČ	He1009	DCM 01

### NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

Uvedené opatrenia vykonať do 10/2020

### DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

#### PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis: .....

## Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: 571-43 (5).JPG



Názov: 571-43 (12).JPG



Názov: 571-43 (13).JPG



Názov: 571-43 (23).JPG



Názov: 571-43 (4).JPG



Názov: 571-43 (18).JPG



Názov: 571-43 (3).JPG