

PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M5799	Názov mosta:	000571-024 Most cez potok Čorpó v obci Blhovce
Komunikácia:	571	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Oblasť prevádzky JUH
Správca. číslo:	024	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Kumulat. staničenie:	18,058 km (571)	Legislatívny stav:	v riadnom užívaní
Kilom. staničenie:	31,153 km (DZ 31,0)		
Rok postavenia:	1890		
Dĺžka premostenia:	4 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M5799.01	Počet:	1 z 1
--------------	----------	--------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	17.9.2020	Poveternostné podmienky:
Teplota vzduchu:	20,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Elvíra Krajecová	

PRVOTNÁ ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	5 t
Výhradná:	19 t
Výnimočná:	78 t
Na jednu nápravu:	
Dátum určenia:	1.1.1800

AKTUÁLNA ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	5 t
Výhradná:	19 t
Výnimočná:	78 t
Na jednu nápravu:	
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	4 - Uspokojivý
Po prehliadke:	4 - Uspokojivý

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
A-Celkové pôsobenie			III
Vtaková strana mosta je neprístupná, zakrytá. Plocha je užívaná ako dvor patriaca ku budove Dom kultúry.			
B-Spodná stavba			IV
Bc-opory	304-Záclony	DCM 01	III
Stopy stekajúcej vody na zvislých častiach konštrukcie - 15 %			

Bc-opory	412-Rozpad murovacích prvkov	DCM 01	IV
	<i>Rozpadávanie materiálu prvkov murovaných konštrukcii - na spodnej časti 2.opory -0,4 m2</i>		
Bf-mostné krídla	303-Vlhké škvrny	DCM 01	III
	<i>Krídla čiastočne zatečené vodou - 15%</i>		
Bf-mostné krídla	313-Odlupovanie	DCM 01	III
	<i>Odlupovanie cementovej malty z povrchu betónu - na výtokovej strane - 5 %</i>		
C-Nosná konštrukcia			IV
	<i>Kamenná klenba</i>		
Ca-Hlavná konštrukcia	303-Vlhké škvrny	DCM 01	III
	<i>Presakovanie vody cez nosnú konštrukciu - 30 %</i>		
Ca-Hlavná konštrukcia	345-Biologická degradácia betónu	DCM 01	III
	<i>V podhľade NK výskyt poruchy - 40 %</i>		
Ca-Hlavná konštrukcia	415-Vypadávanie malty	DCM 01	IV
	<i>Nedostatočne vyplnená a netesná kontaktná škára medzi kamennými segmentmi - cementová malta medzi kameňmi vypadnutá - v klenbe 15 %, a z čela na výtoku 2 %.</i>		
	<i>Vypadané kamene z klenby 15 %.</i>		
D-Mostný zvršok			IV
Da-Vozovka	812-Priečne trhliny	DCM 01	III
	<i>Trhliny vo vozovke - dĺžka trhlín do 1,5 m</i>		
Da-Vozovka	851-Nadmerná hrúbka vozovky	DCM 01	III
	<i>Prírastok hrúbky vozovky - 200 mm</i>		
Da-Vozovka	853-Znečistenie vozovky	DCM 01	IV
	<i>Na okrajoch vozovky rastúca vegetácia a výskyt zimného posypového materiálu - 1,3 m2</i>		
Dd-chodník, odrazný pruh, obrubník	312-Odlamovanie betónu	DCM 01	III
	<i>Odpadávanie úlomkov betónu OP na pravej strane vozovky - 0,2 m2</i>		
De-rímsa	312-Odlamovanie betónu	DCM 01	III
	<i>Odpadávanie úlomkov betónu na výtokovej strane - 30 %</i>		
E-Ložiská, kĺby, iné uloženie			
	<i>Žiadne</i>		
F-Mostné závery			
	<i>Žiadne</i>		
G-Odvodnenie mosta			
	<i>Sklonom vozovky</i>		
H-Ostatné príslušenstvo mosta			IV
	<i>Dvojomadlové zábradlie na pravej strane mosta</i>		
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1202-Korózia kovových častí	DCM 01	III
	<i>Jemná povrchová korózia - dĺžka 7,4 m</i>		
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1203-Poškodenie nárazom	DCM 01	III
	<i>Malá deformácia na výtokovej strane - stĺpiky sú mierne deformované 3 ks</i>		

Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1207-Nevhodne ukončené zvodidlo/zábradlie	DCM 01	IV
	Ukončenie zábradlia nie je riešené v súlade s platnými predpismi - 2 ks		
Hj-úpravy pod mostom	1313-Poškodenie dna koryta	DCM 01	III
	Nános a výskyt komunálneho odpadu pod mostom- 8 m2		
I-Cudzie zariadenia (-nehodnotiť, riešiť v návrhu opatrení)			
	Tel vedenie v chráničke pod rímsou		
J-Okolie mosta			III
	Bez prístupovej cesty		
J-Okolie mosta	1312-Zúženie profilu koryta	DCM 01	III
	Výskyt poruchy menšieho rozsahu a významu (rast.vegetácia v koryte) - 1 m2		
Celkové hodnotenie mosta:			4

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

Primeraná údržba mosta

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Doplnenie muriva na spodnej časti 2. opory.	Bc412	DCM 01
Obnovenie ochrany BZ a oprava poškodených častí.	Ha1202	DCM 01
Očistenie okraj vozovky od znečistenia.	Da853	DCM 01

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

Uvedené opatrenia vykonať do 10/2021

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS:4/4

PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: 571-24 (4).JPG



Názov: 571-24 (5).JPG



Názov: 571-24 (7).JPG



Názov: 571-24 (12).JPG



Názov: 571-24 (16).JPG



Názov: 571-24 (1).JPG