

PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M6403	Názov mosta:	000571-028 Most cez bezmenný potok za obcou Hodejov
Komunikácia:	571	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Oblasť prevádzky JUH
Správč. číslo:	028	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Kumulat. staničenie:	23,802 km (571)	Legislatívny stav:	v riadnom užívaní
Kilom. staničenie:	36,956 km (DZ 37,0)		
Rok postavenia:	1955		
Dĺžka premostenia:	3,7 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M6403.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	11.7.2019	Poveternostné podmienky: jasno
Teplota vzduchu:	25,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre		Elvíra Krajecová

PRVOTNÁ ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	14 t
Výhradná:	43 t
Výnimočná:	366 t
Na jednu nápravu:	
Dátum určenia:	1.1.1800

AKTUÁLNA ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	14 t
Výhradná:	43 t
Výnimočná:	366 t
Na jednu nápravu:	
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	3 - Dobrý
Po prehliadke:	3 - Dobrý

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
B-Spodná stavba			III
Bc-opory	304-Záclony	DCM 01	III
	<i>stopy stekajúcej vody na zvislých častiach konštrukcie</i>		
Bc-opory	313-Odlupovanie	DCM 01	III
	<i>odlupovanie cementovej malty z povrchu betónu 35%</i>		

Bc-opory	345-Biologická korózia betónu	DCM 01	III
	<i>Pôsobenie mikroorganizmov, plesní na povrch betónu 20 %</i>		
C-Nosná konštrukcia			III
Ca-Hlavná konštrukcia	303-Vlhké škvrny	DCM 01	III
	<i>voda presakuje cez konštrukciu, čelá NK sú zatečené z hornej stavby 30 %</i>		
Ca-Hlavná konštrukcia	312-Odlamovanie betónu	DCM 01	III
	<i>V podhlade NK - odpadávanie úlomkov betónu 15 %, obnaženie výstuže - lokálny výskyt poruchy</i>		
D-Mostný zvršok			III
Da-Vozovka	613-Pozdĺžne trhliny	DCM 01	III
	<i>v strede vozovky 5-6 m, plošné deformácie vozovky - 2,5 m²</i>		
Da-Vozovka	613-Pozdĺžne trhliny	DCM 01	III
	<i>výskyt poruchy - 5 %</i>		
Da-Vozovka	614-Sieťové trhliny	DCM 01	III
	<i>na okrajoch vozovky výskyt poruchy 4,2 m²</i>		
Dd-chodník, odrazný pruh, obrubník	313-Odlupovanie	DCM 01	III
	<i>Odlupovanie cementovej malty z povrchu betónu - na hranách OP</i>		
De-rímsa	321-Povrchové sieťové trhlinky	DCM 01	III
	<i>Sústava jemných trhlín - 0,7 m²</i>		
De-rímsa	345-Biologická korózia betónu	DCM 01	III
	<i>plocha zasiahnutého povrchu betónu - 2 m²</i>		
E-Ložiská, kĺby, iné uloženie			
	<i>žiadne</i>		
G-Odvodnenie mosta			
	<i>sklonom vozovky, zvýšené zemné krajnice v priľahlej časti cesty</i>		
H-Ostatné príslušenstvo mosta			III
	<i>obojsanné oceľové zábradlie</i>		
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1002-Korózia kovových častí	DCM 01	III
	<i>Výskyt povrchovej korózie - 50 %</i>		
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1007-Nevhodne ukončené zvodidlo/zábradlie	DCM 01	III
	<i>Ukončenie zábradlia nie je riešené v súlade s platnými predpismi</i>		
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1009-Chýbajúce označenie mostného objektu a dopravné značky	DCM 01	III
Hj-úpravy pod mostom	1103-Zadržovanie vody	DCM 01	III
	<i>výskyt poruchy - naplaveniny a bachna 3,5 m²</i>		
I-Cudzie zariadenia (-nehodnotiť, riešiť v návrhu opatrení)			
	<i>žiadne</i>		
J-Okolie mosta			II
	<i>bez prístupovej cesty</i>		

Bujnenie vegetácie, divorastúca vegetácia na výtokovej strane. Mostný otvory sú zarastené vegetáciou

Celkové hodnotenie mosta:**3**

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

nedostatočná údržba mosta
bežné prehliadky vykonávané

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

BZ - odstránenie hrdze, obnovenie ochrany	Ha1002	DCM 01
doplnenie chýbajúcich označení MO	He1009	DCM 01
vyčistiť územie pod mostom	Hj1103	DCM 01
Odstránenie znečistenia - vegetáciu z okolí mosta	J 1121	DCM 01

zrezať zemné krajnice cca 5 m od mosta obojstranne T:
06/2016

Úprava zábradlia, nahradenie koncových úsekov zapustenými časťami	Ha1007	DCM 01
---	--------	--------

Podľa fin. prostriedkov vymeniť zábradlie za zvodidlo

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

podľa fin. prostriedkov vymeniť zábradlie za zvodidlo
Uvedené opatrenia vykonať do 10/2020

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: 571-28 (2).JPG



Názov: 571-28 (14).JPG



Názov: 571-28 (7).JPG



Názov: 571-28 (6).JPG



Názov: 571-28 (5).JPG



Názov: 571-28 (10).JPG



Názov: 571-28 (1).JPG



Názov: 571-28 (11).JPG