

PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M3752	Názov mosta:	000527-013 Most cez Kurekovský potok medzi obcami Slovenské Ďarmoty a Záhorce
Komunikácia:	527	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Lučenec
Správca. číslo:	013		
Kumulatívne st.:	33,493 km (527)		
Kilometrovníkové st.:	33,550 km (DZ 34,0)		
Rok postavenia:	1910	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Dĺžka premostenia:	3,9 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M3752.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	23.4.2020	Poveternostné podmienky: jasno
Teplota vzduchu:	14,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.	Ing. Jana Čierna	hlavný prehliadkár

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	32,0 t
Výhradná:	80,0 t
Výnimočná:	196,0 t
Dátum určenia:	30.9.2015

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	1 - Bezchybný
Po prehliadke:	3 - Dobrý

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
A-Celkové pôsobenie			I
B-Spodná stavba			I
C-Nosná konštrukcia			II
Ca-Hlavná konštrukcia	502-Odlupovanie náteru <i>lokálne na viacerých miestach odlupovanie náteru s odhalením pozinkovanej vrstvy bez korozívnych prejavov , lokálne oduť náter cca zasiahnutá 60 % vnútornej plochy skruže</i>	DCM 01	II
D-Mostný zvršok			I
	<i>pred mostom v napojeniach sa začínajú vytvárať v povrchovej vrstve pozdĺžne trhliny</i>		
E-Ložiská, kĺby, iné uloženie			
	<i>žiadne</i>		
F-Mostné závery			
	<i>žiadne</i>		
G-Odvodnenie mosta			I
H-Ostatné príslušenstvo mosta			II
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1201-Poškodenie protikorózneho ochrany kovových prvkov <i>na zábradlí okolo skruže a schodiska použitý nesprávny druh náteru- zostarnutá nedostatočná hrúbka náteru</i>	DCM 01	II
I-Cudzie zariadenia (-nehodnotiť, riešiť v návrhu opatrení)			
	<i>na betónových múrikoch na vtoku a výtoku osadené pozorovacie body pre SVP š.p.</i>		
J-Okolie mosta			III
	<i>v okolí mosta osadené hraničné kamene pre omedzníkonanie pozemkov sú poškodené</i>		
J-Okolie mosta	1312-Zúženie profilu koryta <i>vo výtokovom opevnení kameň a naplaveniny so začínajúcim prerastaním vegetáciou, na povrchu opevnenia koryta usadené kaly zasahujúce aj do priestoru schodiska cca 30 m²</i>	DCM 01	III
Celkové hodnotenie mosta:			3

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

bežné prehliadky vykonávané

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

počas záručnej lehoty vykonávať nestavebnú údržbu mosta

odstrániť naplaveniny a kaly z koryta toku cca 30 m2	J 1312	DCM 01
riešiť v záručnej lehote	Ha1201	DCM 01
odstránenie poruchy riešiť v záručnej lehote	Ca502	DCM 01

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

vykonávať pravidelné sledovanie počas plynutia záručnej lehoty do 09/2021

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS: 1/3

zaťažiteľnosť mostu: bez zmien

PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

Vdňa.....Podpis:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: 527-013 (30)P výtok a koryto.JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: 527-013 (17)nad 1.O P.JPG



Názov: 527-013 (27)P výtok.JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: 527-013 (20)P 2.K.JPG



Názov: 527-013 (24)P schodište.JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: 527-013 (29)P násyp.JPG



Názov: 527-013 (15)2.O stred.JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: 527-013 (10)Ľ koryto vtok.JPG



Názov: 527-013 (4)Ľ násyp.JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: 527-013 (12)2. O.JPG



Názov: 527-013 (3)vss.JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: 527-013 (2)pred mostom.JPG