

# PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

## ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

<b>ID mosta:</b>	M3561	<b>Názov mosta:</b>	000591-005_most cez potok Zolná v obci Čerín
<b>Komunikácia:</b>	591	<b>Správca:</b>	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Banská Bystrica
<b>Správca. číslo:</b>	005		
<b>Kumulatívne st.:</b>	13,045 km (591)		
<b>Kilometrovníkové st.:</b>	13,003 km (DZ 13,0)		
<b>Rok postavenia:</b>	1962	<b>Vlastník:</b>	Banskobystrický samosprávny kraj
<b>Dĺžka premostenia:</b>	14,6 m		

## DILATAČNÉ CELKY

<b>Prehliadané:</b>	M3561.01	<b>Počet:</b>	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

## ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

<b>Dátum prehliadky:</b>	17.6.2015	<b>Poveternostné podmienky:</b>  jasno
<b>Teplota vzduchu:</b>	17,00°C	
<b>Teplota konštrukcie:</b>	°C	
<b>Zhotoviteľ prehliadky</b> (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
BBRSC,a.s. Ban. Bystrica	Ing. Jaroslava Batková	hlavný prehliadkár
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Ing. Maroš Kováč	bežný prehliadkár

## ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	50,0 t
Výhradná:	60,0 t
Výnimočná:	100,0 t
<b>Dátum určenia:</b>	1.1.1800

## STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	<b>3 - Dobrý</b>
Po prehliadke:	<b>4 - Uspokojivý</b>

## PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
<b>A-Celkové pôsobenie</b>			III
<b>B-Spodná stavba</b>			III
Bc-opory	303-Vlhké škvrny <i>lokálne zatečenie drieku 1.opory z úložného prahu</i>	DCM 01	III
Bf-mostné krídla	342-Poškodenie ochrannej vrstvy <i>opadaná omietka</i>	DCM 01	III
<b>C-Nosná konštrukcia</b>			III
C-Nosná konštrukcia	303-Vlhké škvrny <i>mokrú oblasť povrchu na čelách, voda preteká cez poškodené rímky</i>	DCM 01	III

C-Nosná konštrukcia	328-Kaverna	DCM 01	III
<i>0,1x0,4 m na styku nosníka a krídla; mierne zatečené čelá; lokálne opadaný povrch bet.</i>			
<b>D-Mostný zvršok</b>			<b>IV</b>
Da-Vozovka	653-Znečistenie vozovky	DCM 01	III
<i>pri obrubníkoch posyp s vegetáciou</i>			
Dc-Izolácia	631-Porušená hydroizolácia	DCM 01	IV
<i>nad 1. oporou</i>			
Dd-chodník, odrazný pruh, obrubník	606-Rozpad krytu vozovky / chodníka	DCM 01	IV
<i>vľavo uprostre úplne chýba pochôdzna vrstva 0,8x0,8 m; pri obrubníkoch mozaikovite rozpadnutá</i>			
De-rímsa	502-Obnažená betonárska výstuž	DCM 01	IV
<i>na viacerých miestach</i>			
De-rímsa	606-Rozpad krytu vozovky / chodníka	DCM 01	IV
<i>na vtoku lokálne povrchový rozpad; na odtoku celoplošne s úsekmi obnaženej hrdzavej výstuže</i>			
<b>E-Ložiská, kĺby, iné uloženie</b>			
<i>uloženie na lepenke</i>			
<b>F-Mostné závery</b>			
<i>podpovrchové</i>			
<b>G-Odvodnenie mosta</b>			<b>IV</b>
Ga-odvodňovače	907-Upchatie odvodňovačov	DCM 01	IV
<i>2+2 ks upchaté odvodňovače</i>			
<b>H-Ostatné príslušenstvo mosta</b>			<b>III</b>
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1001-Poškodenie protikoróznej ochrany kovových prvkov	DCM 01	II
<i>mozaikovite opadaný ochranný náter, 3-madlové z I-profilov</i>			
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1007-Nevhodne ukončené zvodidlo/zábradlie	DCM 01	III
<i>pásnice horného madla zábradlia nezapustené do terénu podľa STN</i>			
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1009-Chýbajúce označenie mostného objektu a dopravné značky	DCM 01	III
<i>chýba pre smer D. Mičiná</i>			
Hj-úpravy pod mostom	1105-Poškodenie obkladu svahov	DCM 01	III
<i>na vtoku pri 2.opore na ploche cca 1,5 m2</i>			
<b>I-Cudzie zariadenia (-nehodnotiť, riešiť v návrhu opatrení)</b>			
<i>zvláštne vojenské zariadenie</i>			
<b>J-Okolie mosta</b>			<b>III</b>
J-Okolie mosta	1106-Nežiadúca vegetácia	DCM 01	III
<i>náletové dreviny pri krídlach a pod mostom v škárach kamenného obkladu brehov</i>			
<b>Celkové hodnotenie mosta:</b>			<b>4</b>

## HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

bežné prehliadky vykonávané, údržba zanedbaná

## NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

vyčistenie upchatých odvodňovačov 4 kusov

vyčistiť mostný zvršok od drvy

odstrániť náletové kríky a vegetáciu pri krídlach

opraviť obklad z kamenných kociek na vtoku pri 2.opore na ploche cca 1,5 m<sup>2</sup>

doplniť označenie mosta jednu tabuľku

Odfrézovanie starých vrstiev a zhotovenie novej vozovky

rys. rímsy 25 x0,5 m

zapustiť horné madlo šikmo do doby výmeny zábradlia podľa STN

T:08/2016

## NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

## DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS 3/4

## PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis: .....

## Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: 591-005 (1).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: 591-005 (4).JPG



Názov: 591-005 (3).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: 591-005 (5).JPG



Názov: 591-005 (6).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: 591-005 (8).JPG



Názov: 591-005 (7).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: 591-005 (2).JPG