

PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M1095	Názov mosta:	000591-007_most cez miestny potok vSebedíne - Bečove
Komunikácia:	591	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Banská Bystrica
Správč. číslo:	007	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Kumulatívne st.:	14,832 km (591)		
Kilometrovníkové st.:	14,911 km (DZ 15,0)		
Rok postavenia:	1966		
Dĺžka premostenia:	2,9 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M1095.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	17.6.2015	Poveternostné podmienky: oblačno	
Teplota vzduchu:	17,00°C		
Teplota konštrukcie:	°C		
Zhotoviteľ prehliadky	(organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
BBRSC,a.s.	Ing. Jaroslava Batková	hlavný prehliadkár	
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., záv	Ing. Tatiana Kubincová	bežný prehliadkár	

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	27,0 t
Výhradná:	84,0 t
Výnimočná:	300,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	3 - Dobrý
Po prehliadke:	3 - Dobrý

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
B-Spodná stavba			III
Bc-opory	304-Záclony <i>lokálne na driekoch oboch opôr na vtoku</i>	DCM 01	III
Bc-opory	316-Erózia betónu účinkom prúdiacej vody <i>2. opory na vtoku - pevné súčasti vod. toku vymleli voľnú hranu na čele opory; na odtoku vyzerodovaná povrchová ryha v úrovni vod. hladiny</i>	DCM 01	III
Bc-opory	345-Biologická korózia betónu <i>výskyt poruchy lokálne na driekoch opôr</i>	DCM 01	III

Bf-mostné krídla	303-Vlhké škvrnny	DCM 01	III
<i>zamokrené vodou z hornej stavby</i>			
C-Nosná konštrukcia			III
C-Nosná konštrukcia	315-Rozpad betónu	DCM 01	III
<i>lokálne na podhl'ade a čelách, sprevádzané hrdzavením nekrytej výstuže</i>			
D-Mostný zvršok			III
Da-Vozovka	603-Povrchové kaverny	DCM 01	III
<i>sústredené v jazdných koľajách pri stredovej škáre</i>			
Da-Vozovka	604-Obrusovanie povrchu vozovky	DCM 01	III
<i>celoplošné obrusovanie</i>			
Da-Vozovka	612-Priečne trhliny	DCM 01	III
<i>v dvoch miestach nad mostom, jedna vyspravovaná</i>			
De-rímsa	1106-Nežiadúca vegetácia	DCM 01	III
<i>nad rímsami nadnásyp zarastený kríkami</i>			
E-Ložiská, kĺby, iné uloženie			
<i>uloženie na lepenke</i>			
F-Mostné závery			
<i>podpovrchové s trhlinami</i>			
G-Odvodnenie mosta			
<i>sklonom mosta</i>			
H-Ostatné príslušenstvo mosta			III
<i>nevyhovujúce podľa STN 1-madlové</i>			
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1002-Korózia kovových častí	DCM 01	III
<i>jemná povrchová; 1-madlové zábradlie z I-profilov</i>			
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1007-Nevhodne ukončené zvodidlo/zábradlie	DCM 01	III
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1009-Chýbajúce označenie mostného objektu a dopravné značky	DCM 01	III
<i>obojsstranne</i>			
Hj-úpravy pod mostom	1112-Zúženie profilu koryta	DCM 01	III
<i>pri 2. opore náplav veľkého kameniva</i>			
J-Okolie mosta			III
J-Okolie mosta	1112-Zúženie profilu koryta	DCM 01	III
<i>na svahoch nadnásypu aj pri krídlach</i>			
Celkové hodnotenie mosta:			3

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

bežné prehliadky vykonávané
údržba zanedbaná

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Výmena nevhodného zábradlia za zvodidlo	Ha1007	DCM 01
Odstránenie nánosov a naplavenín	Hj1112	DCM 01
Vyčistenie nadnásypu nad portálom mosta od kríkov		
T:08/2015		

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS 3/3

PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

Vdňa.....Podpis:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: 591-7 (1).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: 591-7 (2).JPG



Názov: 591-7 (3).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: krídlo 1.opory-odtok.JPG



Názov: krídlo 2.opory-odtok.JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: nános na vtoku.JPG



Názov: odtok.JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: opora 1...JPG



Názov: opora 2 (1).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: opora 2 (2).JPG



Názov: opora 2 (3).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: podhľad.JPG



Názov: vtok (1).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: vtok (2).JPG