

PROTOKOL Z BEŽNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M1095	Názov mosta:	000591-007_most cez miestny potok vSebedíne - Bečove
Komunikácia:	591	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Banská Bystrica
Správč. číslo:	007		
Kumulat. staničenie:	14,832 km (591)		
Rok postavenia:	1966	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Dĺžka premostenia:	2,9 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M1095.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	31.5.2017	Poveternostné podmienky: jasno
Teplota vzduchu:	20,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Miroslav Hric	mostný technik

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	27,0 t
Výhradná:	84,0 t
Výnimočná:	300,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	3 - Dobrý
Po prehliadke:	

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
--------------	--------------------	--------	-----

B-Spodná stavba

Bc-opory	316-Erózia betónu účinkom prúdiacej vody <i>2. opory na vtoku - pevné súčasti vod. toku vymleli voľnú hranu na čele opory; na odtoku vyerodovaná povrchová ryha v úrovni vod. hladiny</i>
Bc-opory	412-Záclony <i>lokálne drieky oboch opôr na vtoku</i>
Bf-mostné krídla	303-Vlhké škvvrny <i>zamokrené vodou z hornej stavby</i>

C-Nosná konštrukcia

C-Nosná konštrukcia	501-Nedostatočné krytie betonárskej výstuže <i>na podhlade a čelách, sprevádzané hrdzavením nekrytej výstuže</i>
---------------------	---

D-Mostný zvršok

Da-Vozovka	603-Povrchové kaverny <i>sústredené v jazdných koľajách pri stredovej škáre</i>
Da-Vozovka	610-Zvlnenie povrchu vozovky / chodníka <i>vľavo v predpolí 1.opory lokálny pokles vozovky medzi jazd. koľajami</i>
De-rímsa	313-Odlupovanie <i>na spodnom okraji, zvyšok prekrytý vegetáciou</i>

E-Ložiská, kĺby, iné uloženie

F-Mostné závery

G-Odvodnenie mosta

H-Ostatné príslušenstvo mosta

Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1002-Korózia kovových častí <i>jemná povrchová; 1-madľové zábradlie z I-profilov</i>
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1007-Nevhodne ukončené zvodidlo/zábradlie <i>pásnica horného madla bez zalomenia a zapustenia do terénu</i>
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1009-Chýbajúce označenie mostného objektu a dopravné značky <i>chýba obojsmerne</i>
Hj-úpravy pod mostom	1112-Zúženie profilu koryta <i>pri 2. opore náplav veľkého kameniva</i>

J-Okolie mosta

J-Okolie mosta

1106-Nežiadúca vegetácia

na svahoch nadnásypu aj pri krídlach

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Odstránenie vegetácie zo všetkých častí mostného objektu
vtokovej a výtokovej strany

Odstránenie nánosov a naplavenín v území pod mostom

Vysprávkovanie obnaženej výstuže v podhľadě nosnej konštrukcii,
vysprávkovanie betónu na oporách.

Doplnenie tabuľky s evidenčným číslom mostného objektu 591
-07

Oprava vozovky mikrokobercom

Ukončenie zábradlia zapustením do cestného telesa

Očistenie a ochranný náter na zábradlí

Termín odstránenia závad 11/2017

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

sledovať pokles vozovky pred 1. oporou

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS 3

PRÍLOHY:

V Ladomerskej Vieske dňa 25.08.2017 Podpis: 

IDM: M1095	Prehliadka: Bežná	Dátum: 31.5.2017	Strana: 3/3
------------	-------------------	------------------	-------------