

PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M6903	Názov mosta:	000526-002 Most cez mlynský náho pred obcou Bzovík
Komunikácia:	526	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Žiar nad Hronom
Správca. číslo:	002		
Kumulatívne st.:	1,234 km (526)		
Kilometrovníkové st.:	1,268 km (DZ 1,0)		
Rok postavenia:	1932	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Dĺžka premostenia:	2,1 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M6903.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	29.4.2016	Poveternostné podmienky: polojasno
Teplota vzduchu:	17,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky	(organizácia, mená a funkcie pracovníkov)	
BBRSC,a.s. GR	Ing. Jaroslava Batková	hlavný prehliadkár
BBRSC,a.s. GR	Peter Bobřík	vedúci technického úseku

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	26,0 t
Výhradná:	40,0 t
Výnimočná:	198,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	3 - Dobrý
Po prehliadke:	3 - Dobrý

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
B-Spodná stavba			III
Bc-opory	303-Vlhké škvrny <i>steny obidvoch opôr sú celé navlhnuté priesak cez úložné plochy NK</i>	DCM 01	III
Bc-opory	313-Odlupovanie <i>na vonkajších okrajoch a hranách opôr opadáva omietka cca 6m2</i>	DCM 01	III
Bf-mostné krídla	313-Odlupovanie <i>povrchového betónu vplyvom degradácie z nadmernej vlhkosti okolia, cca 5m2</i>	DCM 01	III
C-Nosná konštrukcia			III
Ca-Hlavná konštrukcia	303-Vlhké škvrny <i>čelo NK na vtoku s vlhkými škvrnami</i>	DCM 01	III
D-Mostný zvršok			III
	<i>pokles vozovky už opravovaný v 1 jazdnom pruhu nad mostom</i>		
Da-Vozovka	612-Priečne trhliny <i>priečna trhlina ošetroená - nad oporou mosta</i>	DCM 01	III
De-rímsa	313-Odlupovanie <i>cementového poteru pri okrajoch na čelných stranách , cca 2m2</i>	DCM 01	III
H-Ostatné príslušenstvo mosta			III
	<i>chýba bezpečnostné zariadenie na mostnom objekte</i>		
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1009-Chýbajúce označenie mostného objektu a dopravné značky <i>evidenčné číslo mosta nie je osadené</i>	DCM 01	III
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1113-Poškodenie dna koryta <i>na dne koryta rozhádzané balvany skál</i>	DCM 01	III
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1114-Poškodenie spevnenia koryta toku <i>prídlažba opôr úplne poškodená</i>	DCM 01	III
Hj-úpravy pod mostom	1113-Poškodenie dna koryta <i>Na vtoku stojí jazero s neodtekajúcou vodou, pod mostom veľké balvany</i>	DCM 01	III
J-Okolie mosta			
	<i>vyčistený tok v príľahlom území k mostu</i>		
Celkové hodnotenie mosta:			3

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

bežná údržba sporadická, stavebná údržba žiadna
bežné prehliadky vykonávané

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

doplniť -opraviť prídlažbu opôr

doplniť označenie MO s lemom v smere staničenia

osadiť chýbajúce bezoečnostné zariadenie- zvodidlo

sanovať opory na vonkajších okrajoch a hranách opôr opadáva omietka cca 6m²

sanovať opory na vonkajších okrajoch a hranách opôr, kde opadáva omietka cca 6m² , krídla cca 5 m² a rímasy cca 2 m²

T: 09/2016

vypsarviť dno potoka na vtoku pre priebežné odtekanie vody

opraviť dno potoka na vtoku pre priebežné odtekanie vody a vytlačiť veľké balvany spod mosta T:08/2016

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS 3/3

PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: DSCN2644.JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: DSCN2645.JPG



Názov: DSCN2642.JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: DSCN2641.JPG