

PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M6841	Názov mosta:	000512-004 Most cez jarok na Mulleri v km 11,871 v k.ú. Veľké Pole
Komunikácia:	512	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Žiar nad Hronom
Správč. číslo:	004	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Kumulatívne st.:	11,835 km (512)		
Kilometrovníkové st.:	11,849 km (DZ 12,0)		
Rok postavenia:	1935		
Dĺžka premostenia:	3 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M6841.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	30.9.2014	Poveternostné podmienky: polojasno
Teplota vzduchu:	21,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky	(organizácia, mená a funkcie pracovníkov)	
BBRSC,a.s. GR	Ing. Jaroslava Batková	hlavný prehliadkár
BBRSC,a.s. GR	Peter Bobřík	špecialista na cesty

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	13,0 t
Výhradná:	40,0 t
Výnimočná:	350,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	4 - Uspokojivý
Po prehliadke:	4 - Uspokojivý

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
A-Celkové pôsobenie			III
B-Spodná stavba			IV
Bc-opory	301-Výkvetý	DCM 01	III
	Výskyt poruchy na ploche cca 8 m2 v podhlade a na čelách pretekane cez úložné prahy		
Bc-opory	322-Pozdĺžne trhliny	DCM 01	IV
	výskyt poruchy v betóne na čelách opôr v celkovej dĺžke cca do 20 m.		
Bf-mostné krídla	305-Znečistenie	DCM 01	III
	Výskyt poruchy na vtoku a výtoku na ploche do cca 30 m2.		

Bf-mostné krídla	345-Biologická korózia betónu	DCM 01	III
<i>na krídlach uchytené machy cca 20% plochy</i>			
C-Nosná konštrukcia			IV
Ca-Hlavná konštrukcia	301-Výkvet	DCM 01	III
<i>Výskyt poruchy na ploche do 5 m² v podhlade NK.</i>			
Ca-Hlavná konštrukcia	302-Inkrustácie	DCM 01	III
<i>Výskyt poruchy v podhlade na výtoku na ploche do 1 m² na okraji pretekaním cez škáry rímasy.</i>			
Ca-Hlavná konštrukcia	322-Pozdĺžne trhliny	DCM 01	IV
<i>Výskyt poruchy na na čele nosnej konštrukcie vtokovej časti v celkovej dĺžke cca 4 m.</i>			
Ca-Hlavná konštrukcia	502-Obnažená betonárska výstuž	DCM 01	IV
<i>Výskyt poruchy na výtoku v podhlade v dĺžke do 2 m mv mieste rozpadu betónu cca 0,4m³.</i>			
D-Mostný zvršok			IV
Da-Vozovka	651-Nadmerná hrúbka vozovky	DCM 01	IV
<i>vozovka nadvýšená nad odrazné pruhy cca 5 cm</i>			
Da-Vozovka	653-Znečistenie vozovky	DCM 01	III
<i>Výskyt poruchy na okrajoch vozovky vtokovej a výtokovej strane mostného objektu a nezrezané okraje vozovky. Znečistená plocha cca 50 m².</i>			
De-rímisa	313-Odlupovanie	DCM 01	III
<i>Výskyt poruchy na povrchu rímasy vtokovej časti do 1 m².</i>			
E-Ložiská, kĺby, iné uloženie			
<i>uloženie na lepenku</i>			
F-Mostné závery			
<i>bez záverov</i>			
G-Odvodnenie mosta			
<i>sklonom vozovky a odvodňovacie žľaby.</i>			
H-Ostatné príslušenstvo mosta			III
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1001-Poškodenie protikoróznej ochrany kovových prvkov	DCM 01	II
<i>Zostarnutý náter na stĺpikoch ukotvenia bezpečnostného zariadenia na ploche cca 5 m².</i>			
Hh-násyp, (svahový kužeľ, ...)	1106-Nežiadúca vegetácia	DCM 01	III
<i>most je hlbkej rokline , priľahlé svahové kužele zarastené kríkovým porastom 30m²</i>			
J-Okolie mosta			II
J-Okolie mosta	1121-Znečistenie okolia mosta	DCM 01	II
<i>Výskyt poruchy na vtoku a výtoku na ploche do 10 m²-komunálny odpad.</i>			
Celkové hodnotenie mosta:			4

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

bežné prehliadky vykonávané, údržba primeraná

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

vyčistiť mostný zvršok a rímasy od štrkodrvy

vyčistiť prilahlé svahy od kríkov v nevyhnutnom rozsahu prístupu k mostu

T: 04/2015

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS 4/4

Most v hlbkej rokline bez stáleho vodného toku

PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....dňa.....Podpis:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: Most 512-4 Výtok

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 512-4 Vtok



Názov: Most 512-4 Vtok

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 512-4 Vtok



Názov: Most 512-4 Vtok

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 512-4 Vtok



Názov: Most 512-4 Vtok

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 512-4 Vtok



Názov: Most 512-4 vtok

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 512-4 Vtok



Názov: Most 512-4 vtok

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 512-4 Podhľad



Názov: Most 512-4 Podhľad

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 512-4 (25).jpg



Názov: Most 512-4 Podhľad

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 512-4 2. opora



Názov: Most 512-4 (30).jpg

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 512-4 Podhľad



Názov: Most 512-4 Výtok

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 512-4 Výtok



Názov: Most 512-4 Podhľad

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 512-4 (42).jpg