

PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M7341	Názov mosta:	000512-014 Most cez potok Vozárovej Doliny v km 21,886 v k.ú. Píla
Komunikácia:	512	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Žiar nad Hronom
Správč. číslo:	014	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Kumulatívne st.:	21,838 km (512)		
Kilometrovníkové st.:	21,796 km (DZ 23,0)		
Rok postavenia:	1938		
Dĺžka premostenia:	3 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M7341.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	29.5.2013	Poveternostné podmienky: polojasno
Teplota vzduchu:	16,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
BBRSC, a.s. GR BB	Ing.Batková Jaroslava	špecialista pre mosty
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Záv	Miroslav Hric	bežný prehliadkár

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	13,0 t
Výhradná:	40,0 t
Výnimočná:	350,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	3 - Dobrý
Po prehliadke:	3 - Dobrý

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
B-Spodná stavba			III
Bc-opory	345-Biologická korózia betónu <i>lokálne riasy na oporách</i>	DCM 01	III
C-Nosná konštrukcia			III
C-Nosná konštrukcia	301-Výkvety <i>výkvety na NK zatekaním povrchovej vody cez rímasy</i>	DCM 01	II
Ca-Hlavná konštrukcia	302-Inkrustácie <i>Lokálny výskyt poruchy na vtoku a výtoku 20% zasiahnutej plochy</i>	DCM 01	III
D-Mostný zvršok			III
	<i>príľahlý úsek vozovky má nadvýšené krajnice, spôsobujú sústredenie vody na most</i>		
De-rímisa	321-Povrchové sieťové trhlinky <i>Sústava jemných trhlín na povrchu betónu, tvoriacich sieť vtoková strana</i>	DCM 01	III
De-rímisa	341-Poškodenie obkladu <i>Porušenie obkladu s ochrannou funkciou</i>	DCM 01	III
De-rímisa	1106-Nežiadúca vegetácia <i>pri rímсах uchytená tráva</i>	DCM 01	III
E-Ložiská, kĺby, iné uloženie			
	<i>uloženie na lepenke</i>		
F-Mostné závery			
	<i>podpovrchové</i>		
G-Odvodnenie mosta			
	<i>sklonom mosta</i>		
H-Ostatné príslušenstvo mosta			III
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1007-Nevhodne ukončené zvodidlo/zábradlie <i>dvojmadľové zábradlie osadené podľa pôvodných STN bez zapustenia do terénu</i>	DCM 01	III
Hj-úpravy pod mostom	1112-Zúženie profilu koryta	DCM 01	III
J-Okolie mosta			III
J-Okolie mosta	1121-Znečistenie okolia mosta <i>zmenšenie prietokovej plochy koryta pod mostom naplaveninami zo štrkov</i>	DCM 01	III
Celkové hodnotenie mosta:			3

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Sanácia poškodených častí betónu na rímse

Odstránenie vegetácie z okolia mosta

zrezať krajnice na ceste v príľahlom úseku

vymeniť výhľadovo zvodidlá podľa STN, šírka ríms to umožňuje

zapustiť zábradlie šikmými stojkami do terénu

vyčistiť rímasy a úložné prahy od uchytenej vegetácie

T:10/2014

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS 3/3

PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

Vdňa.....Podpis:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky



Názov: Most 512-014 (13)Vtok rímsa

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 512-014 (14) Podhľad koryto toku



Názov: Most 512-014 (15) Výtok rímsa, opory

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 512-014 (16).JPG



Názov: Most 512-014 (10) vozovka zábradlie

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 512-014 (11)Nosná konštrukcia vtok nad 1. oporou



Názov: Most 512-014 (12) Vtok rímsa a nosná konštrukcia

Konštrukčný prvok:



Názov: Most 512-14 (10) okolie mosta



Názov: Most 512-14 (13) Podhľad

Konštrukčný prvok: