

PROTOKOL Z BEŽNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M2630	Názov mosta:	526012-004_Most cez potok Rimavica pri obci Havrilovo
Komunikácia:	2724	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Lučenec
Správč. číslo:	004	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Kumulat. staničenie:	8,966 km (2724)		
Rok postavenia:	1953		
Dĺžka premostenia:	8,1 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M2630.01	Počet:	1 z 1
--------------	----------	--------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	23.5.2017	Poveternostné podmienky:	
Teplota vzduchu:	25,00°C		jasno
Teplota konštrukcie:	°C		
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)			
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Elvira Krajecová	technik pre mosty	
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Zita Tokárová	technik pre správu majetku	

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	25,0 t
Výhradná:	54,0 t
Výnimočná:	192,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	3 - Dobrý
Po prehliadke:	

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
--------------	--------------------	--------	-----

A-Celkové pôsobenie

IDM: M2630	Prehliadka: Bežná	Dátum: 23.5.2017	Strana: 1/4
------------	-------------------	------------------	-------------

B-Spodná stavba

Bc-opory	316-Erózia betónu účinkom prúdiacej vody <i>na okraji druhej opory</i>
Bc-opory	351-Vypadávanie malty <i>v spodnej časti vymytý kamenný obklad - 16m²</i>
Bf-mostné krídla	316-Erózia betónu účinkom prúdiacej vody <i>pri druhej opore do hr.200mm - 0,5 m²</i>
Bj-úložné prahy	303-Vlhké škvrnny <i>mierne priesaky vody</i>
Bj-úložné prahy	305-Znečistenie <i>vytečená asfaltová hmota z uloženia -9m²</i>

C-Nosná konštrukcia

Ca-Hlavná konštrukcia	303-Vlhké škvrnny <i>v podhlade cca 3m²</i>
Ca-Hlavná konštrukcia	304-Záclony <i>zvislé plochy 1m²</i>
Ca-Hlavná konštrukcia	313-Odlupovanie <i>popri oporách 3m²</i>
Ca-Hlavná konštrukcia	315-Rozpad betónu <i>roh dosky nad uložením na prvej opore vpravo zatekanie cez dilatačnú škáru - 0,1 m²</i>
Ca-Hlavná konštrukcia	501-Nedostatočné krytie betonárskej výstuže <i>v podhlade NK</i>

D-Mostný zvršok

Da-Vozovka	605-Vypieranie povrchu vozovky <i>celoplošne s trhlinami a vysprávkami</i>
Da-Vozovka	613-Pozdĺžne trhliny <i>v jazdných pruhoch</i>
Da-Vozovka	651-Nadmerná hrúbka vozovky <i>zvýšená vozovka nad odraz. pruhy 150mm</i>
Da-Vozovka	653-Znečistenie vozovky <i>posypový materiál a prerastajúca vegetácia 14m²</i>
De-rímsa	305-Znečistenie DCM 01 <i>v celej ploche povrchu na povrchu posyp.materiál a prerastajúca vegetácia</i>

De-rímsa	312-Odlamovanie betónu <i>na spodnom rohu</i>
De-rímsa	313-Odlupovanie <i>povrch ríms 8,5 m²</i>
De-rímsa	345-Biologická korózia betónu <i>na zvislých plochách celoplošne mach</i>
De-rímsa	511-Korózia betonárskej výstuže <i>v miestach odlamovania betónu</i>
De-rímsa	652-Nadmerná hrúbka chodníkov a výška ríms <i>čiastočne prekryté vrstvami vozovky 5.5 m²</i>

E-Ložiská, kĺby, iné uloženie

G-Odvodnenie mosta

H-Ostatné príslušenstvo mosta

Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1002-Korózia kovových častí <i>pod náterom povrchová korózia v celej dĺžke 25 m</i>
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1006-Chýbajúce prvky zábradlia alebo zvodidla <i>vpravo nad prvým krídlom - 2m</i>
Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1007-Nevhodne ukončené zvodidlo/zábradlie <i>nezapustené do terénu</i>

J-Okolie mosta

J-Okolie mosta	1106-Nežiadúca vegetácia <i>bujná vegetácia a kroviny vo svahovaní okolo krídiel 80m² a v celom okolí mosta</i>
J-Okolie mosta	1112-Zúženie profilu koryta <i>z oboch strán naplaveniny s prerastajúcou vegetáciou 6m³</i>
J-Okolie mosta	1114-Poškodenie spevnenia koryta toku <i>čiastočne prekryté naplaveninami, v škárovaní uchytená vegetácia 15m², vymyté svahovanie pri druhej opore vpravo 2m²</i>

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

Nedostatočná údržba mosta

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

619 00 ostatná údržba: doplniť chýbajúci obklad kamenného muriva vpravo pri druhej opore vľavo pri prvej opore 3m² Bc316

IDM: M2630	Prehliadka: Bežná	Dátum: 23.5.2017	Strana: 3/4
------------	-------------------	------------------	-------------

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

- 616 20 bezpečnostné zariadenie - nátery : ošetriť a natrieť zábradlie 24 m Ha1002
- 215 10 vysprávkový vozovky dýzovou metódou : prestriekať poruchy a trhliny vozovky cca 3 m² Da605
- 616 40 bezpečnostné zariadenie - oprava : zapustiť madlá zábradlia do terénu 4ks s predĺžením ako náhradu za chýbajúcu časť 3 m Ha1007
- 848 10 kosenie ručné + 851 00 divorastúce dreviny - likvidácia: pokosiť a vypáliť nežiadúcu vegetáciu z okolia mosta 80 m² J 1106
- 611 40 čistenie pod mostom: opraviť škárovanie spevneného koryta a odstrániť prerastajúcu vegetáciu 15 m², odstrániť naplaveniny (konáre a kamene, na ktorých sa zachytávajú ďalšie naplaveniny) 5 m² J 1112
- 611 10 čistenie hornej stavby: vykonať čistenie povrchu rímsy a okraja vozovky mechanicky a potom prestriekať vodným lúčom aj zvislé plochy cca 26 m² De312
- zamedziť výjazd vozidiel cez časť prvého krídla vpravo - označiť
- plánovať opravu hornej stavby, zníženie navýšených vrstiev vozovky, oprava ríms a výmena bezpečnostného zariadenia podľa platnej normy
- odstránenie porúch vykonať v aktuálnej sezóne na výkon údržby

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

Uvedené opatrenie vykonať do 10/2018

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

Nové evid. číslo MO: 2724-4
STS: 3

PRÍLOHY:

V RIM. SOBOTE dňa 23.5.2017 Podpis: 

IDM: M2630	Prehliadka: Bežná	Dátum: 23.5.2017	Strana: 4/4
------------	-------------------	------------------	-------------