

PROTOKOL Z BEŽNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M5406	Názov mosta:	526012-006_most cez rieku Rimavica
Komunikácia:	2724	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Banská Bystrica
Správč. číslo:	006		
Kumulat. staničenie:	15,193 km (2724)		
Rok postavenia:	1992	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Dĺžka premostenia:	4,6 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M5406.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	22.6.2017	Poveternostné podmienky: jasno
Teplota vzduchu:	20,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Miroslav Hric	mostný technik

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	29,0 t
Výhradná:	54,0 t
Výnimočná:	284,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	3 - Dobrý
Po prehliadke:	

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
B-Spodná stavba			
Bc-opory	303-Vlhké škvrny	DCM 01	
	driek 1.opory na vtoku zamokrený z hornej stavby		

IDM: M5406	Prehliadka: Bežná	Dátum: 22.6.2017	Strana: 1/3
------------	-------------------	------------------	-------------

Bc-opory	345-Biologická korózia betónu <i>lokálne poškodzuje vzhľad</i>	DCM 01
Bj-úložné prahy	304-Záclony <i>na zvislých plochách stopy stekajúcej vody s rozpusteným spojivom</i>	DCM 01

C-Nosná konštrukcia

C-Nosná konštrukcia	501-Nedostatočné krytie betonárskej výstuže <i>na zvislých plochách viditeľná poloha výstuže</i>	DCM 01
---------------------	---	--------

D-Mostný zvršok

Da-Vozovka	605-Vypieranie povrchu vozovky	DCM 01
De-rímsa	302-Inkrustácie	DCM 01
De-rímsa	342-Poškodenie ochrannej vrstvy <i>lokálne rozpraskaná a opadaná povrch. úprava</i>	DCM 01

E-Ložiská, kĺby, iné uloženie

F-Mostné závery

G-Odvodnenie mosta

H-Ostatné príslušenstvo mosta

Ha-mostné zábradlie, zábradľové zvodidlo	1001-Poškodenie protikoróznej ochrany kovových prvkov <i>miestami jemná povrchová korózia</i>	DCM 01
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1009-Chýbajúce označenie mostného objektu a dopravné značky <i>ev.č. chyba obojsmerne</i>	DCM 01

J-Okolie mosta

J-Okolie mosta	1106-Nežiadúca vegetácia <i>pri krídlach náletové dreviny</i>	DCM 01
----------------	--	--------

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

zmena režimu odvodnenia hor. stavby	Bc303	DCM 01
Sekundárne zvýšenie ochrannej funkcie krycej vrstvy	C 501	DCM 01
Oprava poškodenej ochrannej vrstvy	De342	DCM 01
Zabránenie prieniku vody do betónu	De302	DCM 01
Úprava podkladu, obnovenie ochrany	Ha1001	DCM 01
doplnenie chýbajúcich označení	He1009	DCM 01
Termín odstránenia závad 11/2017		


IDM: M5406	Prehliadka: Bežná	Dátum: 22.6.2017	Strana: 2/3
------------	-------------------	------------------	-------------

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS 3

PRÍLOHY:

v Ladozerskej Vieske.....dňa 22.06.2017.....Podpis: 

IDM: M5406	Prehliadka: Bežná	Dátum: 22.6.2017	Strana: 3/3
------------	-------------------	------------------	-------------