

PROTOKOL Z BEŽNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M2543	Názov mosta:	000529-014_most cez potok Chamarová pri Brezne
Komunikácia:	529	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Banská Bystrica
Správca. číslo:	014		
Kumulat. staničenie:	36,921 km (529)		
Rok postavenia:	1938	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Dĺžka premostenia:	4 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M2543.01	Počet:	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	22.6.2017	Poveternostné podmienky: jasno
Teplota vzduchu:	20,00°C	
Teplota konštrukcie:	°C	
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Miroslav Hric	mostný technik

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	10,0 t
Výhradná:	27,0 t
Výnimočná:	128,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	4 - Uspokojivý
Po prehliadke:	

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
B-Spodná stavba			
Bc-opory	316-Erózia betónu účinkom prúdiacej vody <i>poškodeným dnom koryta na vtoku nevhodne smerovaná prúdnicia -podmývanie kamen. obkladu 2.opory na vtoku; obklad na 1.opore v počiatočnom štádiu obrusu</i>	DCM 01	
Bf-mostné krídla	305-Znečistenie <i>na odtoku miestami porast lišajníkov a rias</i>	DCM 01	
Bf-mostné krídla	316-Erózia betónu účinkom prúdiacej vody <i>podmývanie vtokového krídla pri 2.opore - nevhodne usmernená prúdnicia poškodeným dnom toku</i>	DCM 01	
C-Nosná konštrukcia			
C-Nosná konštrukcia	303-Vlhké škvrny <i>na vtoku</i>	DCM 01	
C-Nosná konštrukcia	304-Záclony <i>pod rozhraním bet. klenby a kamen. obkladu</i>	DCM 01	
D-Mostný zvršok			
Da-Vozovka	613-Pozdĺžne trhliny <i>v stredovej špáre, na P okraji; vozovka v nadnásype 3,6 m</i>	DCM 01	
De-rímsa	312-Odlamovanie betónu <i>na dolnej hrane; zarastené vegetáciou</i>	DCM 01	
H-Ostatné príslušenstvo mosta			
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1009-Chýbajúce označenie mostného objektu a dopravné značky <i>bez označenia v smere do BR</i>	DCM 01	
J-Okolie mosta			
J-Okolie mosta	1101-Erózia svahov <i>cca 15 m pred a za odtokovým portálom mosta (P v smer staničenia) stečená nespevnená krajnica po svahu násypového telesa priľahlej cesty</i>	DCM 01	
J-Okolie mosta	1106-Nežiadúca vegetácia <i>kríky na svahoch pri korunách krídel, tráva z nadnásypu prerastá cez okraj ríms</i>	DCM 01	
J-Okolie mosta	1112-Zúženie profilu koryta <i>pri vtokovom krídle 1.opory naplavený ostrovček s porastom - zúžený prietokový profil zrýchľuje prúdenie vody a jej erozívny účinok na 1.opore</i>	DCM 01	

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

612 90 zaliatie stred. špáry -5 m	Da613	DCM 01
doplnenie chýbajúcich označení	He1009	DCM 01
zosilnenie postihnutej časti opory	Bc316	DCM 01
zosilnenie postihnutej časti	Bf316	DCM 01
odstrániť kríky	J 1106	DCM 01

Odstránenie vegetácie z okrajov vozovky a zrezanie krajníc pred a za mostom

Odstránenie vegetácie z okolia mosta

Doplniť tabuľku s evidenčným označením mostného objektu 529-14.

Termín odstránenia závad 11/2017


NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ

vyzvať správcu toku na úpravu a vyčistenie koryta pred vtokom

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS 4

PRÍLOHY:

v .. Ladomerskej Vieske .. dňa 22.06.2017 .. Podpis: 

IDM: M2543	Prehliadka: Bežná	Dátum: 22.6.2017	Strana: 3/3
------------	-------------------	------------------	-------------