

Číslo CK: 585
 Správca: BB RSC / LC
 Okres: Lučenec
 Prehliadku vykonal: Ing.arch. Václavíková (5.5.2017)

Závady

Staničenie [km] kumulatívne	KZ	Popis	Spôsob odstránenia			
			BÚ [m²]	SÚ [m²]	O [km]	R [km]
0,000 - 0,181	V	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Trhliny - sieťové; Trhliny - otváranie pracovného spoja; Deformácie - prekopávky; Oprava cesty v roku 2013	100			
0,374 - 1,106	V	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Iné poruchy na voz. - nový povrch; Trhliny - sieťové; Trhliny - otváranie pracovného spoja; Rozpad - lokálny rozpad; Deformácie - prekopávky; nový povrch urobený v roku 2013 - rozpad pre podklad kamenný tzv mačacie kamene			0,732	
1,172 - 16,867	V	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; mrazové trhliny,			15,695	
1,340 - 3,486	V	Trhliny - priečne; Trhliny - pozdĺžne; Trhliny - mozaikové			2,146	

Sumarizačná tabuľka

	stav				
	veľmi dobrý	dobrý	vyhovujúci	nevyhovujúci	havarijný
v km	1,013	0,011	0	16,427	0
v %	5,81	0,06	0,00	94,13	0,00
celková dĺžka: 17,452 km priemerná šírka: 8,63 m					

Legenda:

V - závrada vozovky
 K - závrada krajnice
 CV - závrada cestného vybavenia
 OZ - závrada odvodňovacích zariadení
 I - iná závrada

 BÚ - bežná údržba
 SÚ - súvislá údržba
 O - oprava
 R - rekonštrukcia