

PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta:	M2427	Názov mosta:	571041-002 Most cez potok Suchý pri št. hr. MR
Komunikácia:	2807	Správca:	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Rimavská Sobota
Správč. číslo:	002	Vlastník:	Banskobystrický samosprávny kraj
Kumulatívne st.:	1,545 km (2807)		
Kilometrovníkové st.:	1,475 km (DZ 1,0)		
Rok postavenia:	1939		
Dĺžka premostenia:	2,6 m		

DILATAČNÉ CELKY

Prehliadané:	M2427.01	Počet:	1 z 1
--------------	----------	--------	-------

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky:	9.6.2015	Poveternostné podmienky:	
Teplota vzduchu:	30,00°C		Jasno
Teplota konštrukcie:	°C		
Zhotoviteľ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)			
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Elvíra Krajecová	technik pre mosty	
BBRSC,a.s. GR	Ing. Jaroslava Batková	hlavný prehliadkár	

ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Normálna:	13,0 t
Výhradná:	40,0 t
Výnimočná:	168,0 t
Dátum určenia:	1.1.1800

STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Pred prehliadkou:	6 - Veľmi zlý
Po prehliadke:	6 - Veľmi zlý

PORUCHY

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
B-Spodná stavba			VI
Bc-opory	303-Vlhké škvrny	DCM 01	III
	<i>Mokrú oblasť na povrchu konštrukcie od stekajúcej vody - 50 %</i>		
Bc-opory	328-Kaverna	DCM 01	VI
	<i>Viacnásobný výskyt poruchy - 0,9 m2</i>		
Bc-opory	351-Vypadávanie malty	DCM 01	III
	<i>Vypadávanie malty zo škár v murive opôr - 50 %</i>		

Bf-mostné krídla	351-Vypadávanie malty	DCM 01	V
	<i>Vypadávanie malty s uvoľňovaním muriva - 60 %</i>		
Bf-mostné krídla	353-Rozpad murovacích prvkov	DCM 01	V
	<i>Rozpadávanie materiálu prvkov murovaných kamenných konštrukcií (obojsstranne) - 75 %</i>		
C-Nosná konštrukcia			V
Ca-Hlavná konštrukcia	301-Výkvety	DCM 01	II
	<i>Na kameňoch muriva sú výkvety z priesaku - 20 %</i>		
Ca-Hlavná konštrukcia	303-Vlhké škvrny	DCM 01	III
	<i>Presakovanie vody cez NK - 20 %</i>		
Ca-Hlavná konštrukcia	327-Prasklina	DCM 01	V
	<i>Trhlina väčšej šírky, prechádzajúca celou hrúbkou konštrukčnej časti - dĺžka 2,5 m</i>		
Ca-Hlavná konštrukcia	328-Kaverna	DCM 01	III
	<i>Nevyplnená časť betónového konštrukčného prvku - 1 m²</i>		
Ca-Hlavná konštrukcia	331-Nevyplnená kontaktná lepená škára	DCM 01	IV
	<i>Nedostatočne vyplnená a netesná kontaktná škára medzi betónovými segmentmi Vypadávanie kameňov z klenby - 1 m²</i>		
Ca-Hlavná konštrukcia	345-Biologická korózia betónu	DCM 01	III
	<i>Výskyt poruchy poškodzujúci vzhľad - v podhľade NK - 20 %</i>		
D-Mostný zvršok			III
	<i>Na moste nie sú odrazové pruhy a rímasy. Nad vrchom klenby je nadnášyp, úroveň nivelety vozovky je 800 mm nad vrcholom klenby.</i>		
Da-Vozovka	613-Pozdĺžne trhliny	DCM 01	III
	<i>Pozdĺžne a priečne trhliny vo vozovke - dĺžka trhlín 3,0 m</i>		
Da-Vozovka	653-Znečistenie vozovky	DCM 01	III
	<i>Na okrajoch vozovky rastúca vegetácia - 1,5 m²</i>		
E-Ložiská, kĺby, iné uloženie			
	Žiadne		
F-Mostné závery			
	Žiadne		
G-Odvodnenie mosta			
	Sklonom vozovky		
H-Ostatné príslušenstvo mosta			III
	<i>Mostný objekt nemá bezpečnostné zariadenie.</i>		
He-evidenčné označenie mosta a dopravné značenie	1009-Chýbajúce označenie mostného objektu a dopravné značky	DCM 01	III
	<i>Chýba označenie mostného objektu - 1 ks</i>		
Hh-násyp, (svahový kužeľ, ...)	1106-Nežiadúca vegetácia	DCM 01	III
	<i>na príľahlých svahoch kríkový porast</i>		

I-Čudzie zariadenia (-nenodnott,
riešiť v návrhu opatrení)

Žiadne

J-Okolie mosta

II

Bez prístupovej cesty

J-Okolie mosta

1121-Znečistenie okolia mosta

DCM 01

II

Okolie mosta a samotný mostný otvor je znečistený a
zarastený vegetáciou

Celkové hodnotenie mosta:

6

Zanedbaná údržba mosta
bežné prehliadky vykonávané

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

Očistenie škár, doplnenie kamenného muriva, vyškárovanie. T: Bc351 DCM 01
06/2016

Doplnenie chýbajúcich označení MO. T:05/2016 He1009 DCM 01

Stav mosta vyžaduje zabezpečenie vypracovanie sanačného projektu. Mostný objekt bude zaradený do KPM na rok 2016.

Očistenie vozovky od vegetácie. T:05/2016 Da653 DCM 01

Odstránenie znečistenia z okolia mosta, pravidelná údržba. T: J 1121 DCM 01
06/2016

NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ


Uvedené opatrenia vykonať v stanovenom termíne
V prípade zhoršenia stavu bude potrebné zvolať mimoriadnu prehliadku mosta

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS: 6/6
Rozpad kamennej klenby, potrebná rekonštrukcia mosta

PRÍLOHY:

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V R. ŠOBIOTE dňa 9.6.2015 Podpis: 

Príloha 1 - Fotogaleria prehladky



Názov: 2807-2, 57141-2 chýbajúce kamene - čelný múr na pravej strane.jpg
Konštrukčný prvok:



Názov: 2807-2, 57141-2 husto rastúce náletové dreviny pred mostným objektom.jpg



Názov: 2807-2, 57141-2 na okrajoch vozovky rastúca vegetácia.jpg
Konštrukčný prvok:



Názov: 2807-2, 57141-2 Nevyplnená kontaktná lepená škára v klenbe.jpg

