


PŮDORYS STŘECHY

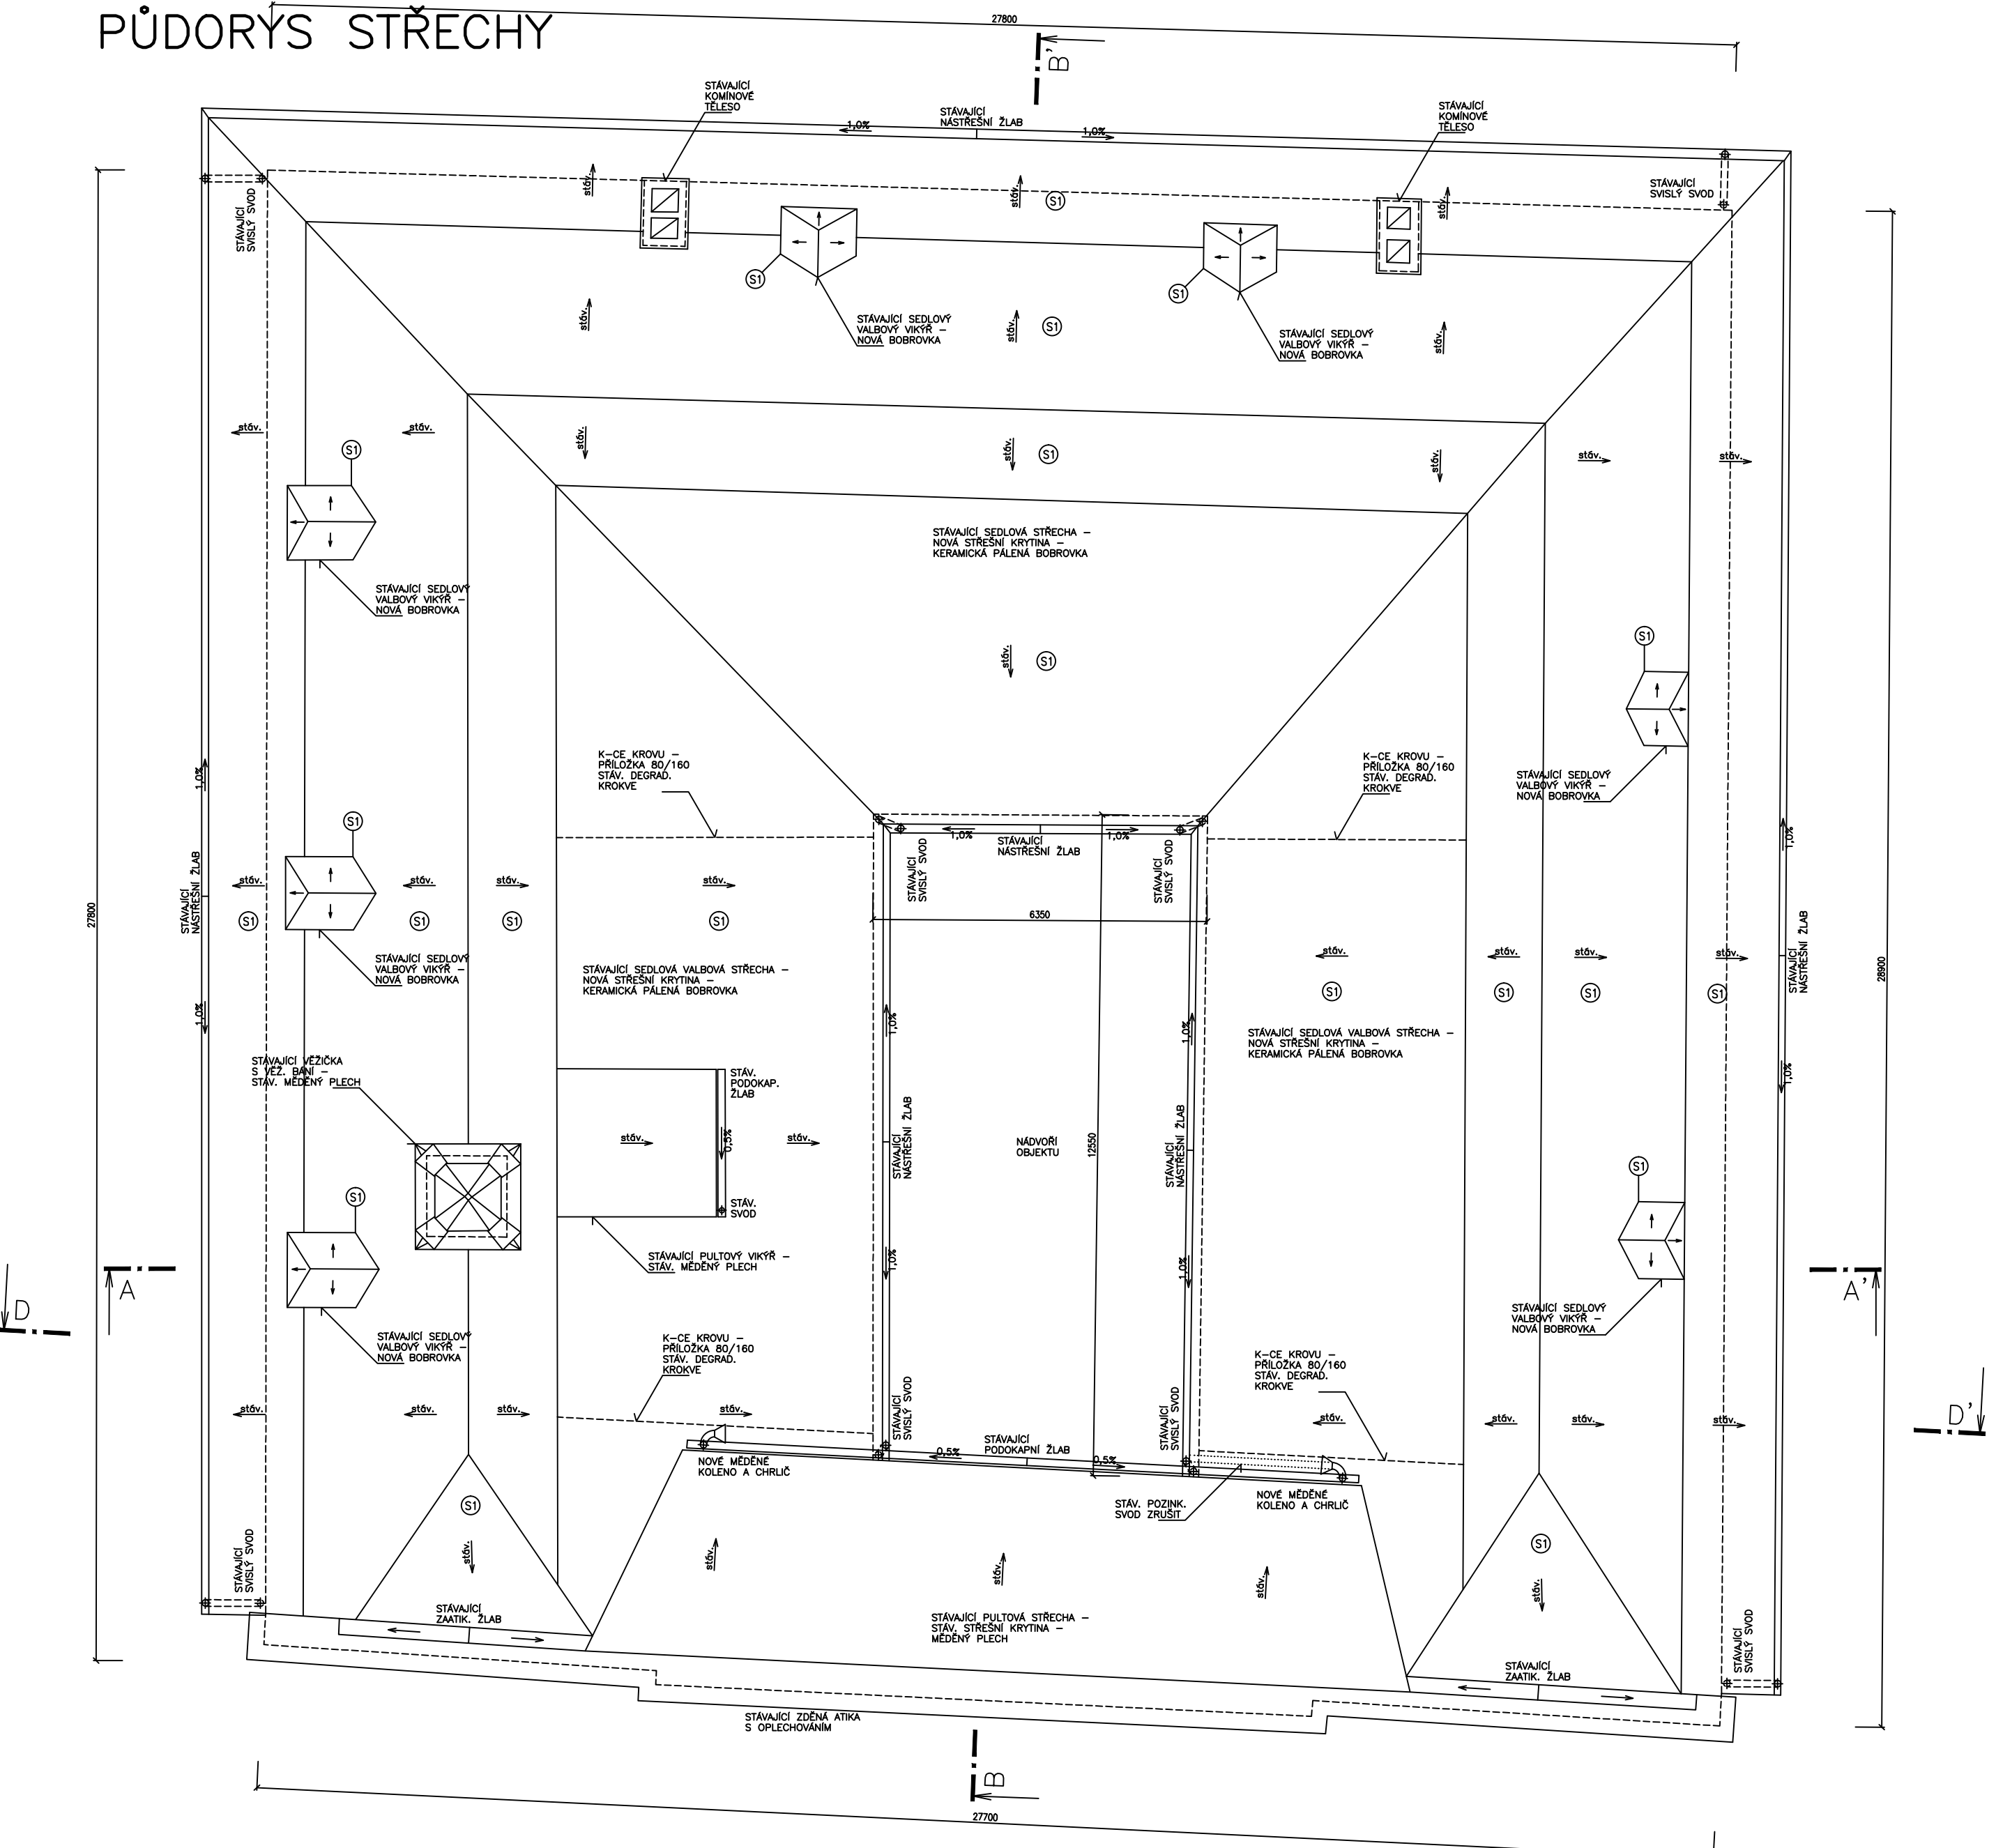

SKLADBA STŘECH:

- S1: sedlové valbové střechy, sedlové vikýře:
- nová keramická pálená střešní taška typu Bobrovka, barevný odstín: cihlově červená
  - nové dřevěné latování 50/40 mm
  - stávající střešní krokve
  - stávající krovové konstrukce

VÝPIS PRVKŮ STŘECHY:

Dřevěné latování 50/40 mm pro plochu celkem 1180 m<sup>2</sup>  
Keramická pálená střešní krytina Bobrovka pro plochu celkem 1180 m<sup>2</sup>  
Keramické pálené hřebenové tašky celková délka 105 m'

POZNÁMKY:

- Stávající objekt okresního archivu je ze tří stran zastřešen stávajícími sedlovými valbovými střechami (spád stáv.), se stávající plechovou střešní krytinou z měděného plechu. Zůstává stávající, beze změn.
- Stávající větší střešní vikýř je zastřešen stávající pultovou střechou (spád stáv.), se stávající plechovou střešní krytinou z měděného plechu. Zůstává stávající, beze změn. Nově je navržen náter stáv. štukových omítek stěn vikýře, v barevném odstínu: tmavě hnědá.
- Stávající menší střešní vikýře jsou zastřešeny stávající sedlovou valbovou střechou (spád stáv.), s nově navrženou střešní krytinou – keramickou pálenou typu Bobrovka, v barevném odstínu – cihlově červená. Nově je navržen náter stáv. dřevěného opláštění a podřímsí vikýřů, v barevném odstínu: tmavě hnědá.
- Stávající věžička je zastřešena stávající věžovitou bání, se stávající plechovou střešní krytinou z měděného plechu. Zůstává stávající, beze změn.
- Ve střešní rovině se nachází dvě stávající komínové tělesa, v nadstřešní části z cihelného omítaného zdiva, oprava omítek ve zhlaví i v patě komína, dožilé betonové krycí zhlaví bude nově provedeno.
- Stávající hromosvodové rozvody na hřebenech a valbových nárožích střechy budou po dobu výměny střešní krytiny s novým latováním dočasně demontovány.
- V konstrukci krovu je poblíž úžlabí a poblíž pultové střechy navrženo zpřilozkování čtyř stávajících degradovaných krokví, nové dřevěné příložky 80/160 mm.
- Stávající nástřešní žlaby, zaatikové žlaby, podokapní žlaby, podkladní plechy pod nástřešními žlaby a vislé odpadní svody jsou z měděného plechu. Zůstávají stávající, beze změn.
- Bude provedena revize stávajícího oplechování kolem střešních vikýřů, pultové střechy, revize oplechování střešních úžlabí, zděné atiky, podkladních plechů apod., v případě potřeby místy s výměnou, rovněž z měděného plechu.
- Stávající šikmý odpadní svod z pultové střechy (z pozinkovaného plechu) bude odstraněn, odpadní svody z podokapního žlabu budou doplněny o koleno a chrlič, a to rovněž z měděného plechu.
- Nově je navrženo očištění stávajících hřbků pod nástřešními žlaby od rzi, včetně nových krycích náterů, v barevném odstínu: tmavě hnědá.

0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY ( 1. NP )

KÓTOVÁNÍ V MM !

AC – projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139				
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. A. Čeleda	Ing. R. Jarošová	2568/92	Místo:	Znojmo
OPRAVA STŘECHY OKRESNÍHO ARCHIVU – DIMŠOVO NÁM. č. p. 172/5, ZNOJMO k. ú. Znojmo – město, parc. č. 210			Formát:	A4
			Datum:	VIII/2019
Investor: Město Znojmo, ul. Obroková č. 1/12, Znojmo			Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: PŮDORYS STŘECHY			1 : 100	02