

# PROTOKOL Z HLAVNEJ PREHLIADKY MOSTA

## ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

<b>ID mosta:</b>	M1711	<b>Názov mosta:</b>	050115-006 Most cez potok Suchá v obci Hrnčiarska Ves
<b>Komunikácia:</b>	2740	<b>Správca:</b>	Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Prevádzka Rimavská Sobota
<b>Správč. číslo:</b>	006		
<b>Kumulatívne st.:</b>	7,208 km (2740)		
<b>Kilometrovníkové st.:</b>	7,190 km (DZ 7,0)		
<b>Rok postavenia:</b>	1955	<b>Vlastník:</b>	Banskobystrický samosprávny kraj
<b>Dĺžka premostenia:</b>	7,8 m		

## DILATAČNÉ CELKY

<b>Prehliadané:</b>	M1711.01	<b>Počet:</b>	1 z 1
---------------------	----------	---------------	-------

## ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

<b>Dátum prehliadky:</b>	23.6.2017	<b>Poveternostné podmienky:</b>  jasno
<b>Teplota vzduchu:</b>	32,00°C	
<b>Teplota konštrukcie:</b>	°C	
<b>Zhotoviteľ prehliadky</b> (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)		
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Elvíra Krajecová	hlavný prehliadkár
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Pre	Zita Tokárová	technik pre správu majetku

## ZAŤAŽITEĽNOSŤ

<b>Normálna:</b>	14,0 t
<b>Výhradná:</b>	31,0 t
<b>Výnimočná:</b>	129,0 t
<b>Dátum určenia:</b>	1.1.1800

## STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

<b>Pred prehliadkou:</b>	<b>5 - Zlý</b>
<b>Po prehliadke:</b>	<b>5 - Zlý</b>

**PORUCHY**

Časť / Prvok	Porucha / Poznámka	Výskyt	STS
<b>B-Spodná stavba</b>			<b>IV</b>
B-Spodná stavba	305-Znečistenie <i>rastúca vegetácia na vtokovej časti spodnej stavby</i>	DCM 01	III
Bc-opory	304-Záclony <i>na driekoch obidvoch opôr</i>	DCM 01	III
Bf-mostné krídla	313-Odlupovanie <i>lokálne na všetkých krídlach</i>	DCM 01	III
Bf-mostné krídla	326-Ostatné trhliny <i>vodorovná trhlina na vtokovom krídle 1. opory</i>	DCM 01	IV
<b>C-Nosná konštrukcia</b>			<b>V</b>
Ca-Hlavná konštrukcia	303-Vlhké škvrny <i>na obidvoch trámoch z vonkajšej strany</i>	DCM 01	IV
Ca-Hlavná konštrukcia	312-Odlamovanie betónu <i>lokálne na celom vtokovom tráme</i>	DCM 01	III
Ca-Hlavná konštrukcia	502-Obnažená betonárska výstuž <i>na vtokovom tráme v podhládovej aj bočných stenách</i>	DCM 01	IV
Ca-Hlavná konštrukcia	511-Korózia betonárskej výstuže <i>na vtokovom tráme v podhládovej časti hlavná výstuž všetky pruhy od 1. opory do polovice mostu</i>	DCM 01	V
<b>D-Mostný zvršok</b>			<b>IV</b>
Da-Vozovka	651-Nadmerná hrúbka vozovky <i>do 100 mm</i>	DCM 01	III
De-rímsa	305-Znečistenie <i>rastúca vegetácia a posypový materiál v pruhu medzi vozovkou a rímou</i>	DCM 01	II
De-rímsa	313-Odlupovanie <i>na hornej časti obidvoch rím</i>	DCM 01	IV
De-rímsa	502-Obnažená betonárska výstuž <i>v podhlade vtokovej rímsy obnažená priečna výstuž</i>	DCM 01	IV
<b>E-Ložiská, kĺby, iné uloženie</b>			
	<i>uloženie na lepenke</i>		
<b>G-Odvodnenie mosta</b>			
	<i>sklonom vozovky</i>		
<b>H-Ostatné príslušenstvo mosta</b>			<b>III</b>
	<i>obojsmerné oceľové zvodidlá</i>		
Hb-zvodidlá	1003-Poškodenie nárazom <i>na vtokovej strane</i>	DCM 01	III
<b>I-Cudzie zariadenia (-nehodnotiť, riešiť v návrhu opatrení)</b>			
	<i>tel.kábel uložené na čel. str. NK</i>		
<b>J-Okolie mosta</b>			
	<i>bez prístupovej cesty</i>		
<b>Celkové hodnotenie mosta:</b>			<b>5</b>



Nedostatočná údržba mosta

**NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH**

Sanovať výstuž trámu zastaviť koróziu a zabezpečiť kryciu vrstvu.

Ca511

DCM 01

Odstrániť rastúcu vegetáciu z celého mosta

De305

DCM 01

Odstrániť posypový materiál a vegetáciu z pruhu medzi vozovkou a rímsou a nahradiť vrstvou AC alebo vyhotoviť betónovú prídlážbu do bet. lôžka s vyšpárovaním

Da651

DCM 01

Statický prepočet konštrukcie, projekt sanácie NK a rozšírenie mosta.

**NÁVRH NA VYKONANIE DOPLŇUJÚCICH ČINNOSTÍ**

Uvedené opatrenia vykonať do 10/2018

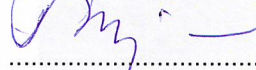
**DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA**

Nové evid.číslo: 2740-1

STS: 5/5

**PRÍLOHY:**

Príloha 1 - Fotogaléria prehliadky

V.....*R. Sobota*.....dňa.....*23.6.2017*.....Podpis:.....



## Príloha 1 - Fotogaleria prehladky



Názov: 2740-6 (050115-6) e (17).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: 2740-6 (050115-6).JPG



Názov: 2740-6 (050115-6) e (8).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: 2740-6 (050115-6) e (14).JPG



Názov: 2740-6 (050115-6) e (13).JPG

Konštrukčný prvok:



Názov: 2740-6 (050115-6) e (3).JPG



Názov: 2740-6 (050115-6) e (4).JPG

Konštrukčný prvok:



