







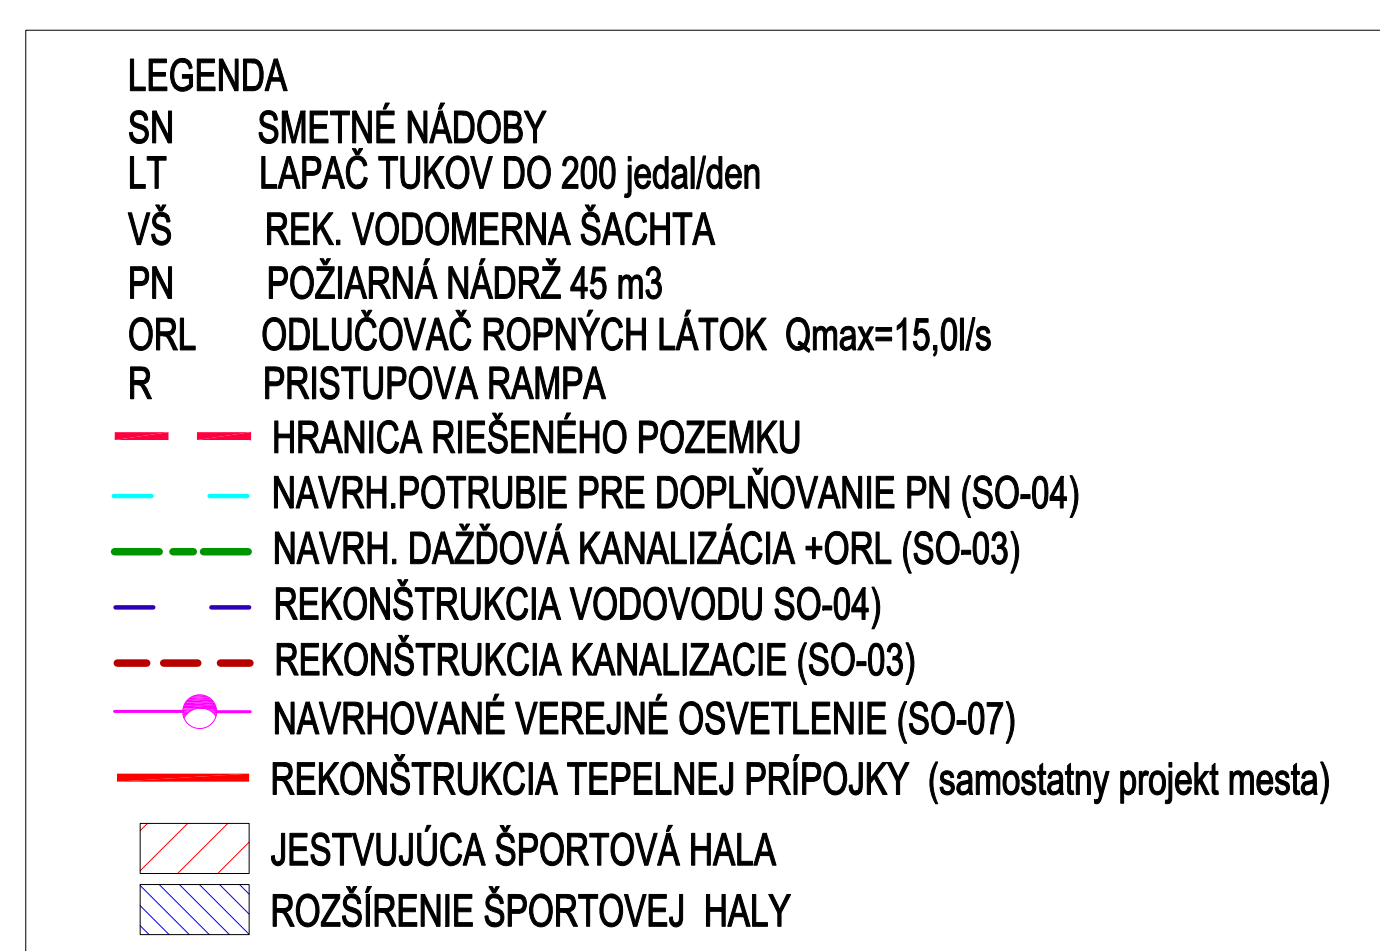

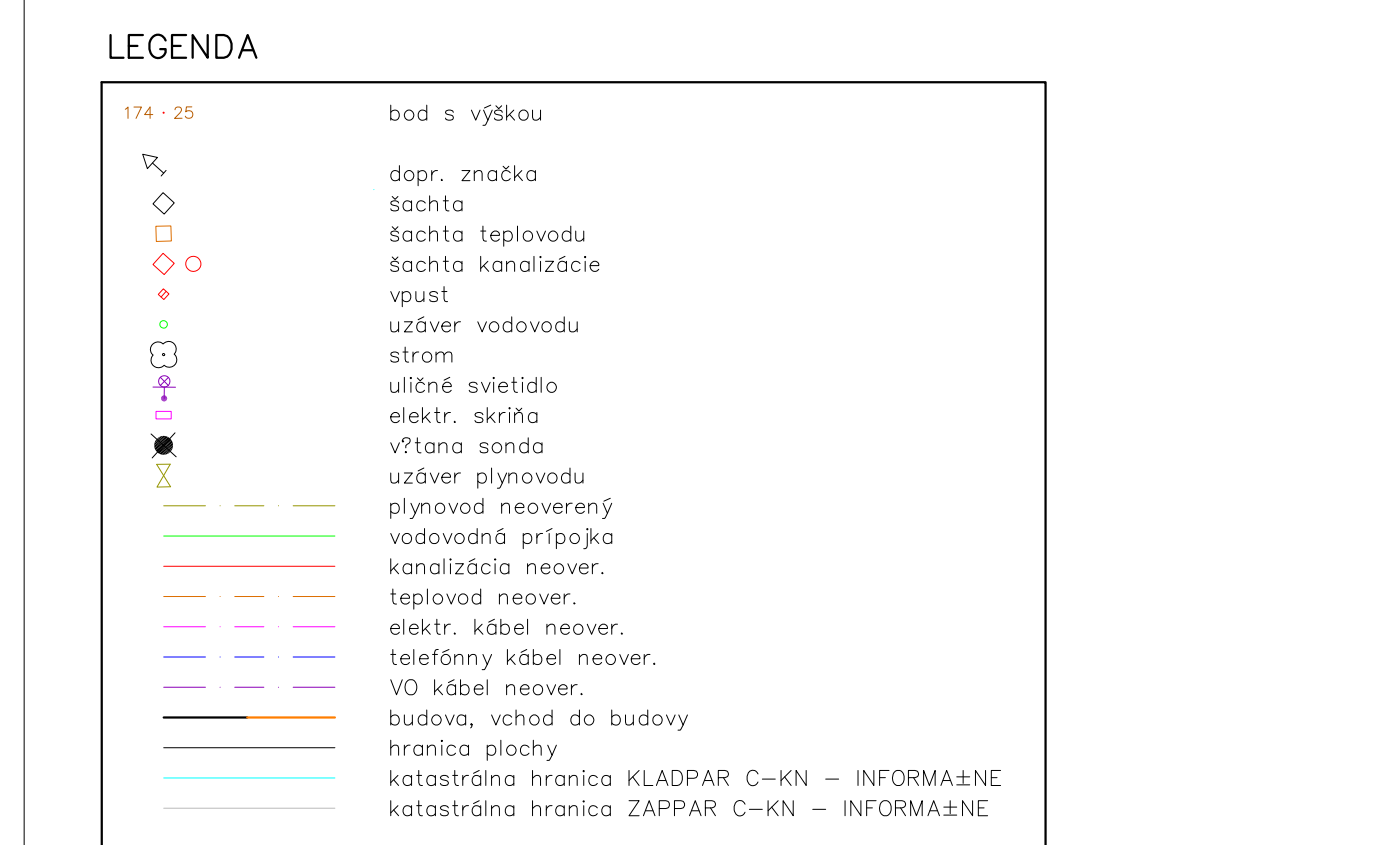


ASANÁCIE DREVÍN RASTÚCHICH V RIEŠENOM ÚZEMÍ STAVBY															TAB.2									
asanácia z dôvodu rastu v blískosti objektu, manipulačný priestor,požiarňa bezpečnosť																								
Por. číslo	parcelská č.	Druh dreviny/latinský názov	slovenský názov	poznámka	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prírastkový index				spoločenská hodnota (Eur)										
										1poškodenie	2vplyv v	3vek	4CMZ											
Bernoláková ul.																								
16	4412/1	Betula pendula	Breza previesnutá	rast v meste terasy	III	117	1	1 336,00			0,9	1,4	1 683,36											
17	4412/1	Pinus sylvestris	Borovica lesná	rast v meste,pod brezou, slabá	II	55	1	829,00			1,0	1,4	1 160,60											
23	4412/1	Betula pendula	Breza previesnutá	30cm javor vo v 120cm	III	93	1	1 059,00	0,8	0,8	0,9	1,4	853,98											
24	4412/1	Picea abies	Smrek obyčajný	slabý, v podraste	II	21	1	299,00	0,4		1,0	1,4	167,44											
30	4412/1	Pinus sylvestris	Borovica lesná	rast v meste terasy	II	64	1	967,00			1,0	1,4	1 353,80											
32	4412/1	Betula pendula	Breza previesnutá	rast v meste terasy,níz siete	III	87	1	921,00		0,6	0,9	1,4	696,28											
33	4412/1	Betula pendula	Breza previesnutá	rast v meste terasy,níz siete	III	117	1	1 336,00		0,6	0,9	1,4	1 010,02											
34	4412/1	Picea abies	Smrek obyčajný	rast v meste terasy	II	81	1	1 244,00			1,0	1,4	1 741,60											
						8		7 991,0					8 667,1											
47	4412/1	Rosa canina	Rosa kanína		III																			
48	4412/1	Sambucus nigra, Philadelphus coronarius, Prunus spinosa, Parthenocissus tricuspidata	Baza čierna, Pajazmín vencový, Trnka obyčajná, Pavínica trojaločná		III																			
asanácia z dôvodu rastu na podzemných sieťach alebo tesne v ich OP, celkového stavu ,habitu, vhodnosti a perspektivy																								
Por. číslo	parcelská č.	Druh dreviny/latinský názov	slovenský názov	poznámka	skup	obvod kmeňa (výška) (cm)	počet (ks)	plocha krov (m <sup>2</sup> )	tabuľková cena (Eur)	prírastkový index				spoločenská hodnota (Eur)										
										1poškodenie	2vplyv v	3vek	4CMZ											
1	4412/1	Betula pendula	Breza previesnutá	naklonená, suchá	III	66	1	691,00	0,2		0,9	1,4	174,13											
15	4412/1	Betula pendula	Breza previesnutá		III	74	1	783,00	0,8	0,6	0,9	1,4	591,95											
18	4412/1	Picea abies	Smrek obyčajný		II	27	1	322,00	0,8		1,0	1,4	360,64											
19	4412/1	Picea abies	Smrek obyčajný		II	29	1	322,00	0,6	0,8	1,0	1,4	216,38											
25	4412/1	Betula pendula	Breza previesnutá		III	63	1	691,00			0,9	1,4	870,66											
26	4412/1	Betula pendula	Breza previesnutá		III	98	1	1 059,00		0,6	0,9	1,4	800,60											
31	4412/1	Picea abies	Smrek obyčajný	rast v lesnej blízkosti terasy	II	49	1	691,00			1,0	1,4	967,40											
35	4412/1	Betula pendula	Breza previesnutá	šikmý rast	III	61	1	691,00	0,6	0,6	0,9	1,4	313,44											
37	4412/1	Betula pendula	Breza previesnutá		III	60	1	599,00	0,6	0,6	0,9	1,4	271,71											
38	4412/1	Picea abies	Smrek obyčajný		II	55	1	829,00			1,0	1,4	1 160,60											
39	4412/1	Picea abies	Smrek obyčajný	slabý, v podraste	II	24	1	299,00	0,6	0,8	1,0	1,4	200,93											
							11	6 977					5 928,4											



Kód kvality: T=1  
Súradnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: B.p.v.  
Zameranie vykazuje stav ku dňu: 12.5.2017  
Náležitostami a presnosťou zodpovedá predpisom.



- |   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
|  | SO-09 PLOCHY OBLIAKY fr 18/32                       | /búracie práce príloha č.2 |
|  | SO-09 TRAVNATÉ PLOCHY                               | /navážky príloha č.3       |
|  | SO-09 PLOŠNÉ VÝSADBY                                |                            |
|  | SO-09 CLONA STANOVISŤE SN                           |                            |
|  | SO-09 STROMY JESTVUJÚCE,OSTÁVAJÚCE                  |                            |
|  | SO-09 PRÍPRAVA STAVBY,DREVINY ASANOVANÉ             |                            |
|  | NEVHODNÝ PORAST KROVIN - RAST V OPLETENÍ            | / asanačná príloha č.1     |
|  | SO-09 STROMY NOVÉ VÝSADBY                           |                            |
|  | SO-09 STROMY JESTVUJÚCE,OSTÁVAJÚCE, OCHRANA DREVINY |                            |

ASANOVANÉ DREVINY	TAB1	terasa	betula pendula 4ks	pinus sylvestris 1ks	picea abies 3ks	8 667,10
	TAB2	okolie	betula pendula 6ks		picea abies 5ks	5 928,40
			SH 19 KS	ASANOVANÝCH DREVIN		
						14 595,50
		č.47,48	nevhodné kroviny	38m2		130,54
	celková spoločenská hodnota asanovaných vegetačných prvkov v euro					14 726,04

NOVÉ VÝSADBY		NOVÉ VEGETAČNÉ PRVKY	
	STROMY	9	ks
	KRIKY	28	ks
	TRVALKY A TRAVINY	110	ks
	TRAVNÁKY PLOCHY	1578	m2

**POZNÁMKA:**  
 PRED ASANÁCIOU STROMOV JE POTREBNÉ ICH OZNAČENIE FAREBNOU ZNAČKOU /ČÍSLOM/ PODĽA VÝKRESOVEJ SCHÉMY č.2  
 STROMY OŠETRUJÚCE, ZASAHUJÚCE DO STAVEBNÝCH ÚPRAV /POHYB MECHANIZMOV, SKLAD MATERIÁLU, ZARIADENIA STAVB/  
 BUDÚ OŠETRENÉ V SÚLADE S PLATNOU STN 837010 - OCHRANA STROMU NA STAVBE

