


PREHL'ADNÝ VÝKRES

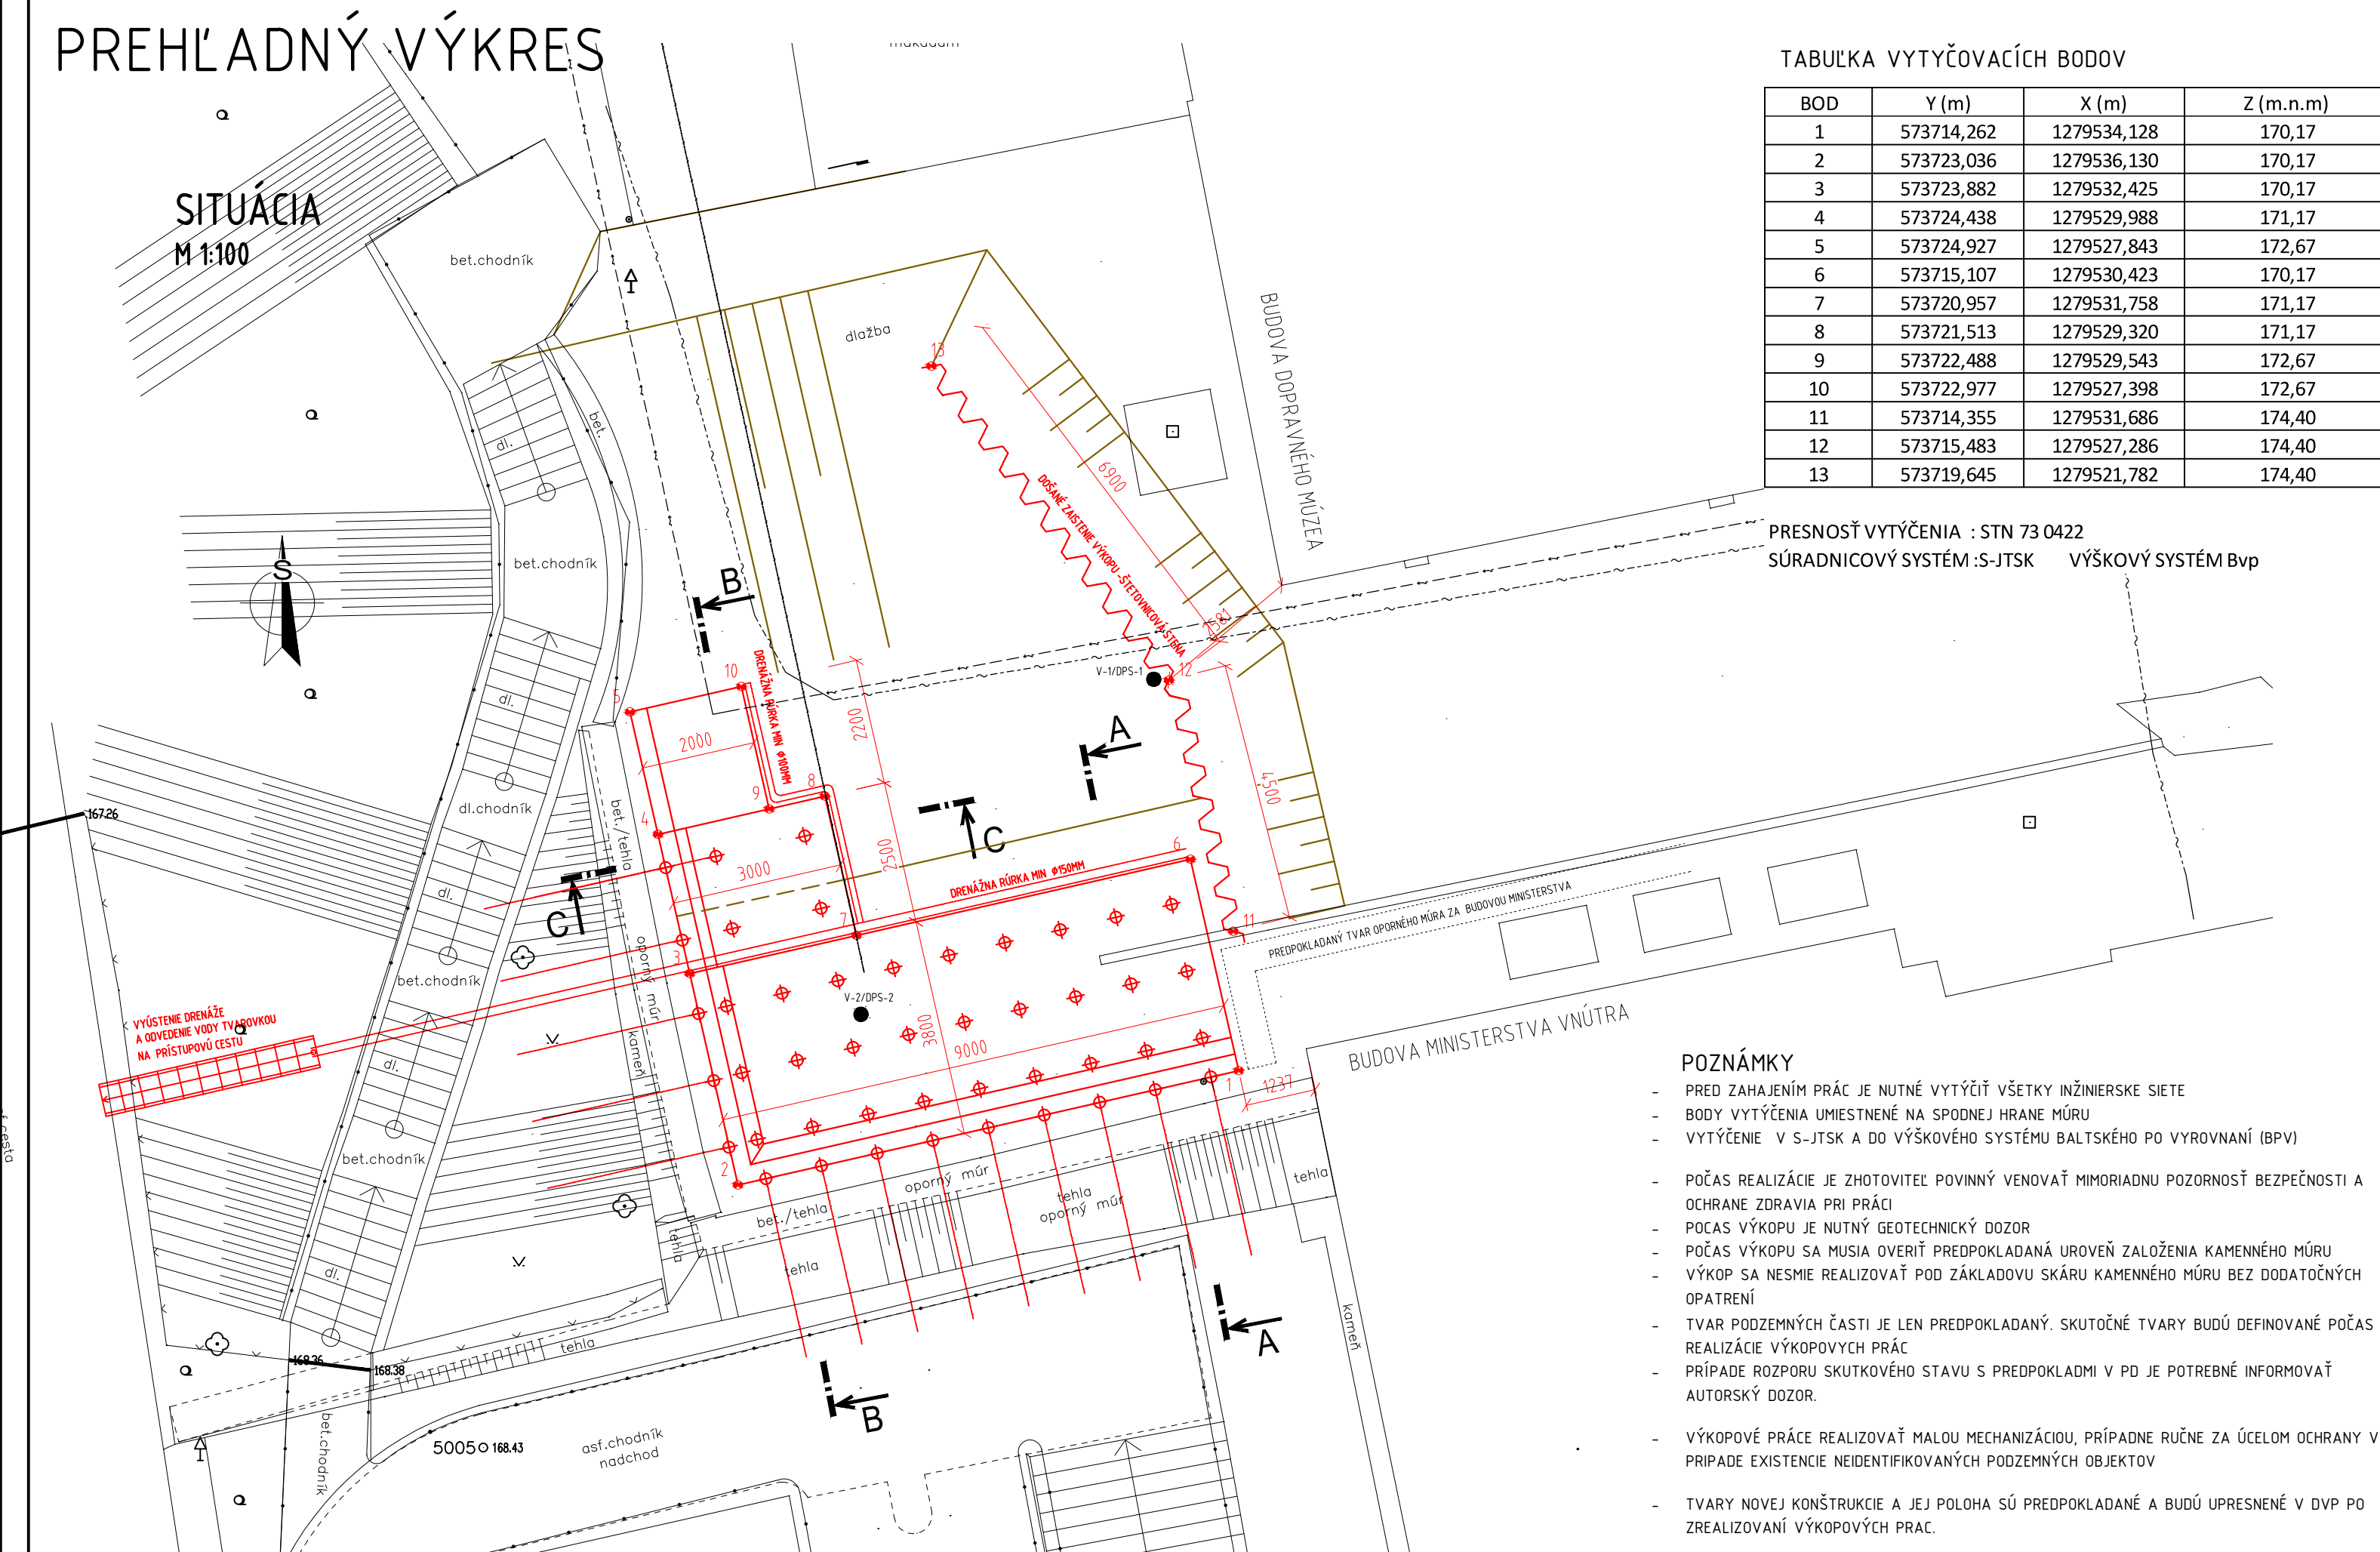

TABUĽKA VYTYČOVACÍCH BODOV

BOD	Y (m)	X (m)	Z (m.n.m)
1	573714,262	1279534,128	170,17
2	573723,036	1279536,130	170,17
3	573723,882	1279532,425	170,17
4	573724,438	1279529,988	171,17
5	573724,927	1279527,843	172,67
6	573715,107	1279530,423	170,17
7	573720,957	1279531,758	171,17
8	573721,513	1279529,320	171,17
9	573722,488	1279529,543	172,67
10	573722,977	1279527,398	172,67
11	573714,355	1279531,686	174,40
12	573715,483	1279527,286	174,40
13	573719,645	1279521,782	174,40

PRESNOST' VYTÝČENIA : STN 73 0422
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bvp

POZNÁMKY

- PRED ZAHAJENÍM PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE
- BODY VYTÝČENIA UMIESŤNENÉ NA SPODNEJ HRANE MÚRU
- VYTÝČENIE V S-JTSK A DO VÝŠKOVÉHO SYSTÉMU BALTSKÉHO PD VYROVNANÍ (BPV)
- POČAS REALIZÁCIE JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ VENOVAŤ MIMORIADNU POZORNOSŤ BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI
- POČAS VÝKOPU JE NUTNÝ GEOTECHNICKÝ DOZOR
- POČAS VÝKOPU SA MUSIA OVEŘIŤ PREDPOKLADANÁ UROVEŇ ZALOŽENIA KAMENNÉHO MÚRU
- VÝKOP SA NESMIE REALIZOVAŤ POD ZÁKLADOVU SKÁRU KAMENNÉHO MÚRU BEZ DODATOČNÝCH OPATRENÍ
- TVAR PODZEMNÝCH ČASTÍ JE LEN PREDPOKLADANÝ. SKUTOČNÉ TVARY BUDÚ DEFINOVANÉ POČAS REALIZÁCIE VÝKOPOVÝCH PRÁČ
- PRÍPADE ROZPORU SKUTKOVÉHO STAVU S PREDPOKLADMI V PD JE POTREBNÉ INFORMOVAŤ AUTORSKÝ DOZOR.
- VÝKOPOVÉ PRÁCE REALIZOVAŤ MALOU MECHANIZÁCIOU, PRÍPADNE RUČNE ZA ÚCELOM OCHRANY V PRÍPADE EXISTENCIE NEIDENTIFIKOVANÝCH PODZEMNÝCH OBJEKTOV
- TVARY NOVEJ KONŠTRUKCIE A JEJ POLOHA SÚ PREDPOKLADANÉ A BUDÚ UPRESNENÉ V DVP PO ZREALIZOVANÍ VÝKOPOVÝCH PRÁČ.

ZMENA:	d		VÝKONAL:		DÁTUM:	
	c					
	b					
	a					

<p>DRENAŽNA RÚRKA SA PREPICHOM ČEZ MUR V SKRBEKOVNÍ 5° VYVEDIE NA TERÉN. V MIETE PREPICHU SA ŽLABOVKU ODVEDIE VODA NA PRÍJAZDOVÚ CESTU</p> <p>MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY</p> <p>MINISTERSTVO VNÚTRA SR PRIBINOVA Č. 2 812 72 BRATISLAVA</p>	<p>HADE s.r.o. JARABINKOVÁ 8D, 821 09 BRATISLAVA</p> <p>HADE</p>	<p>PROJEKTANT ČASŤI:</p>
--	---	--------------------------

<p>NÁZOV ZÁKAZKY:</p> <p>Bratislava, areál MV SR Šancová 1, rekonštrukcia poškodených oporných múrov</p>
--

<p>ČASŤ: E - Písomnosti a výkresy objektov</p>	<p>VYPRACOVAL: Ing. L. Hozza</p>					
<p>OBJEKT: SO 01 Sanácia oporných múrov</p>	<p>TECHNICKÁ KONTROLA: Ing. J. Antol</p>					
<p>NÁZOV VÝKRESU:</p>	<p>ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. L. Hozza</p>					
<p>PREHLADNÝ VÝKRES</p>	<table border="1"> <tr> <td>STUPEŇ PD: DSP/DRS</td> <td>DÁTUM: 04/2022</td> <td>MIERKA: 1:100</td> <td>POČET A4: 3xA4</td> <td>PRÍLOHA: 2</td> </tr> </table>	STUPEŇ PD: DSP/DRS	DÁTUM: 04/2022	MIERKA: 1:100	POČET A4: 3xA4	PRÍLOHA: 2
STUPEŇ PD: DSP/DRS	DÁTUM: 04/2022	MIERKA: 1:100	POČET A4: 3xA4	PRÍLOHA: 2		

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM ZHOTOVITEĽA. ŽIADNA ČASŤ TEJTO DOKUMENTÁCIE NESMIE BYŤ REPRODUKOVANÁ ALEBO POUŽITÁ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO POVOĽENIA.