



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika



011789471

65417/2025

Hlavný stavebný dozor, Ing. Miroslav Siklenka
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

Riaditeľ stavby, Stanislav Kubica
Doprastav, a. s.
Drieňová 27
826 56 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
0434 DPS PHS 2025

Evidenčné číslo
6139/30301/2025

Vybavuje
Ing. Slušný

Dátum
27.6.2025

DIAĽNICA 02 PROTIHLUKOVÁ STENA LAMAČ

Na základe požiadavky Zhotoviteľa z výrobného výboru, interného oznámenia 6303/40103/2025 50101-00 => 63682/2025, 50102-00 => 63131/2025, SO240-00 => 63130/2025, SO690-01 => 63085/2025 a ZoD ev. č Objednávateľa ZM/2023/0361; ev. č Zhotoviteľa č ZI/2023/023/15 a v zmysle Všeobecných a Obchodných zmluvných podmienok „Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie - realizáciu - pre elektrotechnické a strojnotechnologické diela a pre stavebné a inžinierske diela a projektované Zhotoviteľom (Žltá kniha FIDIC), Vám v súlade so Zv. 2 podčlánkom 1.3 Komunikácia zasielame pripomienky k dokumentácií D2 PHS Lamač:


SO 101-00 Diaľnica D2 - zmena „A“ - DRS XA

Pripomienky k objektu 101-00 Dial'nica D2 - zmena „A“ (DRS XA) boli zapracované v nasledujúcom rozsahu ID č 46052/2025 (list č 6139/30301/2025 48028/2025 zo dňa 12.05.2025):

- Pripomienky č. 1 až 4 a 9 budú zapracované do pripravovanej zmeny XB;
- Doložiť ocenený výkaz výmer

SO 102-00 Preložky DZ - Preložky portálov DZ, časť zakladanie - zmena „A” - DRS XA

- Príloha 005:
 - Portál v km 56,480 => SO610-00 Preložka kábla Slovak Telekom sa javí v kolízii so zakladaním portálu (s kľincovanou stenou) a v situácii nie je vidieť, či sa kábel vyhne. Prosím o kontrolu a opravu vo všetkých dotknutých prílohách, vrátane príloh objektu 610-00.

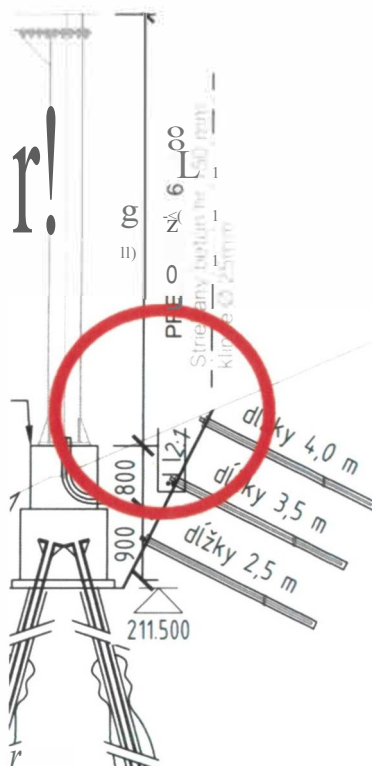

Dotknuté prílohy po zapracovaní poslať na kontrolu.

- Doložiť ocenený výkaz výmer

SO 240-00 Zárubné múry ZMENA „A“ - DRS XA:

- Technická správa:
 - Str. 6 - „polyrénových dosiek“ - predpokladáme, že správne má byť polystyrénových - opraviť;
 - Str. 6 - trvalo pružný tmel - doplniť „odolným voči UV žiareniu a posypovým soliam“ (rovnako ako v prílohe 006);
- Príloha 006:
 - Doplniť špecifikáciu vyrovnávajúceho lôžka hr. 20 mm pod betónovým žľabom;
 - Doplniť materiál priekopovej tvárnice TBM 1-60, prídlažby a škárovacej malty.

Dotknuté prílohy po zapracovaní poslať na kontrolu.

- Doložiť ocenený výkaz výmer

SO 620-00 Úprava verejného osvetlenia - DRS XB: -

V dokumentácii k objektu 620-00 neboli zapracované pripomienky z IO č. 46052/2025 (list č. 6139/30301/2025 48028/2025 zo dňa 12.05.2025), resp. zmeny, ktoré projektant vykonal sú nedostatočné:

- Pripomienka č.1:

- Neopravené, v objektovej skladbe neevidujeme objekt 960-01 alebo 690-00 - skontrolovať výkresové prílohy a opraviť; - **opravené na objekt 690-01 ISD**
- Pripomienka č.2:
 - Chemická kotva - chýba špecifikácia - doplniť; - **doplnené "HILTI HIT-RE500 VS4" - v.č.8**
 - Nešpecifikovaný spojovací materiál chemickej kotvy; - **spojovací materiál je súčasťou zákl. roštu ZR 2-12**
 - Plast malta izolačná - nešpecifikovaný materiál; vyšpecifikovať + odolnosť voči posypovým soliam + UV stabilná; - **vyšpecifikovaná "MAPEI Mapegrout Tixotropný"**
- Pripomienka č.3:
 - nedoplnené detaily; - **doplnené do výkresu č.8 - Vzorové rezy - "ULOŽENIE NA MOSTE SO 201-00"**
- Naviac:

Nie je udaná hrúbka žiarového zinkovania pri protikoróznej ochrane stožiarov VO; - **v TP068 - tab. 6.1 nie je hrúbka žz uvedená (hrúbka vrstvy zinkového povlaku musí byť v súlade s požiadavkami STN EN ISO 1461 nanášaného žiarovým zinkovaním - TP068 čl.3 "Termíny a definície - Žz").**

Skontrolovať a opraviť jednotlivé rozpisky - uvádzané sú napr. nesprávne kódy príloh; - **opravené**
Príloha 007 RVO - vyšpecifikovať materiál betónového základu; - **vyšpecifikovaný, doplnený - C30/37 XC4, XD3, XF4 (SK) - CI 0,2-Dmax22 - S3**

Medzi prílohami chýba výkaz výmer, dodaná bola len rozpiska tejto prílohy. - **doplní zhotoviteľ stavby**
Pozapracovaní pripomienok prosím zaslať dokumentáciu na kontrolu a odsúhlasenie.

Doložiť ocenený výkaz výmer

SO 690-01 Úprava ISO - DRS XB:

Vzhľadom na to, že SO 690-01 obsahuje aj objekt 690-02 požadujeme jasne uviesť, ktorých chráničiek a káblov bude NOS, a.s. vlastníkom a správcom; - **na majetkovo-právnom stave sa nič nemení, NDS a.s. ostáva naďalej majiteľom HDPE chráničiek a predmetnú chráničku prenajíma HMSR Bratislava**

V zmysle informácie z ŠKD 19.06.2025 - "magistrát HMBA ustúpil odpožiadavky na modernizáciu optického kábla" - **požadujeme opraviť technickú správu a dotknuté výkresy; - zapracovaný variant s HDPE 40 a 24v. OK**

Nové umiestnenie pôvodnej kamery KD13 musí poskytovať dostatočný rozhľad pre operátora tunela - **umiestnenie kamery poskytuje dostatočný rozhľad nad PHS; Na základe prerokovania technického riešenia v rámci kontrolného dňa prevádzkový úsek súhlasí s použitím kábla CYKY-J Sx35mm² v súlade s odsúhlasenou dokumentáciou (DRS) zapredpokladu, že zvolená dimenzia zodpovedá aktuálnym požiadavkám na výkonové zaťaženie technologických zariadení ISO a zohľadňuje dostatočnú rezervu; - uvedený kábel zohľadňuje dostatočnú výkonovú rezervu**

Medzi prílohami chýba výkaz výmer, dodaná bola len rozpiska tejto prílohy. - **doplní zhotoviteľ stavby**

Po zapracovaní zaslaných pripomienok a po doručení požadovaných informácií si Vás dovoľujeme požiadať o opätovné zaslanie DRS na posúdenie.

Akokoľvek takéto schválenie alebo súhlas, alebo akokoľvek preskúmanie nezbavuje Zhotoviteľa žiadneho záväzku alebo zodpovednosti podľa Zmluvy a zároveň touto požiadavkou nedochádza k zmene ceny uvedenej v Zmluve.

S pozdravom

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Ot. bravská cesta 14 841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO 35 919 00 1 IČ DPH SK2021937775
- 200 -

Ing. Adrián Slušný
hlavný inžinier stavby



Príloha: Bez príloh