

ZÁKAZKA: Obnova Námestia SNP

Vysvetlenie 11.05.2022

Pre lepšiu prehľadnosť sú odpovede uvedené priamo pod otázkou **červeným** písmom

Otázky z 29.04.2022 10:05:10:

máme otázky k výkazu výmer SO 02.2:

- pol.54 Dlažbočná kocka pre nevidiacich - žula, rozmer 200/200 mm hr.80mm, mrákotinská žula - v PD je 400x200x80 drážkovaná, resp. 200x200x80 s výstupkami, máme oceniť podľa výkazu výmer? **chýba poznámka s vyfrézovaním drážok resp. výstupkov**

Dlažby s vyfrézovaním drážok resp. výstupkov (podľa popisu výkres č.3 - legenda)

- pol. 98 obrubník cestný - materiál betón?


Kamenný (podľa výkresu č.12). Úprava vo výkaze výmer SO02.2 podfarbená zelenou.

- pol.100 obrubník záhonový - materiál betón?

Kamenný (podľa výkresu č.11 - detail). Úprava vo výkaze výmer SO02.2 podfarbená zelenou.

- pol.102 minipalisády 11,5/11,5/30-35 - aký materiál?betón?, **chýba dodávka, je len osadenie**

Palisády budú betónové. Rozmery, celková dĺžka podľa v.č. 3 Podrobná situácia. Úprava vo výkaze výmer SO02.2 podfarbená zelenou.

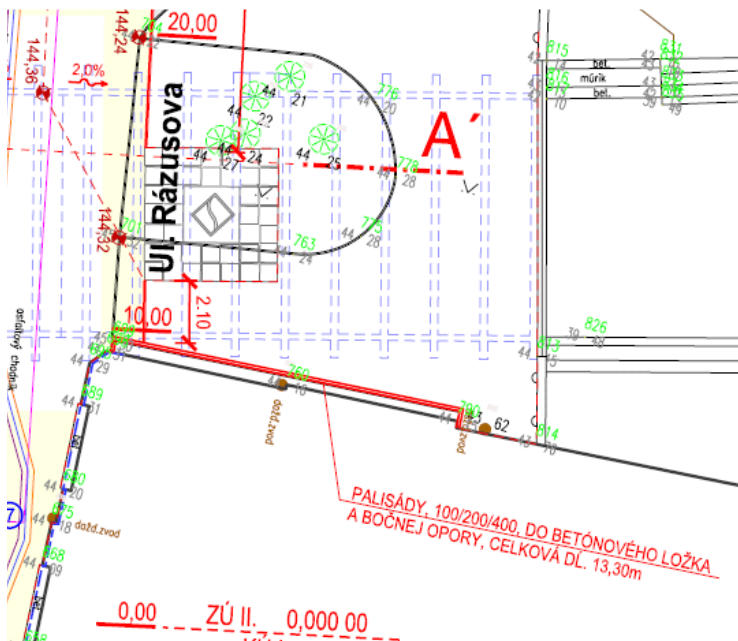

Otázky z 03.05.2022 11:11:13:

- v súťažných podkladoch je na strane 12. uvedený link na VZN 57, strana 24 - Mobilár, osvetlenie a iluminácia https://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment2/ourak/ourak_vzn_57_zmeny.pdf tento link nefunguje

Predkladáme link na záväznú časť ÚPN CMZ (strana 25 – Mobilár, osvetlenie a iluminácia), ktorá sa nedala otvoriť:

https://www.trnava.sk/userfiles/download/attachment2/ourak/ourak_vzn_57_zmeny_2022-05-14.pdf

V prílohe je mobiliár typu B - návrh Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave.

VO a lucerna bola navrhnutá ešte v roku 1998. Ostatný mobiliár sme dali na školu doriešiť v roku 2018 ako podklad pre pripravovanú zmenu ÚPN CMZ, ktorá sa udiala v roku 2019. Tam aj sú zaregulované tieto konkrétne typy mobiliáru.

Príloha obsahuje aj obrázky skutočne realizovaných prvkov mobiliáru B z posledného obdobia realizácie v meste, vyobrazené na obrázkoch (napr. územie pri SV veži, Paulínska, Ružový park, Zelený kričok). Mreža a odpadkový kôš je prebratý z MM CITE, farebnosť je potrebné prispôbiť na RAL 7022.

- SO 01 Prekrytie potoka Trnávka - žiadame dopracovať podrobnejšie výkaz výmer pre korektné nacenenie
- chýbajú hrúbky odstraňovaných krytov a podkladov spevnených plôch a vozoviek pol.5-9,15,pol.16 -
chýba bližšia špecifikácia jadrového vrtania - priemer, materiál ,hrúbka,pol.25,25 zlepšovanie zákl.pôdy
- akým spôsobom,hrúbka vrstvy,parametre?, pol.35,36,37-43,45-56,58,59 - žiadame bližšie špecifikovať
- rozmery, materiál, nie je zrejmé či sa jedná o dodávku alebo montáž, pol.73 je len montáž, chýba dodávka a bližší popis o čo sa jedná

Súčasťou PD v SO 01 bol dokument „Pomocné výpočty k SO01“, kde je uvedená podrobnejšia špecifikácia položiek VV. Pre lepšiu orientáciu predkladáme tento dokument doplnený o čísla položiek VV, ktorých sa špecifikácia týka.

Pri všetkých položkách ide o dodávku aj montáž.

- vo výkaze výmer chýba ochranná drevená podlaha koryta potoka Trnávka - v.č.4.10

Ochranná drevená podlaha koryta potoka Trnávka je v položke č. 60 VV SO 01..

- SO 10 Dažďová kanalizácia, VV pol.18 Poklop znak mesta - žiadame upresniť rozmer, materiál, únosnosť, vyznačiť tieto poklopy v pôdoryse, doplniť do PD grafický návrh poklopu s rozmermi, resp. doplniť výrobcu už inštalovaných poklopov v pešej zóne , aby sme mohli dodať identické poklopy a nemuseli sme zbytočne vynakladať náklady na zhotovenie novej matrice

Liatinový kanalizačný poklop DN 600, tr. zaťaženia D400, s výškou 160mm s logom ako napr. na ul. Halenárska, Hollého, Hlavná, Zelený kričok (výrobca Klartek alebo KASI CZ).



Otázka zo 06.05.2022 08:52:20:

vo výkaze výmer SO06 Reinštalácia pamätníka oslobodenia je položka 51 kladenie dlažby stupne SCH - 7,839m² a pol.52 doska obkladová stupne SCH - 14,826m², ale v podrobnom výkaze sú položky pre ST striedsky oplatenia

Otázka: nechýba pre položku 51 dodávka materiálu stupnov SCH1 - SCH3 a pre položku 52 montáž ST1-ST7,ST1a-ST7a?

Pol.51 je montáž pre položku 52

Pol.52 opravený podrobný výkaz vo VV SO 06.

Dodávka a montáž striedsky oplatenia sú pol. č. 58 a 59.

Otázky zo 06.05.2022 10:14:10:

- vo výkaze SO 07 je položka 35 - stožiar na vlajku 6m, s možnosťou nastavenia 210,310,410,510,610 s vnútorným lanovaním. Pri preverovaní ceny za dodávku sme zistili, že tento typ stožiaru sa už nedodáva. K dispozícii sú teleskopické stožiare bez vnútorného lankového vedenia alebo stožiare s pevnou výškou a vnútorným lankovým vedením. Aký typ stožiaru máme oceniť?

Je potrebné oceniť stožiar s pevnou výškou a vnútorným lankovým vedením.

- V výkaze výmer SO 02.2 sú položky 94 - vod.značenie krytu náter. hmotami(plast) a pol. 95 vod. značenie striekanou farbou deliacich čiar š.120. Chceme sa spýtať, či by nemalo byť všetko vodorovné značenie z rovnakého materiálu plast resp. farba.

Značenie v položke 94 je poplastované značenie, ktoré sa nanáša šablónami ručne preto má inú položku ako značenie čiar striekaním, ktoré sa robí farbou.

Otázka zo 06.05.2022 12:54:23:

- zistili sme, že v PD SO 02.2 , v.č.23 Trvalé dopravné značenie , DZ 317 a 318 – v PD nie sú graficky znázornené podľa platnej Vyhlášky MV SR 30/2020. Žiadame DZ 317 a 318 dopracovať v súlade s platnou legislatívou.

Značenie 317 a 318 spolu s dodatkovou tabuľkou je spracované podľa požiadaviek Mesta a ORPZ-ODI Trnava.

Otázky z 09.05.2022 10:35:53:

Žiadame verejného obstarávateľa o kontrolu, resp. aktualizáciu výkazu výmer časť verejné osvetlenie, nakoľko:

- v TS sa píše, že niektoré demontované stožiare budú opäť použité a vo výkaze je napísané demontáž a odvoz na skládku pri celom množstve. Treba definovať koľko stožiarov bude použitých okrem toho by podľa výkresu malo byť stožiarov A1 a A2 spolu 29 ks a demontovaných je len 22 ks v 3 variantoch.

Demontované svietidlá (22ks) budú uložené do depozitu.

- Vo výkaze pre materiál chýbajú stožiare – predpokladáme, že keď sa použijú všetky demontované správneho typu, tak treba ešte 19 ks stožiarov. Montáž stožiarov chýba aj vo výkaze prác.

Na výkrese "SITUÁCIA" je v legende NAVRHOVANÉ SVIETIDLÁ špecifikované svietidlo A1, resp A2, ktorého súčasťou je stožiar, lucerna, základový rošt a istiaci stožiarová rozvodnica.

- Vo výkaze materiálu a prác – chýbajú stožiarové svorkovnice + ich montáž,

Na výkrese "SITUÁCIA" je v legende NAVRHOVANÉ SVIETIDLÁ špecifikované svietidlo A1, resp A2, ktorého súčasťou je stožiar, lucerna, základový rošt a istiaci stožiarová rozvodnica.

- Vo výkaze materiálu a prác – chýba stožiarový rošt ZR-1-5,

Na výkrese "SITUÁCIA" je v legende NAVRHOVANÉ SVIETIDLÁ špecifikované svietidlo A1, resp A2, ktorého súčasťou je stožiar, lucerna, základový rošt a istiaci stožiarová rozvodnica.

- Vo výkaze materiálu – chýbajú zákrytové dosky, fólia,

Zákrytové dosky - tehly doplniť pod položkou č. 40K; dĺžka 1080m.

- Vo výkaze materiálu – chýba piesok,

Káblové lôžko z piesku je pod položkou č.34K.

- Vo výkaze prác – chýba montáž prepäťovej ochrany do jednotlivých stožiarov,

Prepäťová ochrana je pod položkou č.14M.

- Vo výkaze výmer je výkop v zemine triedy 2 , nepredpokladáme, že pod námestím bude zemina triedy 2 – skôr tr. 4..

Je potrebné uvažovať triedu zeminy 2 a 3 v pomere 50%/50%.

- Je súčasťou položky demontáž stožiarov aj likvidácia stožiarových základov a skládkovanie betónu?

Z celej plochy komunikácií Nám, SNP sa vyberá "KUFOR"; existujúce stožiarové základy budú súčasťou celkovej demontáže.

- Vo výkaze prác chýba montáž info panela 2x

Montáž infopanela je v SO15 v položke č. 19.

Verejný obstarávateľ požaduje oceniť informačný nosič podľa priložených dokumentov, nakoľko v PD je uvedený starší typ.

Otázka z 09.05.2022 16:03:29:

Žiadame verejného obstarávateľa o opätovné predloženie výkresov rozvádzačov, nakoľko predložené .pdf súbory nie sú po priblížení čitateľné a z uvedeného dôvodu nie je možné rozvádzače naceniť.

V PD časť elektro boli dva rozvádzače.

RE-RH1 (v.č. 2 SO13 Rozvody NN) – na základe koordinácie s projektom Obnova ružového parku, bude rozvádzač RE-RH1 dodaný v rámci stavby Obnova Ružového parku. Príslušné suvisiace položky sú vo VV zrušené (SO13.1 - 19M a SO13.2 - 29K).

RH1.1 zostáva podľa PD. Súbor pdf je čitateľný a výpis materiálu rozvádzača je na liste č.1.

Prílohy:

Aktualizovaný výkaz výmer s vyznačenými zmenami (podfarbené zelenou s uvedením dátumu zmeny)

Mobiliár typ B

Pomocne výpočty SO01 aktualizované

Nový informačný nosič SO15