



POZDĹŽNY REZ
M 1:200

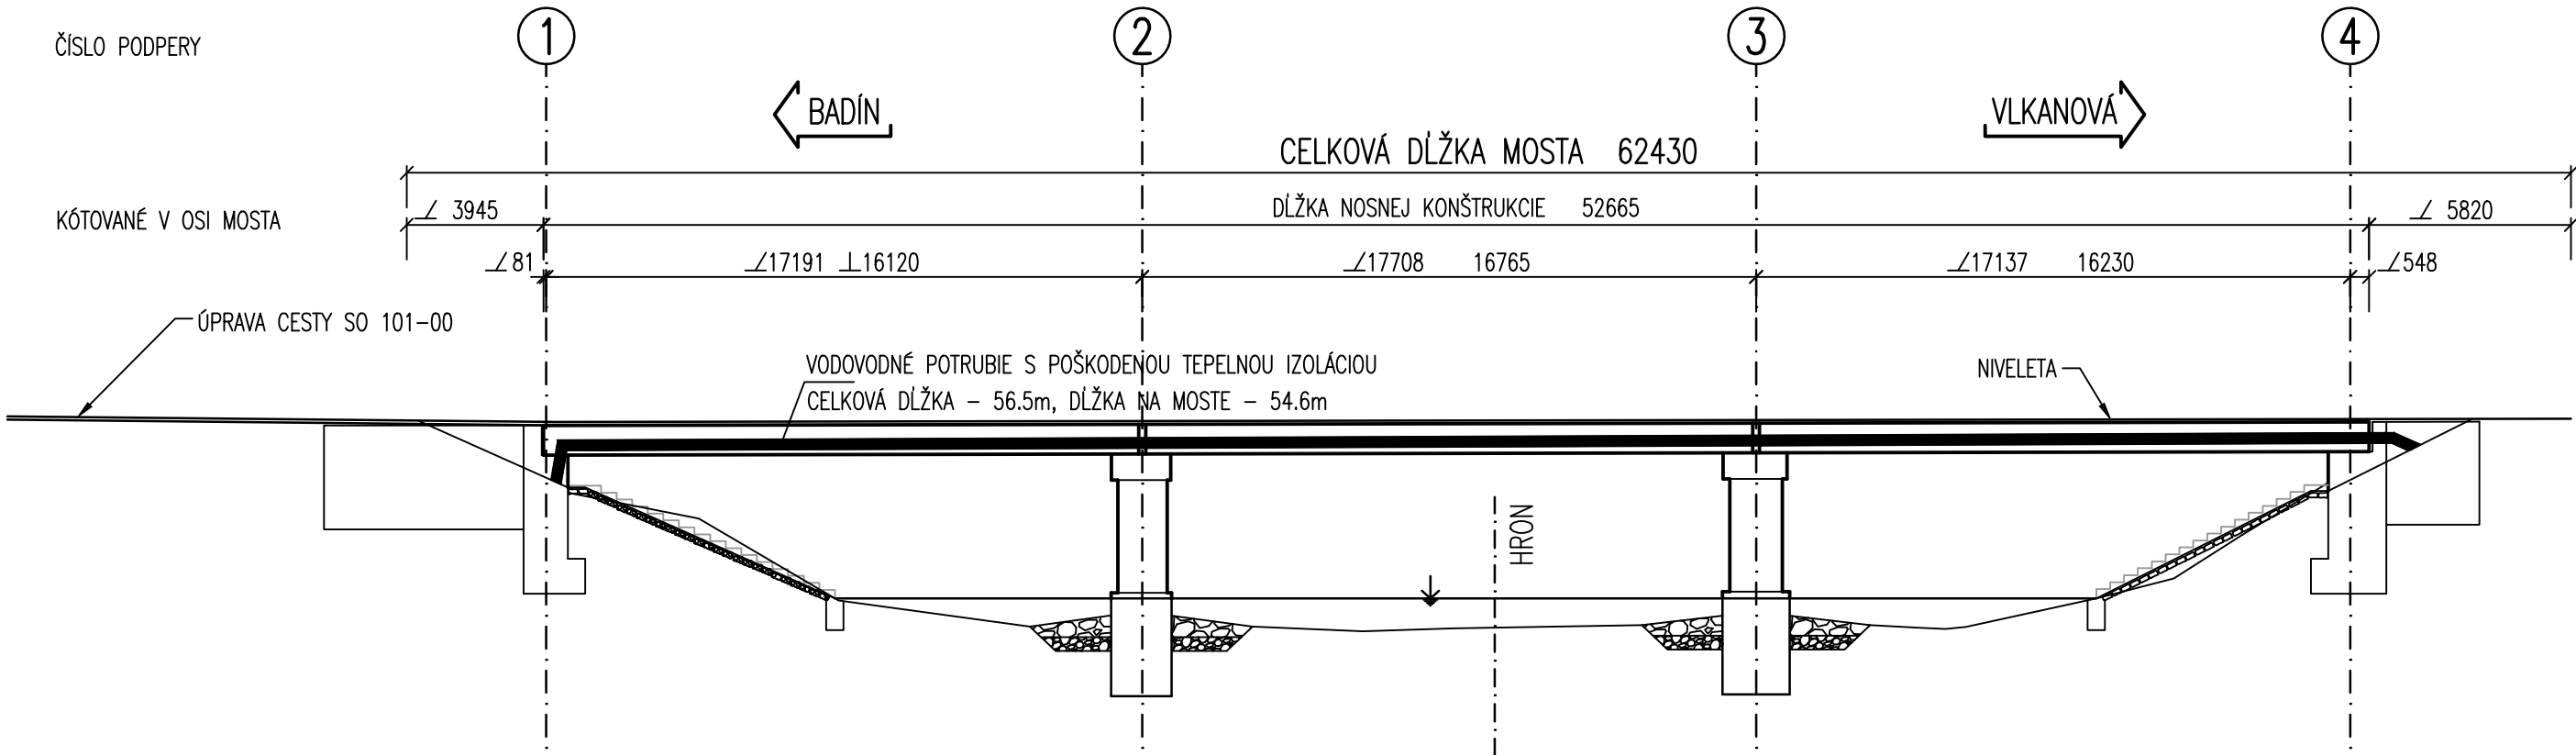


UCHYTENIE O NOSNÚ KONŠTRUKCIU
PÁSOVÁ OCEĽ S235 1170x50x3

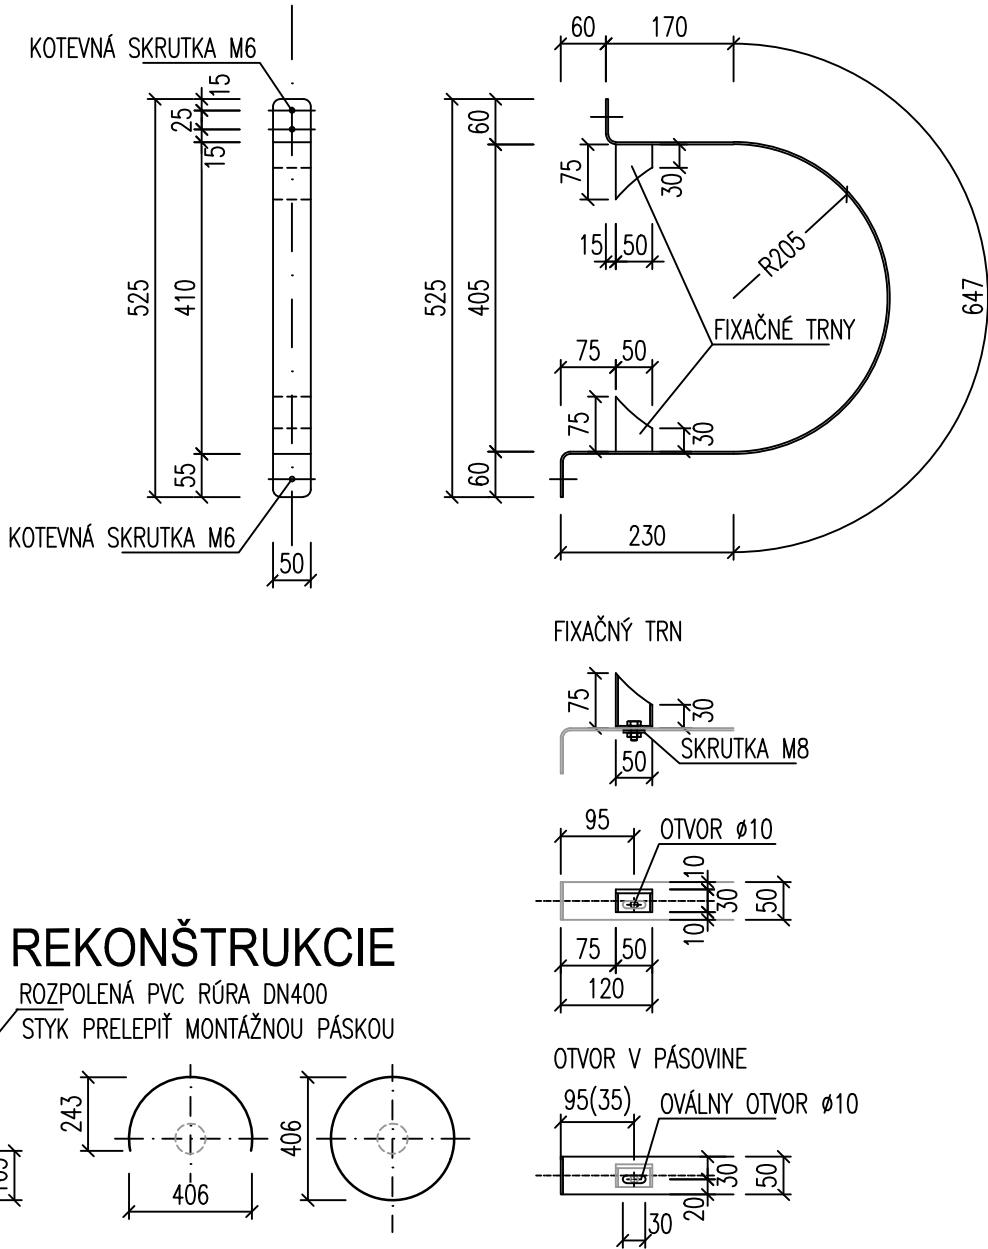


SÚČASNÝ STAV VODOVODNÉHO POTRUBIA A TEPELNEJ IZOLÁCIE


EXISTUJÚCI STAV
REZ

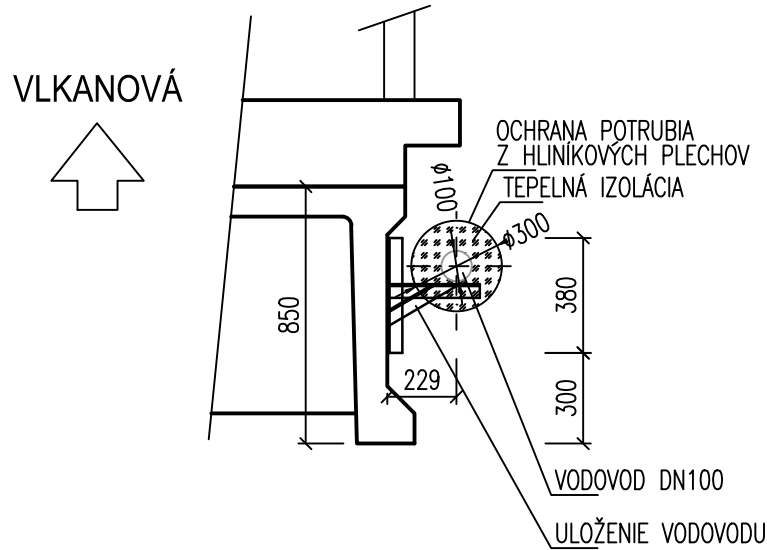

POHĽAD

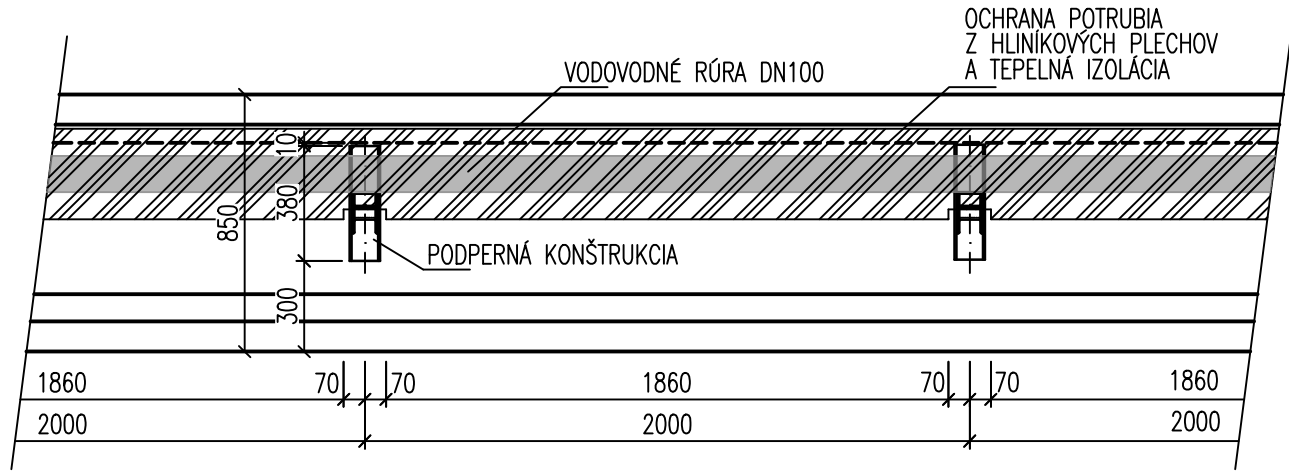

NAVRHOVANÁ OCHRANA POČAS REKONŠTRUKCIE

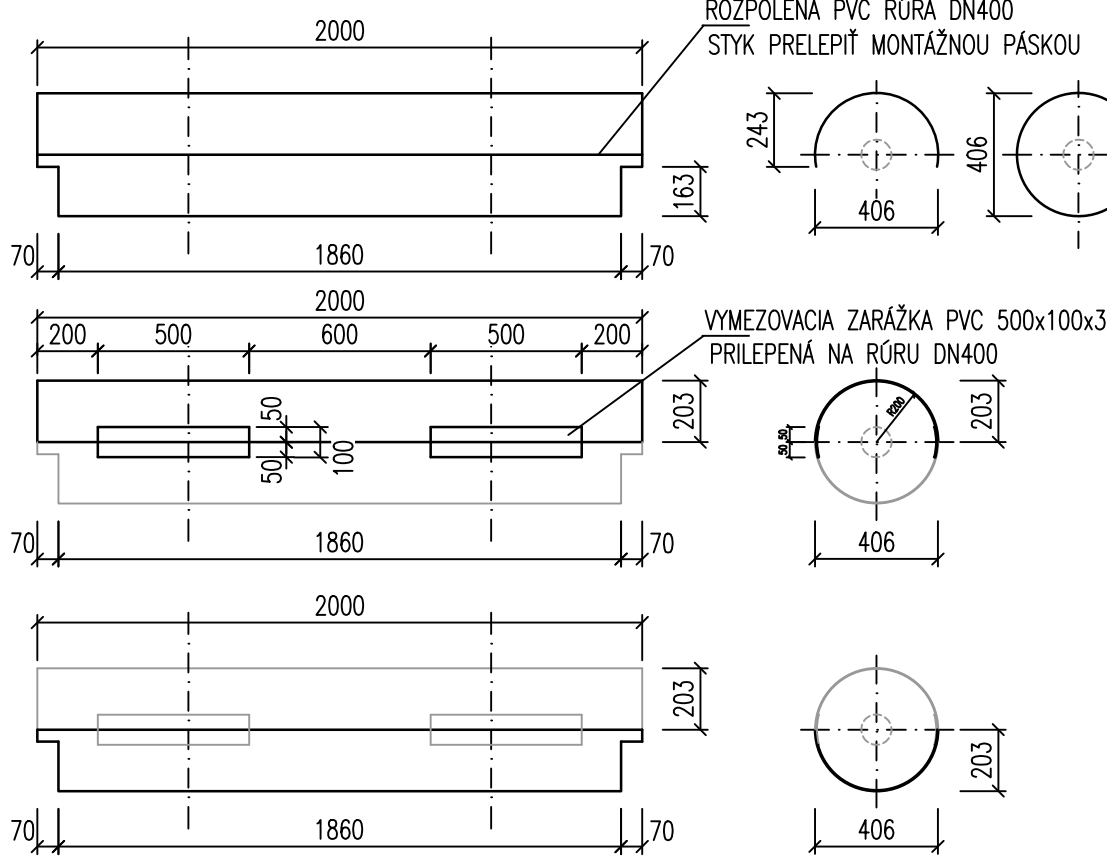

SÚČASNÝ STAV – ULOŽENIE POTRUBIA


VÝKAZ MATERIÁLU

PVC RÚRA DN400 dl 2m	27ks
ZARÁŽKA PVC 500x100x3	108ks
PÁSOVÁ OCEĽ S235 1170x50x3	27ks
FIXAČNÉ TRNYS235 75x50x30	54ks


POZNÁMKY

- STAV OBALU VODOVODNÉHO POTRUBIA JE V ZLOM STAVE, PRETO JE POTREBNÁ VEĽKÁ OPATRNOSŤ
- OCHRANA Z PVC DN400 SA POUŽIJE NA OCHRANU PRI ČISTENÍ NK TLAKOVOU VODOU
- KOTEVNÉ SKRUTKY DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE NESMÚ BYŤ DLHŠIE AKO 50mm
- PO UKONČENÍ PRÁČ NA NOSNEJ KONŠTRUKCII SA RÚRY OPÄŤ ZDEMONTUJÚ



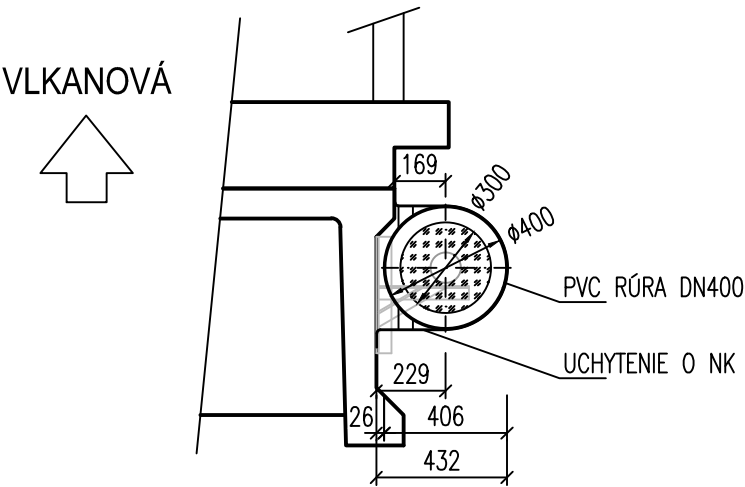

NAVRHOVANÁ OCHRANA POČAS REKONŠTRUKCIE
REZ

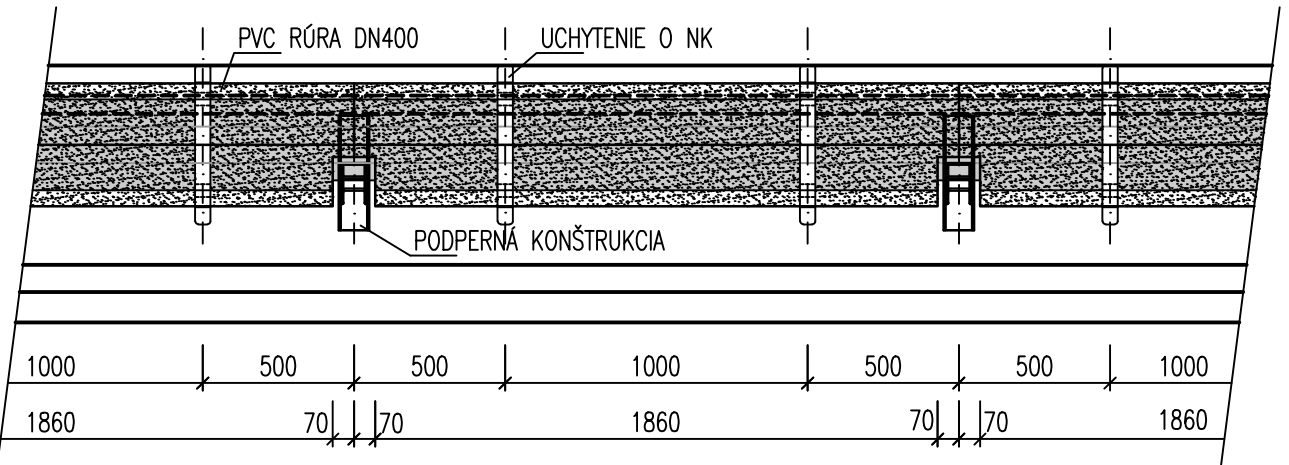

POHĽAD



Ev.č. mosta 66019-01

VYPRACOVAL ING. L. BEHÚL 	KONTROLOVAL ING. I. MASARYK 	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. I. DRAJČÍK 	 Alfa 04 a.s. Jašíkova 6 821 03 BRATISLAVA	
OBJEDNÁVATEĽ BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	OKRES STAVBY BANSKÁ BYSTRICA			
Rekonštrukcia mosta cez rieku Hron v obci Vlkanová na ceste III/2413 Most ev.č. 66019-01 OBJEKT : Most na ceste III.2413 ev. číslo 66019-01 Vlkanová			STUPEŇ DSP, DRS	FORMÁT 8x4
			DÁTUM 11.2019	Č. ZÁK. 1930-00
			MIERKA 1:200	Č. ARCH.
			Č. VÝKRESU 13	Č. SÚPRAVY
			OCHRANA VODOVODU NA MOSTE	

201-00