



DETAIL LAMELOVÝCH STUPŇOV Z/1.16

M=1:25 PRÍLOHA 28


VÝKAZ OCEL. PRVKOV					
OZN.	POPIS PRVKU	DĚLKA, PLOCHA (m,m2)	POČET (ks)	HMOTNOST (kg/m, m2)	CELKOVÁ HMOTNOST (kg)
08	OCEĽOVÁ PÁSOVINA, 50/8 MM	DL. = 0,372 m	14	3,14 kg/m	16,35
09	OCEĽOVÁ PÁSOVINA, 50/8 MM	DL. = 0,850 m	2	3,14 kg/m	5,40
				SPOLU	21,75kg
				ODPAD MATERIÁLU. - 5%	1,09kg
				ZVARY - 2%	0,435kg
				INÝ POMOCNÝ MATERIÁL - 3%	0,653kg
				CELKOM O.K.	23,93kg

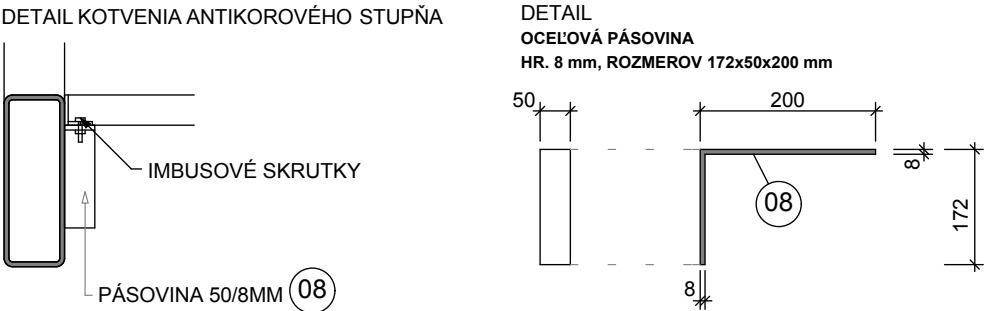



VÝKAZ ANTIKOROVÝCH PRVKOV					
OZN.	POPIS PRVKU	DĚLKA, PLOCHA (m,m2)	POČET (ks)	HMOTNOST (kg/m, m2)	CELKOVÁ HMOTNOST (kg)
06	ANTI-KOROVÝ PÁSOVÝTYČOVÝ PROFIL 30x6 mm	DL. = 8,92 m	7	1,413 kg/m	88,23
07	ANTI-KOROVÝ PÁSOVÝTYČOVÝ PROFIL 30x6 mm	DL. = 17,89 m	2	1,413 kg/m	50,56
				SPOLU	138,79 kg
				ODPAD MATERIÁLU. - 5%	6,94kg
				ZVARY - 2%	2,78kg
				INÝ POMOCNÝ MATERIÁL - 3%	4,16kg
				CELKOM O.K.	152,67kg

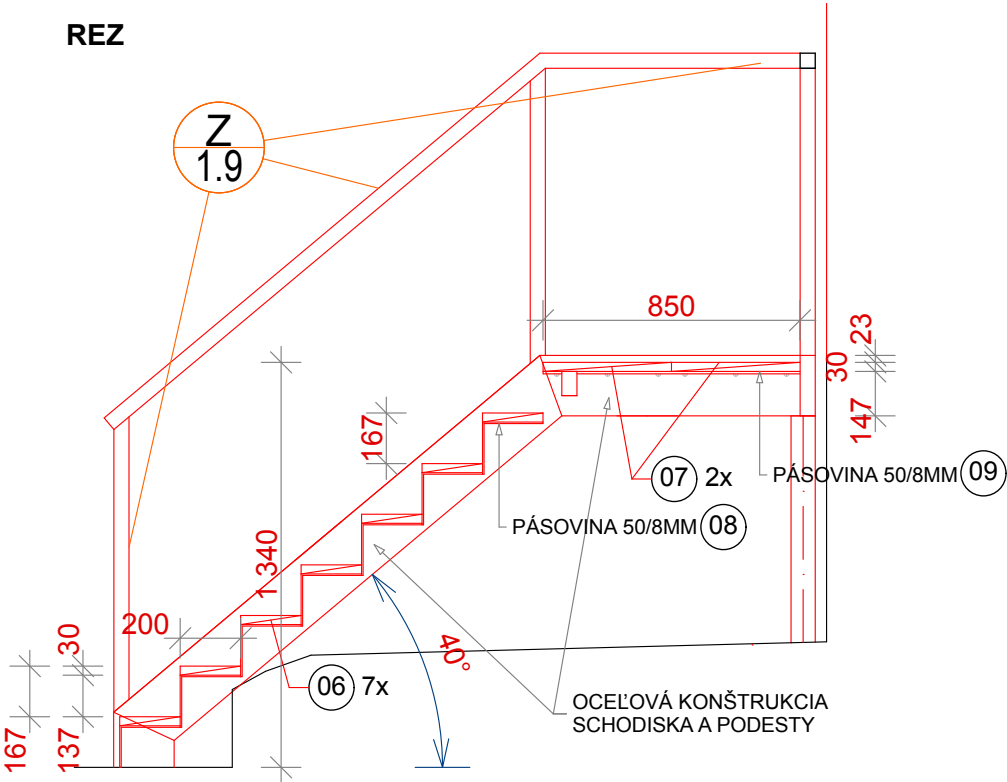

ANTI-KOROVÝ STUPEŇ, ATYP. ROŠT M 1:15

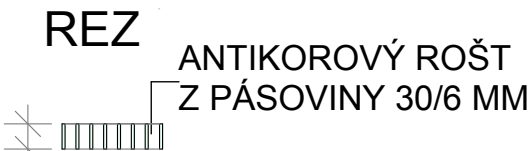

PŌDORYS

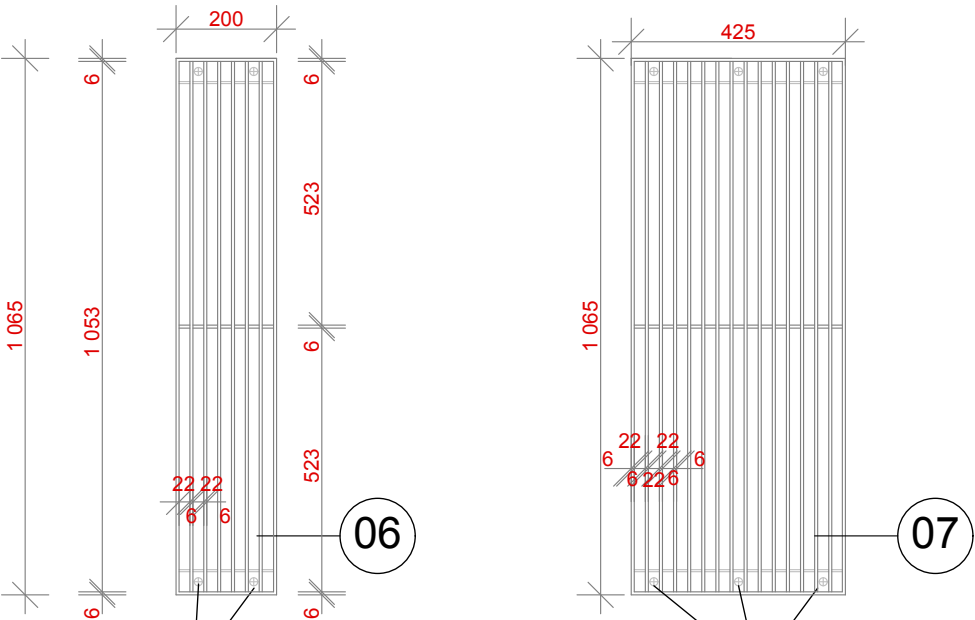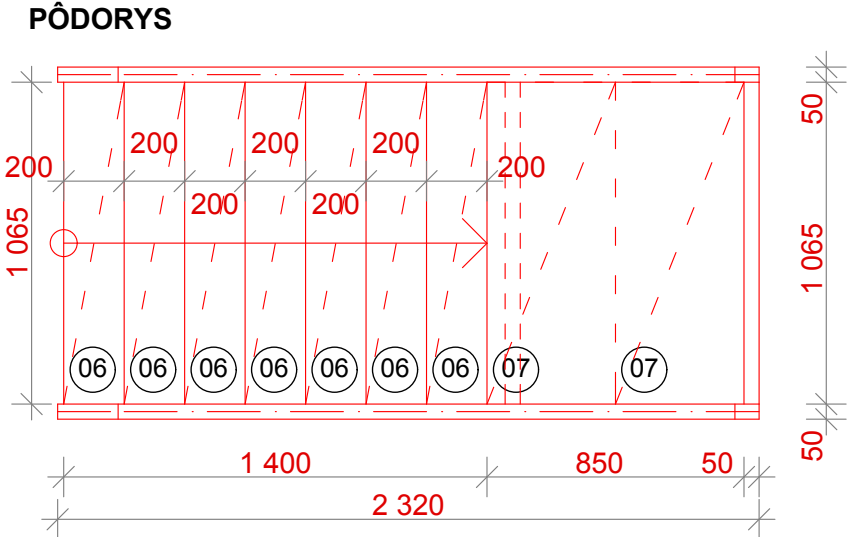

IMBUSOVÉ SKRUTKY 2x

IMBUSOVÉ SKRUTKY 3x