BÚRACIE PRÁCE

Pôdorys 1.P.P. - Suterén

SO-01 I. ETAPA

SO-01 II. ETAPA

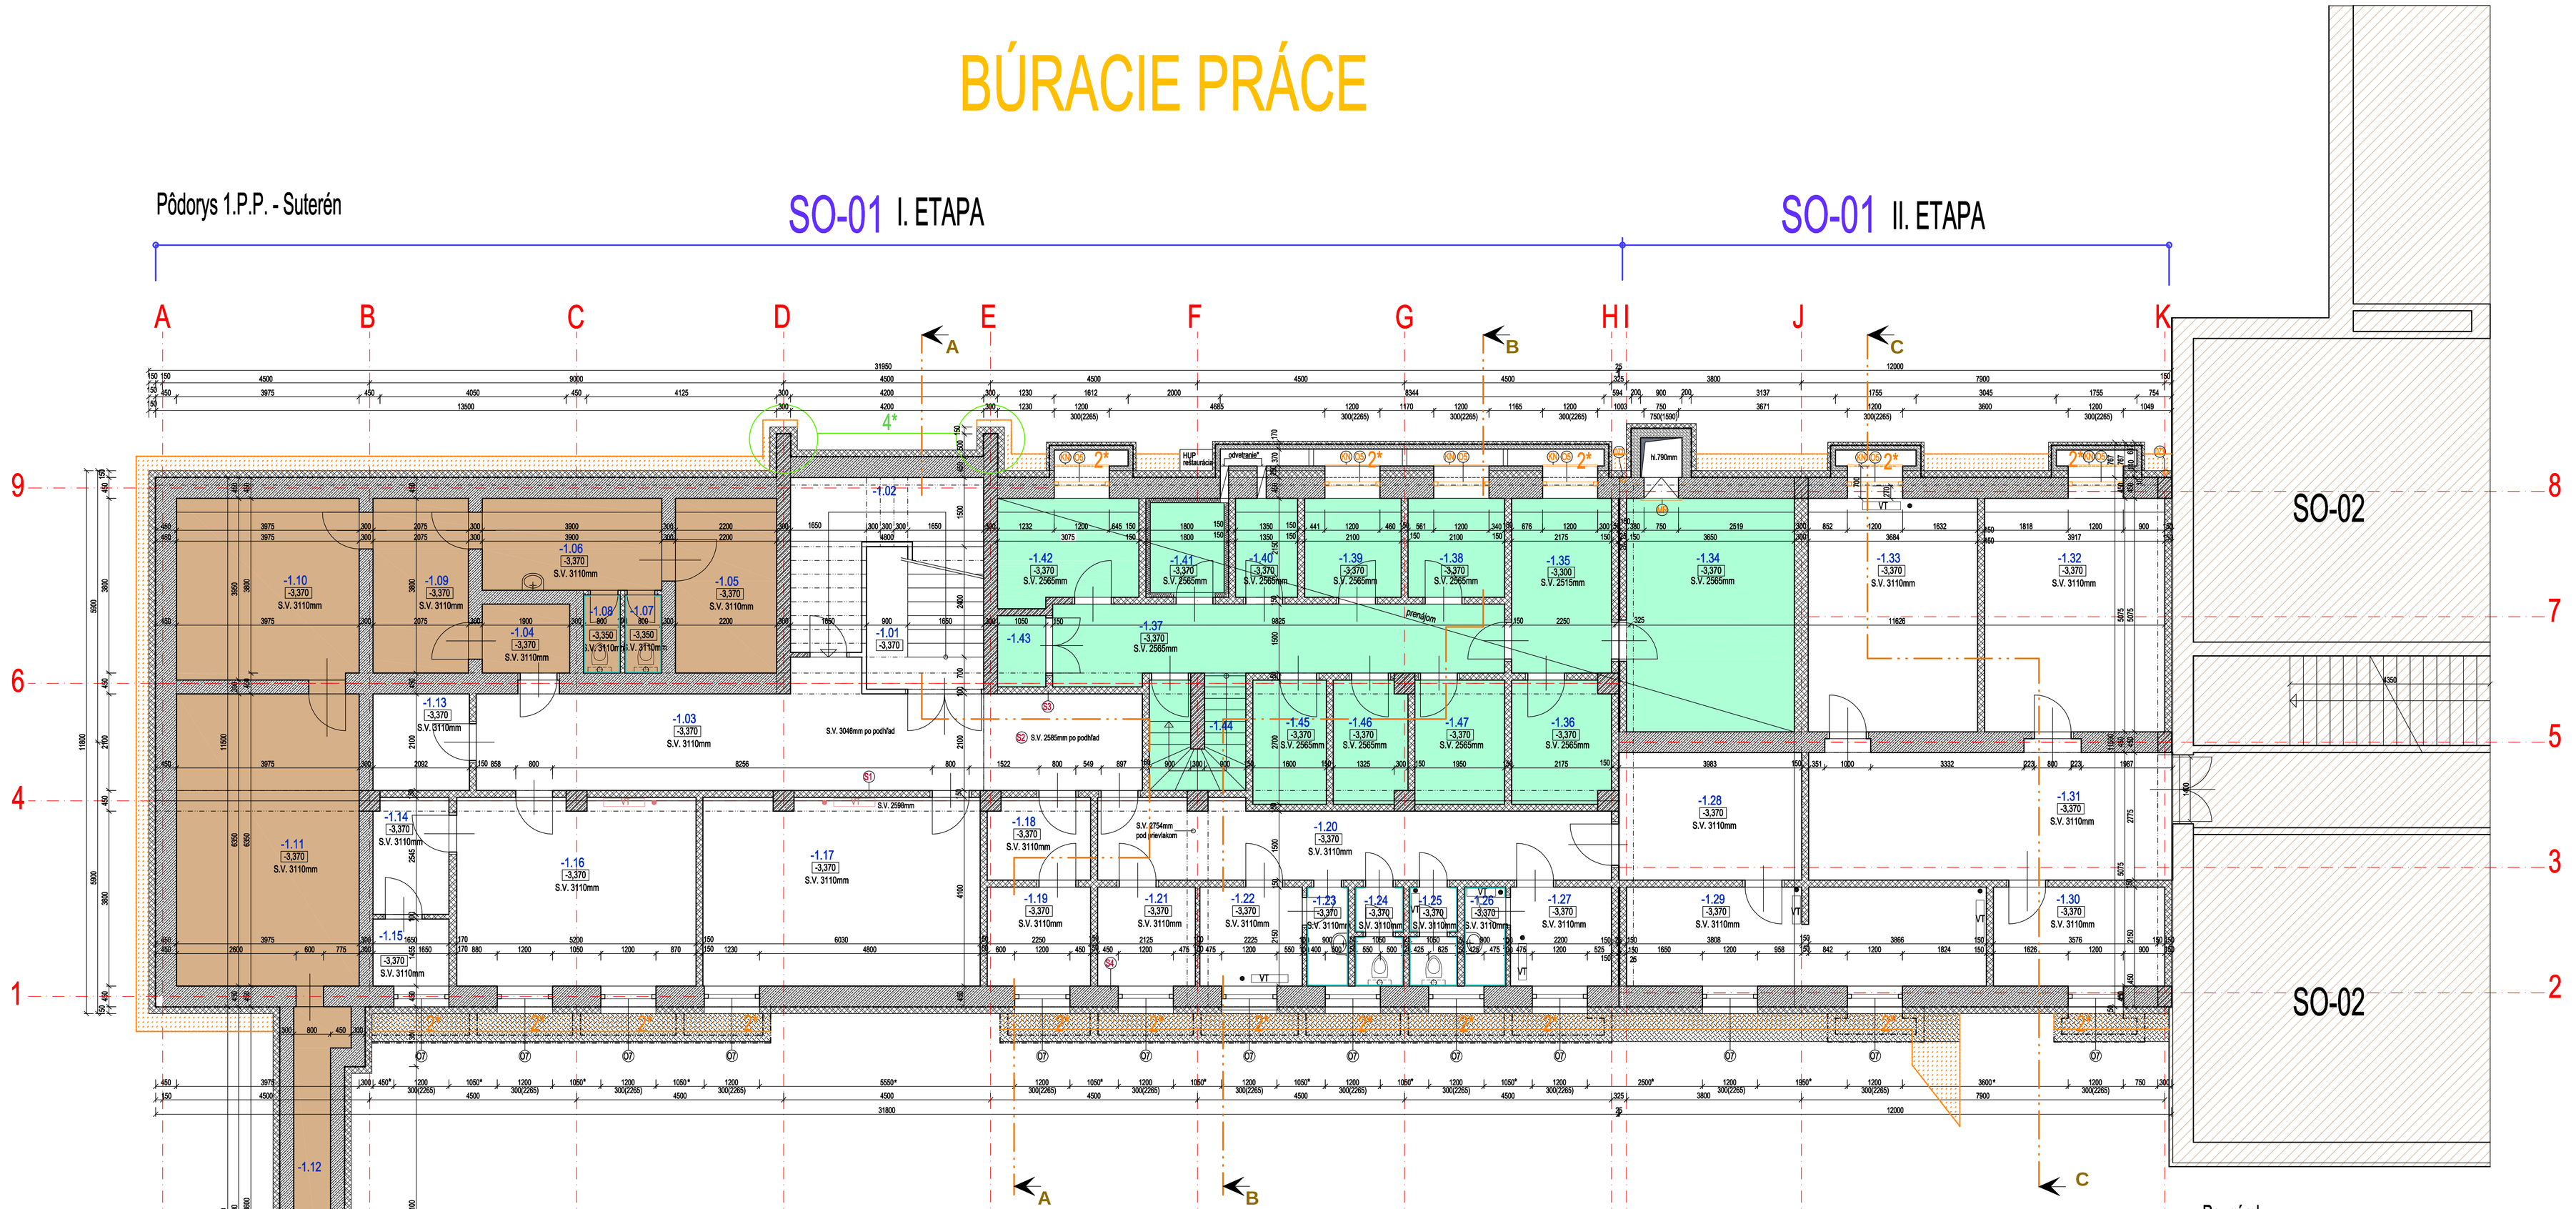

Poznámky

1* Skladby strechy ako i niektoré rozmery sú prevzaté z pôvodnej neúplnej dokumentácie z roku 1960.V prípade zistených rozdielov na stavbe oproti predloženej dokumentácii je nutné privolať projektanta stavby.

2* Predpokladáme, že anglické dvorčeky zo strany námestia boli zasypané pri rekonštrukcii námestia Š.Moysea. Neboli prístupné, preto ich nebolo možné zamerať a nie je jasná ani ich presná poloha, rozmery a stavebno-technické riešenie. Preto pri búracích prácach pred zateplovaním sokla MsÚ je nutné realizovať búracie práce so zvýšenou pozornosťou formou sond, aby nedošlo k škodám. Taktiež neúplná pôvodná dokumentácia z roku 1960, všetec nezachytáva anglické dvorčeky. Taktiež anglické dvorčeky zo strany dvora neboli prístupné, preto ich nebolo možné dostatočne presne zamerať.V prípade zistených rozdielov na stavbe oproti predloženej dokumentácii je nutné privolať projektanta stavby.

3* O existujúcich kamenných obkladoch: Mramor - Sivec, Syenit, Andezit, použitých na fasáde zo strany námestia, nie je v pôvodnej dokumentácii z roku 1960 žiadna zmienka t.j., ani o druhoch kameňa, spôsobe ich kotvenia, lepenia, špárovania a pod.V prípade zistených rozdielov na stavbe oproti predloženej dokumentácii je nutné privolať projektanta stavby.

4* Riešenie bočných stien v suterénnej základvej je len predpokladaná, kvôli tomu nie je súlad dokumentácie z roku 1960 so skutočne vyhotovenou časťou stavby - bočné steny. Kopané sondy vyhotovené neboli.

● V čase zameriavania skutkového stavu boli niektoré priestory suterénu neprístupné, resp. založené nábytkom, alebo zasypané(anglické dvorčeky) preto ich nebolo možné zamerať a preto sú ich rozmery prevzaté z pôvodnej výkresovej dokumentácie z roku 1960 V prípade zistených rozdielov na stavbe oproti predloženej dokumentácii je nutné privolať projektanta stavby.

LEGENDA MIESTNOSTÍ SO-01

I.P.P. - SUTERÉN

č.m.	názov miestnosti	m²
-1.01	schodište	7,90
-1.02	skład pod schodiskovým ramenom	9,75
-1.03	chodba	31,85
	Priestory KO-kryt č.0613043 kapacita 200ľudí :	
-1.04	predsieň P.P.	2,85
-1.05	miestnosť F.V.K.	8,36
-1.06	miestnosť umývární	7,80
-1.07	WC ž	1,36
-1.08	WC M	1,36
-1.09	miestnosť	7,88
-1.10	miestnosť	15,65
-1.11	miestnosť	29,24
-1.12	sklková chodba z CO krytu - prevzaté z dokumentácia z r.1960	8,18
-1.13	miestnosť	4,38
-1.14	miestnosť	4,15
-1.15	miestnosť	2,40
-1.16	sklad	21,19
-1.17	sklad	24,58
-1.18	sklad	3,96
-1.19	sklad	4,83
-1.20	chodba	17,59
-1.21	sklad	4,56
-1.22	šatňa M	4,78
-1.23	umyváreň M	1,93
-1.24	WC M	2,21
-1.25	WC Ž	2,21
-1.26	umyváreň Ž	1,93
-1.27	šatňa Ž	4,73
-1.28	sklad	11,26
-1.29	sklad	15,70
-1.30	sklad	8,01
-1.31	chodba	21,96
-1.32	archív	19,87
-1.33	archív	18,69
-1.34	sklad zemiakov	18,52
-1.35	prípravovňa zeleniny	8,26
-1.36	sklad zeleniny	5,69
-1.37	chodba	15,32
-1.38	sklad potravín	4,51
-1.39	sklad potravín	4,51
-1.40	technická miestnosť	2,90
-1.41	chladiareň	3,12
-1.42	sklad nápojov	6,87
-1.43	výťah	1,62
-1.44	schodisko	4,72
-1.45	sklad obalov	4,32
-1.46	sklad potravín	4,20
-1.47	sklad potravín	5,26

Úžitková plocha podlažia spolu: 419,51m²

LEGENDA k tabuľke:

- I.Etapa
- II.Etapa
- priestory MsÚ vyhradené pre kryt CO č. 0613043, s kapacitou do 200 osôb
- prenajaté priestory MsÚ

LEGENDA - skutkový stav

- existujúce stavebné konštrukcie a prvky
- prostý betón
- pôrobetón
- štrkové lôžko
- rastlý terén
- železobetón
- trávnik, zeleň
- tehlivé murivo
- objekt SO-02 - nie je predmetom riešenia tohto projektu
- existujúce vykurovacie teleso
- keramický obklad

S1 vŕtaná sonda vykonaná do nenosnej steny dňa 11.8.2016 - zistené murivo tehlivé
S2 vŕtaná sonda vykonaná do stĺpovej konštrukcie dňa 11.8.2016 - zistené murivo železobetón
S3 vŕtaná sonda vykonaná do nenosnej steny dňa 11.8.2016 - zistené murivo tehlivé
S4 vŕtaná sonda vykonaná do nosnej obvodovej steny dňa 11.8.2016 - zistené murivo betón
S5 vŕtaná sonda vykonaná dňa do obvodovej steny medzi okennými otvormi prízemia 11.8.2016 - zistené murivo tehlivé
S6 vŕtaná sonda vykonaná do obvodovej nosnej steny prízemia dňa 11.8.2016 - zistené murivo pôrobetón
O7 existujúce okno 1200 x 300mm , ocelové sloupě jednoduché zasklenie-ponechať

LEGENDA - búracie práce

- búraná konštrukcie a prvky
- odkopanie priľahlého terénu k budove v š.400mm do hĺbky 400mm pozor na anglické dvorčeky a CO - kryt ,ktorí je nutné ponechať
- O1 oceľové okno 1200 x 300mm, sklopné, jednoduché zasklenie - Iks
- O2 konová sieť proti hlodovcom a hmyzu pre okno 1200 x 300mm - Iks
- O3 oceľová mreža 800x800mm 1 ks
- O4 dažďový zvod Ø110 ukončený číslacím kusom - búranie
- O5 dažďový zvod Ø110 FeZn + liština ukončený číslacím kusom - búranie

POZNÁMKA: jednotlivé uvedené kusy a dĺžky sú vykázané pre celý objekt SO-01 (I.ETAPA+II.ETAPA)

Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom

Dokumentácia skutkového stavu + búracie práce

Stavebný objekt SO-01 - Administratívna budova so súp.č.439
- objekt MsÚ v Žiari nad Hronom
členený na : I.Etapa - Objekt MsÚ (štvorpodlažný objekt)
II.Etapa - Objekt MsÚ (dvojpodlažný objekt)

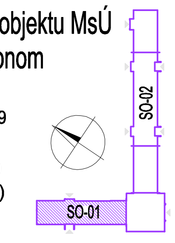

±0,000 = podlaha na prízemí

MAGIC DESIGN HENC s.r.o. sídlo: M.Hella 1, 966 01 ŽIAR NAD HRONOM			
AUTOR DIELA	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT PROFESIE	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT AKCIE	
Dipl.Ing.arch. PAVEL HENČ, autorizovaný architekt 0673 AA	Dipl.Ing.arch.PAVEL HENČ	Dipl.Ing.arch.PAVEL HENČ	MAGIC DESIGN HENC s.r.o. tel./fax: 045 6722266 mobil: 0905263432 magicdesign@magicdesign.sk www.magicdesign.sk
	PROJEKTANT	Ing.JÚLIUS SKLADAN, Ing.arch.ĽUBICA MLYNÁROVÁ	
INVESTOR	Mesto Žiar nad Hronom ul.Štefana Moyseza 48, Žiar nad Hronom		ZÁKAZKA Č. 2016/07
AKCIA	Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súp.č. 439 v Žiari nad Hronom		POČET A4 21/A4
OBJEDN. PD:	Mesto Žiar nad Hronom ul.Štefana Moyseza 48, Žiar nad Hronom		OBJEDNÁVKA Č.
PROFESIA	Stavebno - architektonická časť		DÁTUM 10/2016
STUPEŇ PD	Dokumentácia skutkového stavu + búracie práce		ARCHÍVNE Č.
OBSAH VÝKRESU	SO-01 - Pôdorys I.P.P. - Suterén		MIERKA 1:50 VÝKRES 1

PROJEKCIA REKLAMA DESIGN INTERIER OBCHOD

PDF vytvorené pomocou súčasnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk