



# Návod na použitie

## Sušičky radu EXTREMERDRY

Obuv, Rukavice, Prilby, Masky

Verzia 1 / 11.2024

Preklad originálneho manuálu

© SOLLSTAR



## CONTENT

1. <u>Úvodné poznámky</u>	3
2. Zamýšľané použitie	4
3. Autorské práva	4
4. Výrobca	4
5. Bezpečnostné pokyny	5
6. Upozornenia	6
<u>6.1</u> Symboly a ich význam	6
7. Produkty a modely	7
8. <u>Pred použitím</u>	8
1. <u>Doprava</u>	8
2. <u>Sklad</u>	8
3. Výber miesta na inštaláciu systému	8
4. Inštalácia	9
9. <u>Prevádzka</u>	10
1. <u>Kontrolné panely</u>	10
<u>6.2</u> 24-hodinový spínač-automatická prevádzka , denná prevádzka v nastavenom čase	11
<u>6.2.1</u> Nastavenie požadovaného času prevádzky	11
<u>6.3</u> Nastavenie doby prevádzky / času sušenia sušičky	
<u>6.4</u> 6-hodinový časový spínač - manuálne nastavenie doby prevádzky, cyklus od 1 do 6 hodín	12
<u>6.5</u> Výber vhodného času sušenia	12
<u>6.6</u> Ozónová lampa (voliteľná pre všetky modely okrem Boot 5 a Boot 4 Family)	13
<u>6.7</u> Čistenie a údržba	14
<u>9.1</u> Čistenie	14
2. <u>Servis</u>	14
1. Ventilátor	14
2. Kontrola ozónovej lampy (voliteľná)	15
3. Výmena ozónovej lampy (voliteľná)	15
4. <u>Riešenie problémov so systémom</u>	16
5. Demontáž a správna likvidácia odpadu	16
10. <u>Technické špecifikácie</u>	17
11. Schéma zapojenia	18, 19, 20
12. <u>Vyhlásenie o zhode EÚ</u>	21



## 1. ÚVODNÉ POZNÁMKY

**Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov na použitie.**

Návod na použitie platí pre nasledujúce položky: SOLLSTAR EXTREMEDRY (uzavreté sušiace systémy) BOOT 5/10, GLOVE, HELMET /10, MASK 15, SINGLE. Modely sa líšia veľkosťou a výkonom prvku, ale len zriedka aj ovládacími systémami.

Návod na použitie sa vzťahuje na uzavretý sušiaci systém a je určený len pre osoby oprávnené ho obsluhovať. Pred inštaláciou a prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod. Návod uschovajte na vhodnom mieste, kde bude vždy ľahko dostupný. Ak sušičku prevediete na niekoho iného alebo ju predáte, musíte zabezpečiť aby tento návod bol odovzdaný aj novému používateľovi.

Inštalatéri a používatelia tohto sušiaceho systému sú zo zákona povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy platné v ich krajine.

Naše produkty neustále vylepšujeme a vyvíjame, a preto si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny alebo vylepšenia, ktoré považujeme za vhodné bez predchádzajúceho upozornenia. To nás však nezaväzuje upravovať už dodané produkty.

Všetky obrázky, rozmery a informácie o hmotnosti v tomto návode slúžia len na ilustráciu a nie sú záväzné.

### 1.1 URČENÉ POUŽITIE

Používajte uzavreté sušiace systémy EXTREMEDRY Čižmy 5/10, RUKAVICE 10, MASKA 15 a PRILBA (/10,) iba na ich určený účel( použitie podľa určenia). To znamená, v závislosti od modelu, výlučne na sušenie a skladovanie obuvi ako sú topánky, čižmy, rukavice, iné typy obuvi, lyžiarske topánky ako aj masky a prilby. Používanie sušičky na akýkoľvek iný účel je na vaše vlastné riziko a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za žiadne vzniknuté škody. Taktiež sa zriekame zodpovednosti za akékoľvek škody spôsobené neoprávnenými úpravami sušičky.

## **1.2 AUTORSKÉ PRÁVA**

Všetky autorské práva a práva na používanie tejto používateľskej príručky vlastní spoločnosť A-STAR d.o.o Novo mesto alebo značka Sollstar.

Zdieľanie alebo reprodukcia akejkoľvek časti alebo celého tohto návodu nie je povolené. Porušenia sú trestné a môžu viesť k nároku o náhradu škody.

## **1.3 Výrobca**

A-STAR D.O.O.  
Mestne njive 23  
8000 Novo mesto  
Slovinsko



Spoločnosť A-STAR  
nezodpovedá za  
žiadne škody  
vyplývajúce z  
nedodržania  
bezpečnostných  
pokynov..

---

## 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Sušiaci systém sa nesmie používať, kým nie je úplne zmontovaný a nainštalovaný na svojom konečnom mieste prevádzky, kde zostane stacionárny.
- Venujte špeciálnu pozornosť, najmä počas prevádzky, aby ste nezakrývali otvory pre nasávanie vzduchu ani na ne nič nepokladali.
- Sušiace zariadenie pripájajte iba do zásuvky nainštalovanej alebo overenej kvalifikovaným elektrikárom.
- Pri pripájaní k zdroju napájania sa uistite, že napätie je správne. Špecifikácie sú uvedené na typovom štítku sušiaceho systému, štítku výrobcu.
- Ak systém premiestňujete na iné miesto alebo vykonáte akýkoľvek iný zásah, vždy ho odpojte od zdroja napájania.
- Používajte iba originálne náhradné diely a spotrebný materiál Sollstar. Použitie iných (neoriginálnych) náhradných dielov je na vaše vlastné riziko a ruší platnosť záruky.

### 3. UPOZORNENIA

Pravidelne kontrolujte, či sú všetky výstražné štítky neporušené a čitateľné. Poškodené alebo nečitateľné štítky ihneď vymeňte.

V prípade spotrebičov s ozónovou funkciou alebo inou technológiou hygienickej úpravy sa štítky nachádzajú v blízkosti napájacieho kábla alebo na kryte ozónovej lampy.

#### 3.1 SYMBOLY A ICH VÝZNAM

**Opatrnosť**

Potenciálne riziko smrteľného zranenia.  
Tieto upozornenia sa musia prísne dodržiavať.

**Informácie**

Dôležité informácie o prevádzke a používaní spotrebiča.

**Inštrukcie pre používanie**

Inštrukcie pre používanie  
Pred inštaláciou a spustením spotrebiča si ich pozorne prečítajte.

**Riziko elektrického šoku**

Pred akoukoľvek prácou na  
systéme vždy odpojte jeho  
zástrčku zo zásuvky.

**Elektrické napätie**

Nebezpečenstvo elektrického šoku

**Ozónová lampa (voliteľná)**

Nikdy sa nepozerajte priamo do ozónu alebo UV svetla, môže  
to poškodiť vaše oči.

EXTREMEDRY

ČIŽMY 5, ČIŽMY 10, RUKAVICE 10



MASKA 15, PRILBA 8/10, JEDNODUCHÉ MODELY



## 5. PRED POUŽITÍM

### 5.1 Doprava

Sušiacie zariadenie prepravujte výlučne v originálnom balení a uistite sa, že je uložený v požadovanej polohe.

### 5.2 SKLADOVANIE

Sušiacie zariadenie skladujte v originálnom balení pri teplote 0°C a +40°C, najlepšie mierne zdvihnuté od podlahy (na drevenej palete alebo skladovacích policiach).

### 5.3 VÝBER UMIESTNENIA SUŠIACEHO ZARIADENIA

Zariadenie umiestnite do suchej a dobre vetranej miestnosti. Podrobnosti o výške spotrebiča a požadovanej výške minimálnej výške miestnosti nájdete v časti Technické špecifikácie. Pre optimálny výkon udržiavajte teplotu v miestnosti medzi 14°C a 26°C s úrovňou vlhkosti od 0% do 65%.

Upozorňujeme, že pri nižších teplotách sa doba schnutia predĺži. Uistite sa, že v blízkosti spotrebiča je sieťová zásuvka.



Na zabalený systém nekladte iné obaly ani predmety, aby ste predišli jeho poškodeniu.



Pri výbere miesta inštalácie dodržiavajte všetky platné bezpečnostné predpisy a smernice pre prácu.





Pri vybal'ovaní sa  
uistite, že systém nie  
je poškodený.

#### 5.4 INŠTALÁCIA

Odporúča sa, aby inštaláciu a spustenie sušičky vykonal kvalifikovaný technik. Každá sušička sa prepravuje na vlastnej palete.

Odstráňte všetky prepravné poistky (najmä skrutky vo vnútri sušičky, ktoré ju upevňujú k palete).

Aby ste predišli poškodeniu, chráňte podlahu.

- Umiestnite sušiaci systém tak, aby časovače a ovládací panel smerovali nahor.
- Nainštalujte sušiaci systém na jeho určené trvalé miesto.
- Ak systém nemá predinštalované sušiace trysky, pripevnite sušiace trysky (vetrací otvor musí smerovať nahor) pomocou dodaných skrutiek.

## 6. PREVÁDZKA

Všetky modely majú časové spínače, ktoré zabezpečujú efektívnu a energeticky úspornú prevádzku.



### 6.1 CONTROL PANELS

**EXTREMEDRY sušičky Obuv 5/10, Maska 15, Prilba 8/10, Rukavice 10 a JEDEN**

Ak má spotrebič dodatočný časovač pre ozónovú lampu, neupravujte jeho nastavenia. Môžete použiť iba funkciu ZAP./VYP.



Po uplynutí zvoleného času sušenia systém pokračuje v prevádzke približne 10 minút, aby spotrebič vychladol. Nevypínajte systém ani ho neodpájajte od elektrickej siete, kým je v prevádzke, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie spotrebiča.

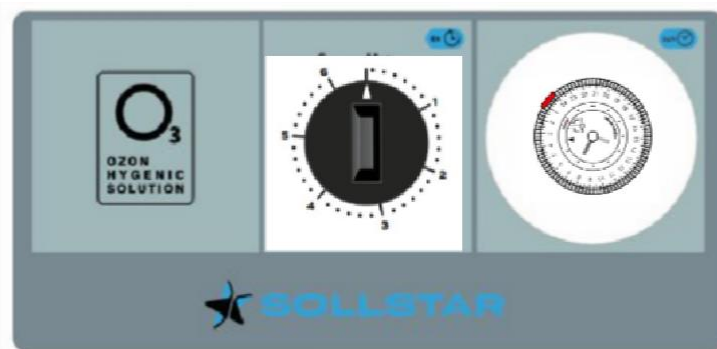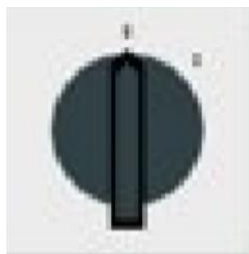

**Hlavný vypínač (A):** Na spustenie systému a nastavenie funkcií pomocou časového spínača najskôr zapnite prepínač, inak sa spotrebič úplne vypne. Prepínač 0/1 vypínajte iba počas údržby alebo ak spotrebič neplánujete používať dlhší čas.



**24-hodinový spínač (C):** Pomocou vstavaného časového spínača môžete automaticky nastaviť prevádzkový čas denne v rovnakom čase (prevádzka v 15-minútových intervaloch). Čas spustenia nastavte pomocou bieleho spínača napravo od ručičiek hodín (pozri časť 6.2.2).




**6-hodinový časový spínač (B):** Tento spínač slúži na manuálne nastavenie s okamžitou prevádzkou. Nastavte požadovaný čas prevádzky (maximálne 6 hodín) a systém sa po uplynutí času automaticky vypne.



## 6.2 24-hodinový časový spínač-automatická prevádzka

### 6.2.1 NASTAVENIE POŽADOVANÉHO ČASU

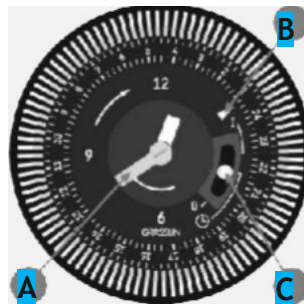

Pomocou malého skrutkovača otáčajte ukazovatele v strede časového spínača (A) v smere šípky, kým neukazujú požadovaný čas (B). Malá vonkajšia šípka označuje približný čas. Uistite sa, že ste nastavili správny čas (napr. 14:00 a nie 02:00).

### 6.2.2. NASTAVENIE DOBY PREVÁDZKY/ČASU SUŠENIA SUŠIČKY




Prevádzkový čas systému je možné nastaviť v 15-minútových intervaloch. Toto sa vykonáva pomocou červených „kolíkov“, ktoré sú umiestnené okolo časového spínača. Najprv skontrolujte, či sú všetky „kolíky“ zatlačené. Ak nie sú, opatrne ich zatlačte. Až teraz môžete začať s programovaním.



Ak chcete, aby sušička fungovala napríklad každý deň v noci medzi 22:00 a 24:00, posuňte smerom von nasledujúce kolíky: 22:00, 22:15, 22:30..... 23:45. Na nastavenie prevádzkového režimu © použite biely spínač (hlavný spínač), ktorý sa nachádza napravo od ručičiek hodín. Ak je v polohe "0" úplne dole, znamená to, že časový spínač nie je aktívny. Ak je v polohe "1" úplne hore, sušička bude pracovať nepretržite. Systém pracuje podľa naprogramovaného harmonogramu iba vtedy, keď je spínač v strednej polohe, nastavený na symbol hodín.

### 6.3 6-HODINOVÝ ČASOVÝ SPÍNAČ - MANUÁLNE NASTAVENIE, OKAMŽITÁ PREVÁDZKA

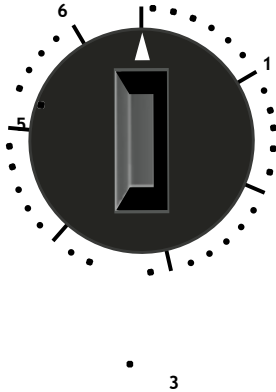

1. Otočte časový spínač hodinových ručičiek, aby ste nastavili požadovaný čas prevádzky (maximálne 6hodín).

2 Po nastavení časovača sa sušička okamžite spustí a automaticky sa vypne po uplynutí nastaveného času.

3

Toto nastavenie neovplyvňuje programy sušenia ,ktoré ste nastavili na ostatných dvoch časových spínačoch(pozri časti 6.2 a 6.3).



Po skončení zvoleného alebo naprogramovaného času sušenia bude sušička pokračovať v prevádzke približne 10-15 minút, aby sušička sa ochladila. Kým je sušička zapnutá, nevypínajte hlavný vypínač ani neodpájajte zariadenie od elektrickej siete. Mohlo by to zariadenie poškodiť.

### 6.4 VÝBER VHODNÉHO ČASU SCHNUTIA

Doba schnutia vášho vybavenia závisí od rôznych faktorov:

- materiál, ktorý potrebujete vysušiť
- aké mokré je vybavenie, ktoré potrebujete vysušiť
- vetranie miestnosti
- teplota miestnosti
- vlhkosť vzduchu v miestnosti

Odporúčame Vám upraviť čas sušenia podľa vašich špecifických potrieb.



Pre optimálne vysušenie topánok ich otočte špičkou smerom nahor.

#### **6.5 OZÓNOVÁ LAMPA, UV-C bez ozónu alebo STEREX PLASMA (VOĽBA PRE VŠETKY MODELY)**

Ozónová lampa redukuje nepríjemné pachy a baktérie.



Prevádzkový cyklus ozónovej lampy bol prednastavený výrobcom (zvyčajne 15 minút ZAP, 30 minút VYP, potom 15 minút opäť ZAP atď.) a nesmie sa meniť. Ozónová lampa je aktívna iba počas prevádzky sušičky. Keď je ozónová lampa aktívna, vo vnútri sušičky uvidíte modrasté svetlo. Ozónovú lampu môžete tiež vypnúť pomocou spínača OZONE (0/1), ktorý sa nachádza na vrchnej strane systému. Informácie o životnosti a údržbe ozónovej lampy nájdete v časti 7.2.3.

---

## 7. ČISTENIE A ÚDRŽBA



Pred začatím čistenia alebo údržby spotrebiča ho vypnite hlavným vypínačom (poloha "0") a vždy ho odpojte od elektrickej siete. Pomôžete tým predísť zraneniam a/alebo materiálnym škodám.

---

### 7.1 ČISTENIE

Vonkajšie povrchy spotrebiča niekoľkokrát utrite vlhkou handričkou. Nezabudnite na horné časti, pretože sa tam časom môže nahromadiť veľa prachu. Ak sa tento prach dostane cez vetracie mriežky do spotrebiča, môže znížiť výkon ventilátora.



Nestriekajte vodu ani žiadne iné tekutiny do otvoru pre nasávanie vzduchu (nachádza sa v hornej časti). Môže to spôsobiť vážne poškodenie, za ktoré výrobca systému nepreberá žiadnu zodpovednosť ani záručné záväzky.

---

### 7.2 SERVIS

#### 7.2.1 VENTILÁTOR



Túto údržbu sa nikdy nepokúšajte vykonávať sami. Za akékoľvek poškodenie spôsobené neodbornou manipuláciou nenesie zodpovednosť výrobca a nebudete si môcť uplatniť žiadnu záruku.

---

Ak sa vaše zariadenie nachádza v prašnom prostredí, vykurovacie teleso s integrovaným ventilátorom a ohrievačom potrebuje každoročnú kontrolu kvalifikovaným technikom. V prípade potreby by mal odstrániť nahromadený prach. Výrobky značky SOLLSTAR majú dlhú životnosť. Vykonaním tohto dôležitého úkonu k nej ešte viac prispějete.




Riziko zranenia

Nikdy sa nepozerajte priamo ozónovej lampy. UV žiarenie môže poškodiť vaše oči.

### 7.2.2 KONTROLA OZÓNOVEJ LAMPY (VOLITEĽNÉ)

Životnosť ozónovej lampy je približne 4 000 hodín, hoci jej účinnosť sa môže začať znižovať po približne 2 500 hodinách prevádzky. Raz mesačne skontrolujte stav spotrebiča počas jeho prevádzky. Venujte pozornosť tomu, ako sa cyklus sušenia zapína a vypína. Keď je ozónová lampa zapnutá, vo vnútri spotrebiča uvidíte modrasté svetlo viditeľné cez vetracie mriežky. Ak svetlo nesvieti, je potrebné lampu vymeniť.

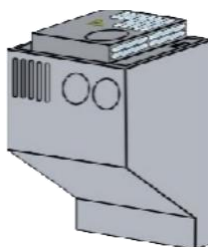


Upozorňujeme, že pri pravidelnom a dlhodobom používaní je potrebné žiarovku vymeniť najneskôr po 2 až 3 rokoch. Žiarovka môže stále svietiť, ale jej účinnosť sa výrazne zníži.



Riziko zranenia

Pred odpojením spotrebiča od elektrickej siete vždy najskôr vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

### 7.2.3 VÝMENA OZÓNOVEJ LAMPY (VOLITEĽNÉ)

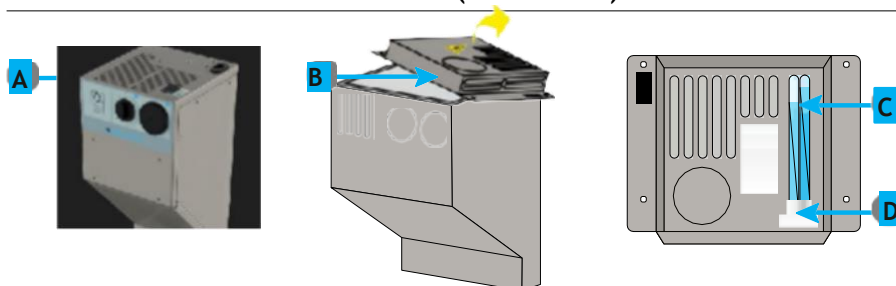

1. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
2. Odstráňte skrutky (A).
3. Zdvihnite kryt (B).
4. Opatrne vytiahnite ozónovú lampu (C) mimo svojho puzdra (D).
5. Opatrne vložte novú lampu do jej puzdra (D) a zabezpečte napájanie (B) so skrutkami (A).
7. Starú ozónovú lampu zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.

Kód náhradného dielu pre ozónovú lampu je:  
Náhradná ozónová lampa 7 W, kód: 10-08010

## 8. RIEŠENIE PORÚCH SO SYSTÉMOM

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Spotrebič nie je zapnutý	Zapnite spotrebič
	Spotrebič nie je napájaný elektrinou	Kontaktujte kvalifikovaného elektrikára
Spotrebič pracuje, ale nesuší	Nedostatočný prívod vzduchu	Skontrolujte ventilačný otvor na hornej časti spotrebiča alebo prívod vzduchu v miestnosti
Sušiacia kapacita spotrebiča je znížená alebo ventilátor fúka iba studený vzduch	Ventilátor je mimo prevádzky	Skontrolujte ventilátor; v prípade potreby ho nechajte vymeniť odborníkom
	Bezpečnostný spínač prehriatia na ohrievači sa aktivoval	Nechajte odborníka resetovať spínač proti prehriatiu
	Kúriaca jednotka je mimo prevádzky	Skontrolujte kúriacu jednotku; v prípade potreby ju nechajte vymeniť odborníkom
Ozónová funkcia (voliteľná) nie je v	Ozónová lampka je chybná	Vymeňte ozónovú lampu (pozri 7.2.3)



**Používajte iba originálne náhradné diely a spotrebný materiál značky Sollstar. Používanie iných (neoriginálnych) náhradných dielov je na vaše vlastné riziko a môže viesť k strate záruky.**

## 9. DEMONTÁŽ A SPRÁVNE NAKLÁDANIE S ODPADOM



Tvoj sušiaci systém je takmer 100% recyklovateľný. Pri jeho demontáži zvážte čo najväčšie opätovné použitie materiálov a dodržiavajte platné predpisy vašej krajiny.



**Riziko zranenia**

**Keď prestanete systém používať, úplne ho odpojte od zdroja napájania. Na demontáž použite vhodné nástroje.**




## 10. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Typ	EXTRÉMNE SUCHÁ ČIŽMA 10, MASKA 15, PRILBA 8/10	EXTRÉMNE SUCHÁ ČIŽMA5 RUKAVICE 10	EXTRÉMNE SUCHÝ JEDNODUCHÝ
Menovité napätie	220- 230 V AC	220- 230 V AC	220-230 V AC
Frekvencia	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Menovitý prúd	3.1 A	1.6 A	1.6 A
Celkový výkon	1.7 KW	350 W	3 5 0 W
Výkon ohrievača	800 W	300 W	3 0 0 W
Výkon ventilátora	60 W	30 W	30 W
Síla ozónu	7 W ( 10 %)	7 W ( 10 %)	7 W ( 10 %)
Teplota okolia počas prevádzky	+16 do +30°C	+12 do +30°C	+12 do +30°C
Rozmery (V x Š x H)	2110 x 600 x 500 mm	2110 x 300 x 500 mm	2110 x 400 x 500 mm
Hmotnosť	83 kg	51 kg	51
Úroveň hluku	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)	<70 dB (A)

## 11. SCHÉMA ZAPOJENIA

Obuv10  
Skríňa

MASKA 15, Prilba  
8 Skríňa

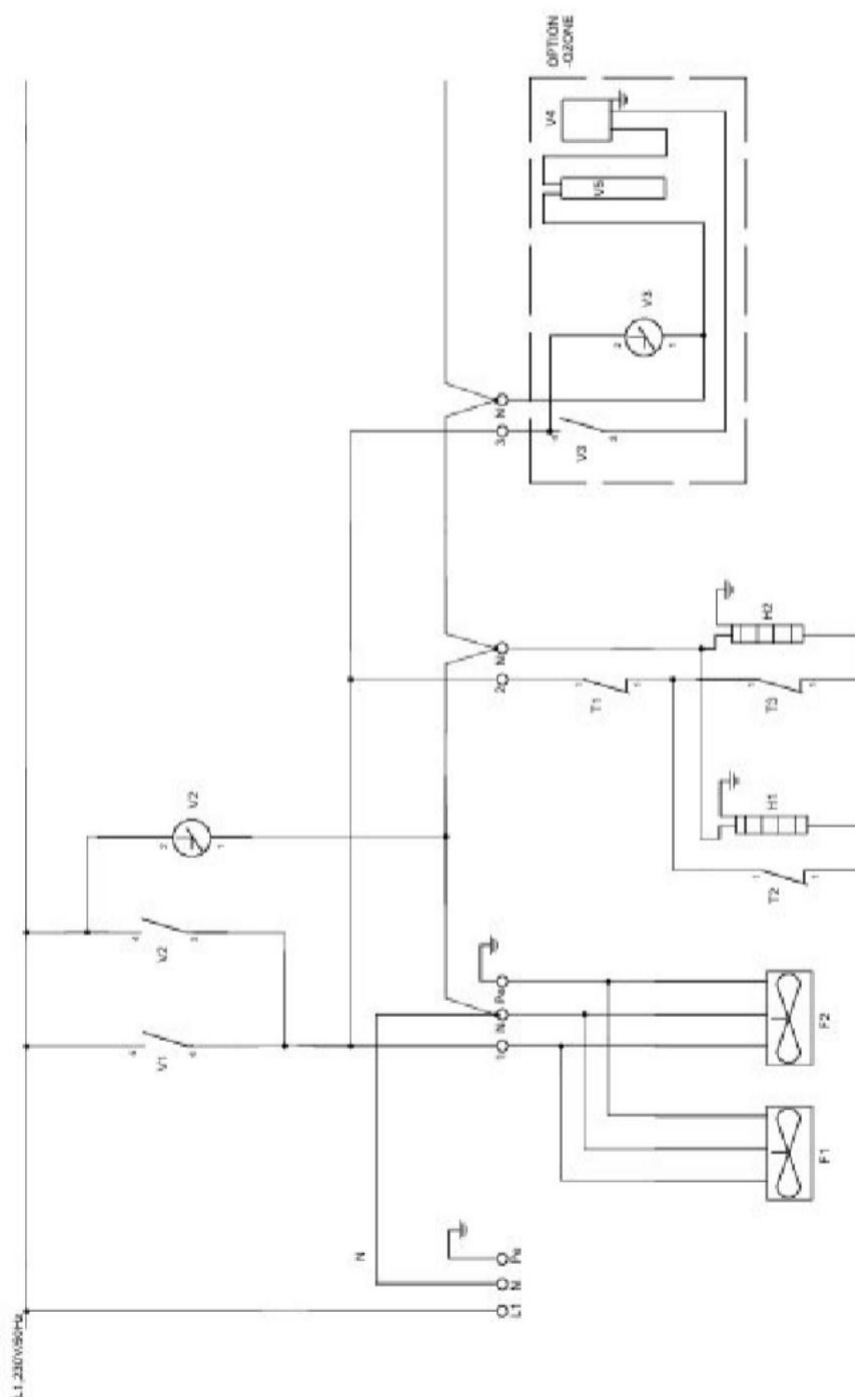

K1 Časové relé SCHRACK ZR5ER011

V1 Analogový časovač wind-up-6H

V2 V3 Analogový časovač FM/1A STUZH-24H

V4 Dusenie


V5 Žiarovka (ozone 7W)

T1 Tepelná poistka s 80°C resetovacím tlačidlom

H1 Ohrievač 800W

F1 Ventilátor 40W

## EXTREMEDRY OBUV 5 C, RUKAVICE 10 C

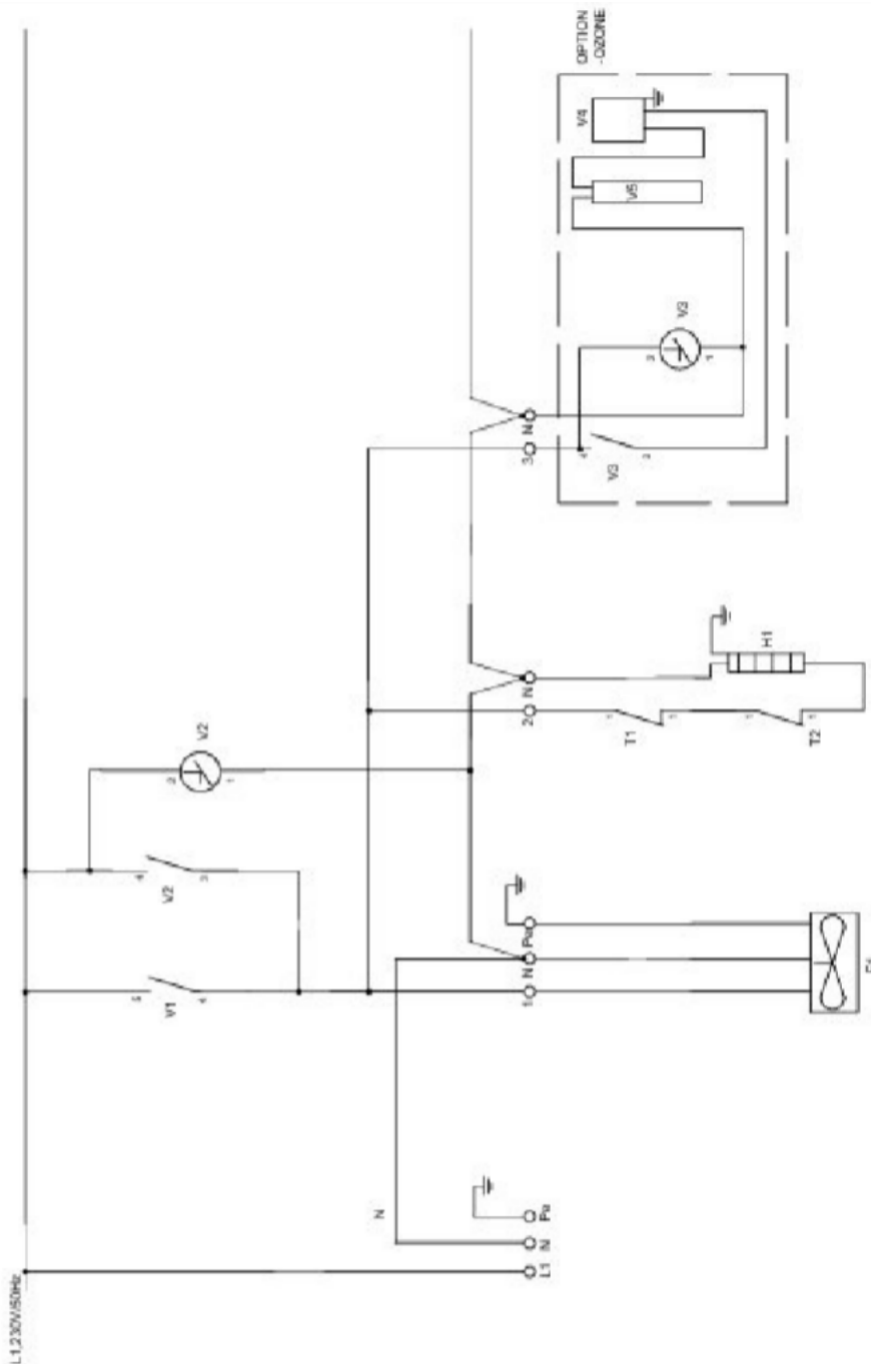

K1 Časové relé SCHRACK  
ZR5ER011 V1

Analogový časovač wind-up-6H

V2 V3 Analogový časovač FM/1A STUZH-  
24H V4 Dusenie


V5 Žiarovka (ozone 7W)

T1 T2 Tepelná poistka s 80°C resetovacím  
tlačidlom

H1 H2 Ohrievač 800W

F1 F2 Ventilátor 40W

## Extrémne suchý jednoprvkový

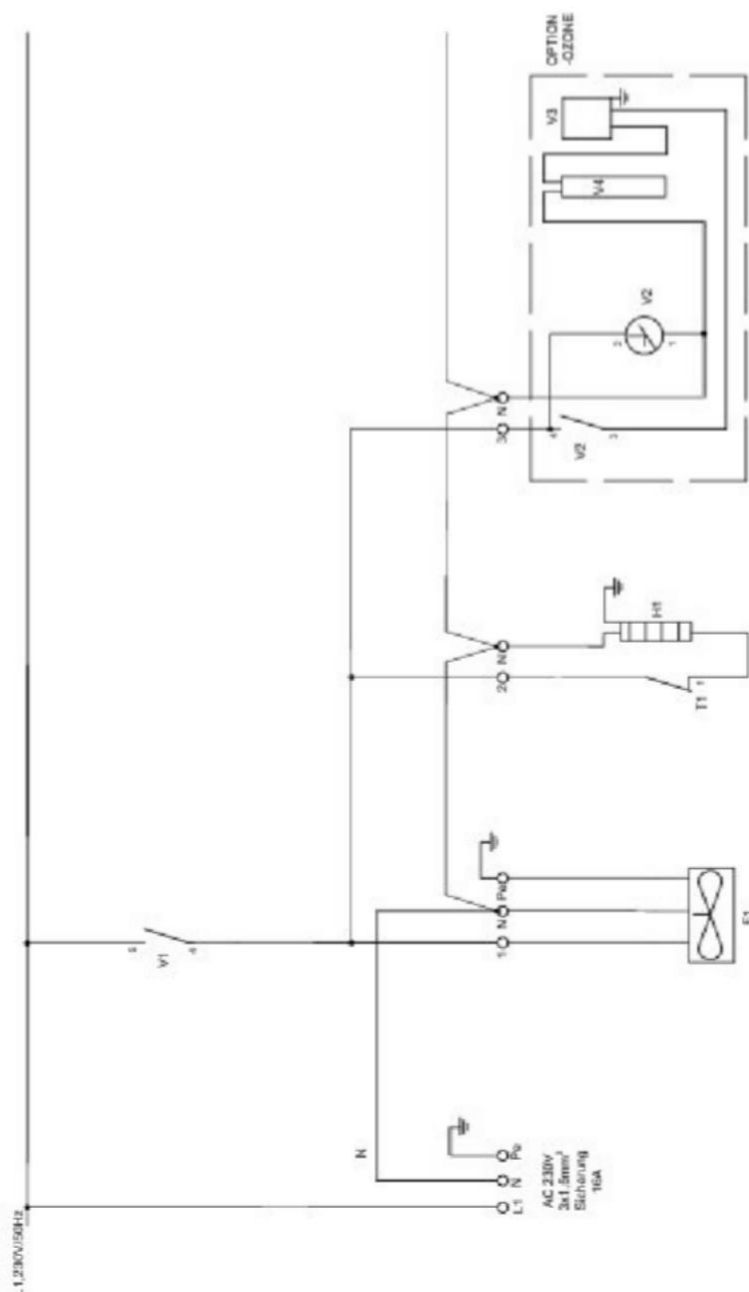

V1 Časové relé SCHRACK ZR5ER011

V2 V3 Analogový časovač -6H

V4 Analogový časovač FM/1A STUZH-24H

H1 V5 Dusenie

T1 Žiarovka (ozone 7W)

T2 Tepelná poistka s 80°C s resetovacím tlačidlom

F1 Ohrievač 800W

F1 Ventilátor 40W

## 12. VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Sušiacie systémy:

EXTREMEDRY OBUV 5 C, RUKAVICE 10 C, MASKA 15, PRILBA 8/10, OBUV 10 C,  
JEDNODUCHÁ

spĺňajú požiadavky smernice o nízkom napätí a smernice o

elektromagnetickej kompatibilite.

Úplné vyhlásenie o zhode nájdete v sídle spoločnosti:

A-STAR D.O.O  
Mestne njive 23  
8000 Novo mesto,  
Slovinsko/EU



A-STAR d.o.o.  
Litostrojska cesta 40  
b 1000 Ljubljana  
Slovenia /EUROPE

